



## USER MANUAL

### *miniCUT*



*All rights reserved. It is prohibited to reproduce this documentation, or any part thereof, without the prior written authorisation of Magma Mekatronik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.*  
*Magma Mekatronik may modify the information and the images without any prior notice.*  
*Tüm hakları saklıdır. Magma Mekatronik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın bu dokümanın tamamının ya da bir bölümünün kopyalanması yasaktır.*  
*Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapılabilir.*

<b>INVERTER PLASMA CUTTING MACHINE</b>	<b>EN</b>
<b>MACHINE DE DÉCOUPE PLASMA À ONDULEUR</b>	<b>FR</b>
<b>PLASMASCHNEIDER MIT INVERTERTECHNOLOGIE</b>	<b>DE</b>
<b>ИНВЕРТОР ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ</b>	<b>RU</b>
<b>MÁQUINA DE CORTE POR PLASMA TIPO INVERTER</b>	<b>PT</b>
<b>MÁQUINA DE CORTE POR PLASMA INVERSOR</b>	<b>ES</b>
<b>INVERTER PLASMASNIJMACHINE</b>	<b>NL</b>
<b>ماكينة قطع البلازما العاكس</b>	<b>AR</b>
<b>İNVERTÖR PLAZMA KESME MAKİNESİ</b>	<b>TR</b>

 **CONTENTS**

SAFETY PRECAUTIONS	5
<b>1 TECHNICAL INFORMATION</b>	
1.1 General Information	11
1.2 Machine Components	11
1.3 Product Label	12
1.4 Technical Data	13
1.5 Accessories	13
<b>2 INSTALLATION</b>	
2.1 Delivery Control	14
2.2 Installation and Operation Recommendations	14
2.3 Mains Plug Connection	15
2.4 Connection to Mains	15
2.5 Connections for Plasma Cutting	15
2.5.1 Gas Connections	15
2.5.2 Grounding Pliers Connections	15
2.5.3 Torch Connections	16
2.6 Placing Consumables	16
2.7 Pilot Arc	17
<b>3 OPERATION</b>	
3.1 User Interface	18
3.2 Torch Usage	19
<b>4 MAINTENANCE AND SERVICE</b>	
4.1 Maintenance	20
4.2 Troubleshooting	21
4.3 Error Codes	23
<b>5 ANNEX</b>	
5.1 Torch Consumables and Spare Parts	25
5.2 Plasma Cutting Machine Spare Parts List	26
5.3 Connection Diagrams	27

## SAFETY PRECAUTIONS

*Be Sure To Follow All Safety Rules In This Manual!*

### *Explanation Of Safety Information*



- Safety symbols found in the manual are used to identify potential hazards.
- When any one of the safety symbols are seen in this manual, it must be understood that there is a risk of injury and the following instructions should be read carefully to avoid potential hazards.
- The possessor of the machine is responsible for preventing unauthorized persons from accessing the equipment.
- Persons using the machine must be experienced or fully trained in welding / cutting they have to read the user manual before operation and follow the safety instructions.

### *Explanation Of Safety Symbols*



#### **ATTENTION**

Indicates a potentially hazardous situation that could cause injury or damage. In case if no precaution is taken, it may cause injuries or material losses / damages.



#### **IMPORTANT**

Specifies notifications and alerts on how to operate the machine.



#### **DANGER**

Indicates a serious danger. In case if not avoided, severe or fatal injuries may occur.

### *Comprehending Safety Precautions*



- Read the user manual, the label on the machine and the safety instructions carefully.
- Make sure that the warning labels on the machine are in good condition. Replace missing and damaged labels.
- Learn how to operate the machine, how to make the checks in a correct manner.
- Use your machine in suitable working environments.
- Improper changes made in your machine will negatively affect the safe operation and its longevity.
- The manufacturer is not responsible for the consequences resulting from the operation of the device beyond the specified conditions.

### *Electric Shocks May Kill*



*Make certain that the installation procedures comply with national electrical standards and other relevant regulations, and ensure that the machine is installed by authorized persons.*

- Wear dry and sturdy insulated gloves and working apron. Never use wet or damaged gloves and working aprons.
- Wear flame-resistant protective clothing against the risk of burning. The clothing used by the operator must be protective against sparks, splashing and arc radiation.
- Do not work alone. In case of a danger make sure you have someone for help in your working environment.
- Do not touch the electrode with the bare hand. Do not allow the electrode holder or electrode to come in contact with any other person or any grounded object.
- Never touch parts that carry electricity.
- Never touch the electrode if you are in contact with the electrode attached to the work surface, floor or another machine.
- By isolating yourself from the work surface and the floor, you can protect yourself from possible electric shocks. Use a non-flammable, electrically insulating, dry and undamaged insulation material that is large enough to cut off the operator's contact with the work surface.
- Do not connect more than one electrode to the electrode holder.
- Clamp work cable with good metal-to-metal contact to workpiece or worktable as near the weld as practical.
- Check the torch before operating the machine. Make sure the torch and its cables are in good condition. Always replace a damaged, worn torch.
- Do not touch electrode holders connected to two machines at the same time since double open-circuit voltage will be present.
- Keep the machine turned off and disconnect cables when not in use.
- Before repairing the machine, remove all power connections and / or connector plugs or turn off the machine.
- Be careful when using a long mains cable.

- Make sure all connections are tight, clean, and dry.
  - Keep cables dry, free of oil and grease, and protected from hot metal and sparks.
  - Bare wiring can kill. Check all cables frequently for possible damage. If a damaged or an uninsulated cable is detected, repair or replace it immediately.
  - Insulate work clamp when not connected to workpiece to prevent contact with any metal object.
  - Make sure that the grounding of the power line is properly connected.
  - Do not use AC weld output in damp, wet, or confined spaces, or if there is a danger of falling.
  - Use AC output ONLY if required for the welding process.
  - If AC output is required, use remote output control if present on unit.
- Additional safety precautions are required when any of the following electrically hazardous conditions are present :**
- in damp locations or while wearing wet clothing,
  - on metal structures such as floors, gratings, or scaffolds,
  - when in cramped positions such as sitting, kneeling, or lying,
  - when there is a high risk of unavoidable or accidental contact with the workpiece or ground.
- For these conditions, use the following equipment in order presented:
- Semiautomatic DC constant voltage (CV) MIG welding machine,
  - DC manual MMA welding machine,
  - DC or AC welding machine with reduced open-circuit voltage (VRD), if available.

#### Procedures for Electric Shock



- Turn off the electric power.
- Use non-conducting material, such as dry wood, to free the victim from contact with live parts or wires.
- Call for emergency services.

#### If you have first aid training;

- If the victim is not breathing, Administer cardiopulmonary resuscitation (CPR) immediately after breaking contact with the electrical source. Continue CPR (cardiac massage) until breathing starts or until help arrives.
- Where an automatic electronic defibrillator (AED) is available, use according to instructions.
- Treat an electrical burn as a thermal burn by applying sterile, cold (iced) compresses. Prevent contamination, and cover with a clean, dry dressing.

#### Moving Parts May Cause Injuries



- Keep away from the moving parts.
- Keep all protective devices such as covers, panels, flaps, etc., of machinery and equipment closed and in locked position.
- Wear metal toe shoes against the possibility of heavy objects falling on to your feet.

#### Fumes and Gases May Be Harmful To Your Health



#### *Long-term inhalation of fumes and gases released from welding / cutting is very dangerous.*

- Burning sensations and irritations in the eyes, nose and throat are signs of inadequate ventilation. In such a case, immediately boost the ventilation of the work area, and if the problem persists, stop the welding / cutting process completely.
- Create a natural or artificial ventilation system in the work area.
- Use a suitable fume extraction system where welding / cutting works are being carried out. If necessary, install a system that can expel fumes and gases accumulated in the entire workshop. Use a suitable filtration system to avoid polluting the environment during discharge.
- If you are working in narrow and confined spaces or if you are welding lead, beryllium, cadmium, zinc, coated or painted materials, use masks that provide fresh air in addition to the above precautions.
- If the gas tanks are grouped in a separate zone, ensure that they are well ventilated, keep the main valves closed when gas cylinders are not in use, pay attention to possible gas leaks.
- Shielding gases such as argon are denser than air and can be inhaled instead of air if used in confined spaces. This is dangerous for your health as well.
- Do not perform welding / cutting operations in the presence of chlorinated hydrocarbon vapors released during lubrication or painting operations.
- Some welded / cut parts require special ventilation. The safety rules of products that require special ventilation should be read carefully. A suitable gas mask should be worn when necessary.

**Arc Light May Damage Your Eyes and Skin**


- Use a standard protective mask and a suitable glass filter to protect your eyes and face.
- Protect other naked parts of your body (arms, neck, ears, etc.) with suitable protective clothing from these rays.
- Enclose your work area with flame-resistant folding screens and hang warning signs at eye level so that people around you will not sustain injuries from arc rays and hot metals.
- This machine is not used for heating of icebound pipes. This operation performed with the welding / cutting machine causes explosion, fire or damage to your installation.

**Sparks and Spattering Particles May Get Into Eyes and Cause Damage**


- Performing works such as welding / cutting, surface grinding, and brushing cause sparks and metal particles to splatter. Wear approved protective work goggles which have edge guards under the welding masks to prevent sustaining possible injuries.

**Hot Parts May Cause Severe Burns**


- Do not touch the hot parts with bare hands.
- Wait until the time required for the machine to cool down before working on its parts.
- If you need to hold hot parts, use suitable tools, welding / cutting gloves with high-level thermal insulation and fire-resistant clothes.

**Noise May Cause Damage To Your Hearing Ability**


- The noise generated by some equipment and operations may damage your hearing ability.
- Wear approved personal ear protective equipment if the noise level is high.

**Welding Wires Can Cause Injuries**


- Do not point the torch towards any part of the body, other persons, or any metal while unwrapping the welding / cutting wire.
- When welding wire is run manually from the roller especially in thin diameters the wire can slip out of your hand, like a spring or can cause damage to you or other people around, therefore you must protect your eyes and face while working on this.

**Welding Operations May Cause Fire and Explosion**


- Never perform welding / cutting work in places near flammable materials. There may be fire or explosions.
- Before starting the welding / cutting work, remove these materials from the environment or cover them with protective covers to prevent combustions and flaring.
- National and international special rules apply in these areas.
- Do not apply welding / cutting operations into completely closed tanks or pipes.
- Before welding to tanks and closed containers, open them, completely empty them, and clean them. Pay the greatest attention possible to the welding / cutting operations you will perform in such places.
- Do not weld in tanks and pipes which might have previously contained substances that may cause explosions, fires or other reactions.
- Welding / cutting equipment heats up. For this reason, do not place it on surfaces that could easily burn or be damaged !
- Sparks and splashing parts may cause a fire. For this reason, keep materials such as fire extinguishers tubes, water, and sand in easily accessible places.
- Use holding valves, gas regulators and valves on flammable, explosive and compressed gas circuits. Make sure that they are periodically inspected and pay attention that they run reliably.

**Maintenance Work Performed by Unauthorized Persons To Machines and Apparatus May Cause Injuries**


- Electrical equipment should not be repaired by unauthorized persons. Errors occurred if failed to do so may result in serious injury or death when using the equipment.
- The gas circuit elements operate under pressure; explosions may occur as a result of services provided by unauthorized persons, users may sustain serious injuries.
- It is recommended to perform technical maintenance of the machine and its auxiliary units at least once a year.

**Welding / Cutting in Small Sized and Confined Spaces**

- In small-sized and confined spaces, absolutely make sure to perform welding / cutting operations, accompanied by another person.
- Avoid performing welding / cutting operations in such enclosed areas as much as possible.

**Failure To Take Precautions During Transport May Cause Accidents**

- Take all necessary precautions when moving the machine. The areas where the machine to be transported, parts to be used in transportation and the physical conditions and health of the person carrying out the transportation works should be suitable for the transportation process.
- Some machines are extremely heavy; therefore, make sure that the necessary environmental safety measures are taken when changing their places.
- If the machine is to be used on a platform, it must be checked that this platform has suitable load bearing limits.
- If it is to be transported by means of a haulage vehicle (transport trolley, forklift etc.), make sure of the durability of the vehicle, and the connection points (carrying suspenders, straps, bolts, nuts, wheels, etc.) that connect the machine to this vehicle.
- If the machine will be carried manually, make sure the durability of the machine apparatuses (carrying suspenders, straps, etc.) and connections.
- Observe the International Labor Organization's rules on carriage weights and the transport regulations in force in your country in order to ensure the necessary transport conditions.
- Always use handles or carrying rings when relocating the power-supply sources. Never pull from torches, cables or hoses. Be absolutely sure to carry gas cylinders separately.
- Remove all interconnections before transporting the welding / cutting equipment, each being separately, lift and transport small ones using its handles, and the big ones from its handling rings or by using appropriate haulage equipment, such as forklifts.

**Falling Parts May Cause Injuries**

*Improper positioning of the power-supply sources or other equipment can cause serious injury to persons and physical damage to other objects.*

- Place your machine on the floor and platforms with a maximum tilt of 10° so that it does not fall or tip over. Choose places that do not interfere with the flow of materials, where there is no risk of tripping over on cables and hoses; yet, large, easily ventilatable, dust-free areas. To prevent gas cylinders from tipping over, on machines with a gas platform suitable for the tanks, fix the tanks on to the platform; in stationary usage applications, fix them to the wall with a chain in a way that they would not tip over for sure.
- Allow operators to easily access settings and connections on the machine.

**Excessive Use Of The Machine Causes Overheating**

- Allow the machine to cool down according to operation cycle rates.
- Reduce the current or operation cycle rate before starting the welding / cutting again.
- Do not block the fronts of air vents of the machines.
- Do not put filters that do not have manufacturer approvals into the machine's ventilation ports.

**Excessive Use Of The Machine Causes Overheating**

- This device is in group 2, class A in EMC tests according to TS EN 55011 standard.
- This class A device is not intended for use in residential areas where electrical power is supplied from a low-voltage power supply. There may be potential difficulties in providing electromagnetic compatibility due to radio frequency interference transmitted and emitted in such places.



This device is not compliant with IEC 61000 -3-12. In case if it is desired to be connected to the low voltage network used in the home, the installer to make the electrical connection or the person who will use the machine must be aware that the machine has been connected in such a manner; in this case the responsibility belongs to the user.

- Make sure that the work area complies with electromagnetic compatibility (EMC). Electromagnetic interferences during welding / cutting operations may cause undesired effects on your electronic devices and network; and the effects of these interferences that may occur during these operations are under the responsibility of the user.
- If there is any interference, to ensure compliance; extra measures may be taken, such as the use of short cables, use of shielded (armored) cables, transportation of the welding machine to another location, removal of cables from the affected device and / or area, use of filters or taking the work area under protection in terms of EMC.
- To avoid possible EMC damage, make sure to perform your welding / cutting operations as far away from your sensitive electronic devices as possible (100 m).



- Ensure that your welding and/or cutting machine has been installed and situated in its place according to the user manual.

**Evaluation Of Electromagnetic Suitability Of The Work Area**



**According to article 5.2 of IEC 60974-9;**

Before installing the welding / cutting equipment, the person in charge of the operation and / or the user must conduct an inspection of possible electromagnetic interference in the environment.

Aspects indicated below has to be taken into consideration;

- Other supply cables, control cables, signal and telephone cables, above and below the welding / cutting machine and its equipment,
- Radio and television transmitters and receivers,
- Computer and other control hardware,
- Critical safety equipment, e.g. protection of industrial equipment,
- Medical apparatus for people in the vicinity, e.g. pacemakers and hearing aids,
- Equipment used for measuring or calibration,
- Immunity of other equipment in the environment. The user must ensure that the other equipment in use in the environment is compatible. This may require additional protection measures.
- Considering the time during which the welding / cutting operations or other activities take place during the day, the boundaries of the investigation area can be expanded according to the size of the building, the structure of the building and other activities that are being performed in the building.

In addition to the evaluation of the field, evaluation of device installations may also be necessary for solving the interfering effect. In case if deemed necessary, on-site measurements can also be used to confirm the efficiency of mitigation measures.

(Source: IEC 60974-9).

**Electromagnetic Interference Reduction Methods**



- The appliance must be connected to the electricity supply in the recommended manner by a competent person. If interference occurs, additional measures may be applied, such as filtering the network. The supply of the fixed-mounted arc welding equipment must be made in a metal tube or with an equivalent shielded cable. The housing of the power supply must be connected and a good electrical contact between these two structures has to be provided.
- The recommended routine maintenance of the appliance must be carried out. All covers on the body of the machine must be closed and / or locked when the device is in use. Any changes, other than the standard settings without the written approval of the manufacturer, cannot be modified on the appliance. Otherwise, the user is responsible for any consequences that may possibly occur.
- Welding / cutting cables should be kept as short as possible. They must move along the floor of the work area, in a side by side manner. Welding / cutting cables should not be wound in any way.
- A magnetic field is generated on the machine during welding / cutting. This may cause the machine to pull metal parts on to itself. To avoid this attraction, make sure that the metal materials are at a safe distance or fixed. The operator must be insulated from all these interconnected metal materials.
- In cases where the workpiece cannot be connected to the ground due to electrical safety, or because of its size and position (for example, in building marine vessel bodies or in steel construction manufacturing), a connection between the workpiece and the grounding may reduce emissions in some cases, it should be kept in mind that grounding of the workpiece may cause users to sustain injuries or other electrical equipment in the environment to break down. In cases where necessary, the workpiece and the grounding connection can be made as a direct connection, but in some countries where direct connection is not permissible, the connection can be established using appropriate capacity elements in accordance with local regulations and ordinances.
- Screening and shielding of other devices and cables in the work area can prevent aliasing effects. Screening of the entire welding / cutting area can be evaluated for some specific applications.

**Electromagnetic Field (EMF)**



The electrical current passing through any conductor generates zonal electric and magnetic fields (EMF).

All operators must follow the following procedures to minimize the risk of exposure to EMF;

- In the name of reducing the magnetic field, the welding / cutting cables must be assembled and secured as far as possible with the joining materials (tape, cable ties etc.).
- The operator's body and head should be kept as far away from the welding / cutting machine and cables as possible,

The electrical current passing through any conductor generates zonal electric and magnetic fields (EMF).

All operators must follow the following procedures to minimize the risk of exposure to EMF;

- In the name of reducing the magnetic field, the welding / cutting cables must be assembled and secured as far as possible with the joining materials (tape, cable ties etc.).
- The operator's body and head should be kept as far away from the welding / cutting machine and cables as possible,
- Welding / cutting and electric cables should not be wrapped around the body of the machine in any way,
- The body of the machine should not get caught between the welding / cutting cables. The source cables must be kept away from the body of the machine, both being placed side by side,
- The return cable must be connected to the workpiece as close as possible to the work area,
- The welding / cutting machine should not rest against the power unit, ensconce on it and not work too close to it,
- Welding / cutting work should not be performed when carrying the wire supply unit or power unit.

EMF may also disrupt the operation of medical implants (materials placed inside the body), such as pacemakers. Protective measures should be taken for people who carry medical implants. For example, access limitation may be imposed for passers-by, or individual risk assessments may be conducted for welders. Risk assessment should be conducted and recommendations should be made by a medical professional for users who carry medical implants.

#### Protection



- Do not expose the machine to rain, prevent the machine from splashing water or pressurized steam.

#### Energy Efficiency



- Choose the welding / cutting method and welding machine for the welding work you are to perform.
- Select the welding / cutting current and/or voltage to match the material and thickness you are going to weld.
- If you have to wait for a long time before you start your welding / cutting work, turn off the machine after the fan has cooled it down. Our machines with smart fan control will turn off on their own.

#### Waste Procedure



- This device is not domestic waste. It must be directed to recycling within the framework of the European Union directive and national laws.
- Obtain information from your dealer and authorized persons about the waste management of your used machines.

### WARRANTY FORM




Please visit our website [www.magmaweld.com/warranty-form/wr](http://www.magmaweld.com/warranty-form/wr) for warranty form.

## TECHNICAL INFORMATION

### 1.1 General Information

miniCUT is a high performance plasma cutting machine designed for cutting applications. It is lightweight and portable with its compact design. It offers excellent cutting performance. Gas pressure is set manually.

### 1.2 Machine Components

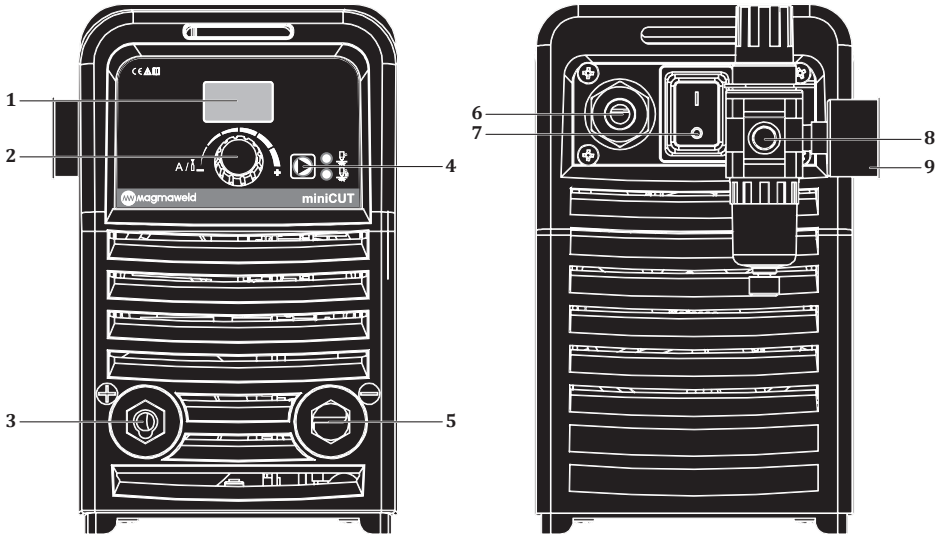

**Figure 1 : miniCUT Front and Back View**

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1- Digital Display               | 6- Power Connection   |
| 2- Adjustment Pot                | 7- On / Off Switch    |
| 3- Grounding Connection (+)      | 8- Air Filter         |
| 4- Cutting Mode Selection Button | 9- Pressure Indicator |
| 5- Torch Connector               |                       |

### 1.3 Product Label

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım Manisa-TÜRKİYE					
MINICUT		S/N:			
		EN 60974-1/-10 Cl. A			
	---	15A / 86V - 30A / 92V			
		X	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> =280V	I <sub>2</sub>	30A	27A	21A
		U <sub>2</sub>	92V	91V	88.5V
		I <sub>1</sub>	22.5A	20A	16A
		S <sub>1</sub>	5.18kVA	4.6kVA	3.68kVA
	U <sub>i</sub> =230V	I <sub>1max</sub> =22.5A	I <sub>1eff</sub> =16A		
IP23S		CE	EMC	UK CA	

Single Phase Transformer Rectifier

Vertical Characteristic

Direct Current

Plasma Cutting

Mains Input 1-Phase Alternating Current

Suitable for Operation at Hazardous Environments

S/N Serial Number

X Duty Cycle

U<sub>0</sub> Open Circuit Voltage

U<sub>1</sub> Mains Voltage and Frequency

U<sub>2</sub> Rated Welding Voltage

I<sub>1</sub> Rated Mains Current


I<sub>2</sub> Rated Welding Current

S<sub>1</sub> Rated Power

IP23S Protection Class

#### • S / N (Serial Number) Description

Machine ID				Production Year				Production Week				Sequence Number				
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Machine Group				Model Order				Sequence number of the machine produced within that year								

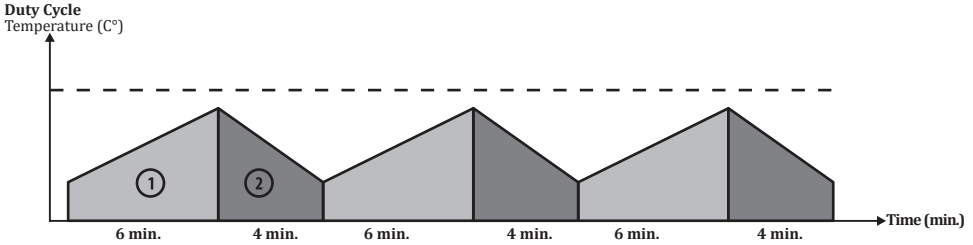

As defined in the standard EN 60974-1, the duty cycle rate includes a time period of 10 minutes. For example, if a machine specified as 100A at %60 is to be operated at 100A, the machine can cut without interruption in the first 6 minutes of the 10 minutes period (zone 1). However, the following 4 minutes should be kept idle for the machine cool down (zone 2).

### 1.4 Technical Data

TECHNICAL DATA	UNIT	miniCUT
Mains Voltage (1-Phase 50-60 Hz)	V	230
Rated Power	kVA	5,18
Power Source Efficiency	%	83,13
IDLE State Power Consumption	W	18,25
Current Range	ADC	15 - 30
Rated Current	ADC	30
Open Circuit Voltage	VDC	280
Recommended Cutting Thickness (All metals)	mm	8 (500 mm/sec.)
Maximum Cutting Thickness (All metals)	mm	10 (325 mm/sec.)
Breakout Thickness (All metals)	mm	12
Dimensions (l x w x h)	mm	402 x 121 x 200
Weight	kg	7,5
Protection Class		IP23S

The cutting speeds in the table are the results of Magmaweld's laboratory tests. It may vary according to different cutting applications and environmental conditions.

### 1.5 Accessories

STANDARD ACCESSORIES	QTY	PRODUCT CODE
Workpiece Clamp and Cable	1	K301100343
Torch	1	7142H03004

## INSTALLATION

### 2.1 Delivery Control

Make sure that all the materials you have ordered have been received. If any material is missing or damaged, contact your place of purchase immediately.

The standard box includes the following;

- Cutting machine and connected mains cable
- Torch and consumables
- Workpiece clamp and cable
- Warranty certificate
- User manual

In case of a damaged delivery, record a report, take a picture of the damage and report to the transport company together with a photocopy of the delivery note. If the problem persists, contact the customer service.

### Symbols and their meanings on the device



Cutting / welding may be dangerous. Proper working conditions should be ensured and necessary precautions should be taken. Specialists are responsible for the machine and have to be equipped with the necessary equipment and those who are not relevant should be kept away from the cutting / welding area.



This device is not compatible with IEC 61000-3-12. If it is desired to connect to the low voltage mains used in homes, it is essential that the installer or the person who will operate the machine to make the electrical connection has information on the machine's connectivity. In this case the responsibility will be assumed by the person who will perform the installation or by the operator.



The safety symbols and warning notes on the device and in the operating instructions must be observed and the labels must not be removed.



Grids are intended for ventilation. The openings should not be covered in order to provide good cooling and no foreign objects should be inserted.

### 2.2 Installation and Operation Recommendations

- Lifting rings or forklifts should be used to move the machine. Do not lift the machine with the gas cylinder. When manually carrying portable welding machines, action must be taken in accordance with Occupational Health and Safety regulations. Necessary arrangements must be made in the workplace to ensure that the transportation process is carried out in accordance with health and safety conditions as much as possible. Precautions should be taken in accordance with the characteristics of the working environment and the requirements of the job. Place the machine on a hard, level, smooth surface where it will not fall or tip over
- If the ambient temperature exceeds 40°C, operate the machine at a lower current or a lower operating cycle.
- Avoid cutting outdoors in windy and rainy weather circumstances. If cutting is necessary in such cases, protect the cutting area and the cutting machine with a curtain and canopy.
- When positioning the machine, make sure that materials such as walls, curtains, boards do not prevent easy access to the machine's controls and connections.
- If you cut indoors, use a suitable fume extraction system. Use breathing apparatus if there is a risk of inhaling cutting fumes and gas in confined spaces.
- Observe the operating cycle rates specified on the product label. Suspending operating cycle rates can damage the machine and this may invalidate the warranty.
- The supply cable must comply with the specified fuse value.
- The power supply must be grounded in accordance with local and national electrical codes.
- Make sure the gas supply connections are made correctly. If the gas source is compressed in the cylinder, fix the gas cylinder so that it does not tip over.

## 2.3 Mains Plug Connection



**Never use the mains cable of the machine without a plug for your safety. Protect the equipment with slow blow fuse appropriate for the system and with an emergency switch that will quickly shut off the incoming electricity in an emergency.**

- Use the appropriate ground cable for your power supply. Push the chassis connector into the connector on the power supply and snap it in, make sure the connection is tight.
- Electrical connection works should be carried out by a qualified electrician in accordance with local and national regulations.

## 2.4 Connection to Mains



**When plugging the power plug into the outlet, make sure that the power switch is set to “0”.**

- Before connecting the machine to the mains, check the phase with a voltmeter. After making sure that phase is correct, insert the plug into the socket.
- Start the machine by using the On/Off switch.
- Turn the machine off by turning the switch back to the “0” position.

## 2.5 Connections for Plasma Cutting



**Be careful during the cutting process and wear appropriate protective clothing and gloves.**

### 2.5.1 Gas Connections

- If the gas source is in the workshop or gas cylinder, a gas regulator should be used and this regulator should be able to supply gas to the air inlet on the machine.
- If a gas cylinder is used, secure the gas cylinder to prevent it from tipping over.
- In order to work safely and achieve the best results, use a regulator that complies with standards and make sure the gas supply quality is up to the standards. Gas supply quality will affect cutting performance and consumption quality.
- Protect the gas line from contaminants such as oil, dust, etc.
- Keep the gas cylinder valve open for a while to allow possible sediment and particles to be discharged.
- Connect the gas regulator to the gas cylinder, make sure that the screw thread on the gas outlet of the gas cylinder and the nut of the regulator overlap.
- Connect one end of the tube hose to the gas regulator and the other end to the gas inlet at the back of the machine and open the gas cylinder valve.
- Adjust the gas flow with the pressure regulating valve.
- Make sure there are no leaks in the connections.
- The air filter may be damaged if the upper limit of the inlet gas pressure is exceeded.

Gas Source	Clean, dry, oil-free air or nitrogen
Recommended gas inlet flow rate / pressure	Cutting : 130 l/min at 5 bar.

### 2.5.2 Grounding Pliers Connections

- Insert the plug of the ground clamp cable into the grounding socket on the machine and tighten it by turning it to the right. Make sure the connection is made.
- To improve cutting quality, firmly attach the ground clamp to the work piece as close as possible to the area to be cut.

- Make sure there is good metal-to-metal contact. Never connect the ground clamp to the falling part of the metal.



*The power supply must be grounded in accordance with national and local electrical regulations to ensure personal safety, reduce electromagnetic interference, and create appropriate operating conditions.*


### 2.5.3 Torch Connections

- The torch comes connected to the machine.
- See 5.1 for detailed information on torches.



### 2.6 Placing Consumables

- First, the consumables of the torch must be prepared.
- Appropriate consumables should be selected.
- Consumables must be installed in the specified order:

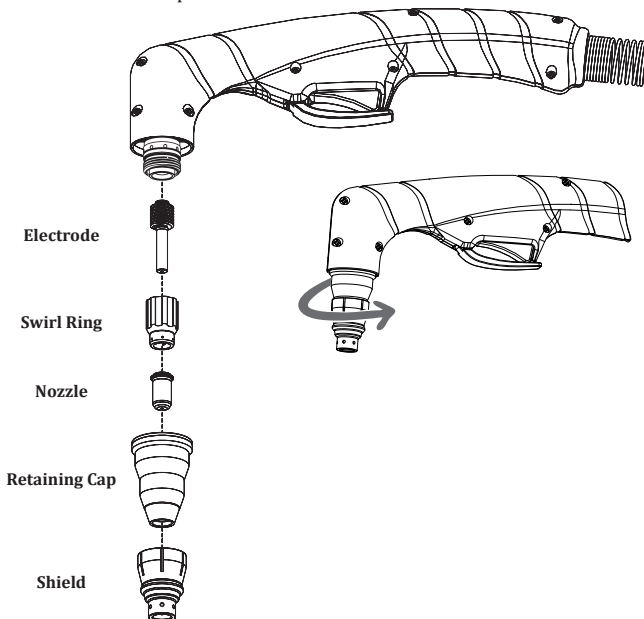



- The life of consumables depends on the material to be cut, cutting thickness, cutting length, cutting method, appropriate distance to the material, air quality and blast frequency. If the frequency of blasting is high, the consumable will wear out more quickly.
- When working with shielded consumables, the torch tip may touch the metal to be cut while cutting. When working with unshielded consumables, a distance of 2-3 mm should be in between the part to be cut and the torch.
- See 5.1 for detailed information on consumables.



***Plasma arc forms immediately when the torch trigger is pressed.  
Make sure the power supply is turned off when replacing plasma consumables.***


## **2.7 Pilot Arc**





Ionized gas with high electrical conductivity is used in the plasma cutting process. The moment the plasma torch is triggered, DC power is activated and a rapid flow of gas begins in the torch within a short time. This DC power ionizes the gas in the torch and arc occurs. This arc which is narrowed and intensified by the torch, is called pilot arc.


The pilot arc is forced out of the torch tip by high velocity gases. When it comes into contact with the metal to be cut, the main current is formed and the cutting begins. The cutting process is continued by moving the torch.
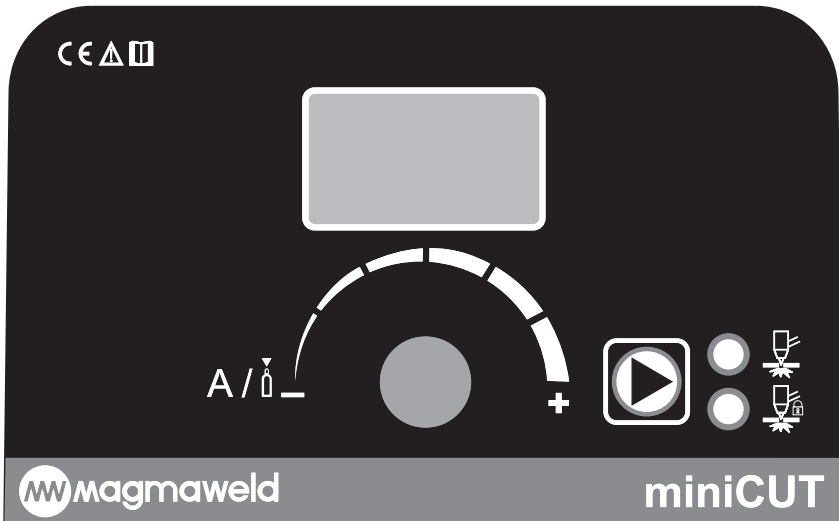
## OPERATION

### 3.1 User Interface



	<p><b>Digital Display</b> The adjusted welding current, pressure values and error codes can be monitored visually on the digital screen.</p>
	<p><b>Cutting Modes</b></p> <p> <b>Normal Cutting</b></p> <p>As soon as you press the trigger in normal cutting mode, a pilot arc occurs and the cutting process begins. Even if you do not release the trigger when the work piece is finished, the arc goes out and you can release the trigger. If you release the trigger in the middle of the material, the arc will go out again. The pilot arc reappears when you press the trigger again to continue the process.</p> <p> <b>Torch Trigger Lock</b></p> <p>Pilot arc occurs as soon as you press the trigger in this mode. You can take your hand off the trigger and continue the cutting process once you have started the cutting process. As soon as the work piece is finished (when the gap becomes visible), the pilot arc will go out and the mode will be deactivated. The mode will be activated when you press the trigger again and start cutting the work piece. This mode makes it easy to cut especially longer work pieces. Cutting can be performed without keeping the finger on the trigger constantly.</p>

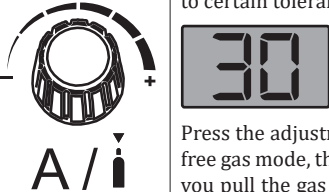	<p><b>Adjustment Pot</b> <b>A : Current Adjustment / i Gas Adjustment</b></p> <p>To adjust the current, the adjustment pot is turned left or right to set the current value to certain tolerance ranges.</p> <p>Press the adjustment pot once to switch to gas adjustment. The machine switches to free gas mode, the adjusted value is read from the gas pressure adjustment pot. When you pull the gas pressure adjustment pot on the air filter to the top and set it to the free position, you can increase / decrease the pressure by turning it to the right / left.</p>
--	--

### 3.2 Torch Usage

Press the torch trigger by pushing the protective cap on the torch trigger forward when cutting process is to be started. Plasma arc will occur as soon as you press the torch trigger. The torch tip must be pushed forward slowly through the material to be cut in order to ensure smooth cutting. See 5.1 for detailed information on torches.



***The torch trigger is active when the power supply is on. Make sure that your hand is not in the way of the cutting path.***

***Do not hold the work piece in your hand or point the torch to yourself or anyone else.***



## MAINTENANCE AND SERVICE

- Maintenance and repairs to the machine must be carried out by a qualified personnel. Our company will not be responsible for any accidents that may occur by unauthorized interventions.
- Parts that will be used during repair can be obtained from our authorized services. The use of original spare parts will extend the life of your machine and prevent performance losses.
- Always contact the Magmaweld or an authorized service designated by the Magmaweld.
- Never make interventions yourself. In this case the manufacturer warranty is no longer valid.
- Always comply with the applicable safety regulations during maintenance and repair.
- Before performing any work on the machine for repair, disconnect the machine's power plug from the power supply and wait for 10 seconds for the capacitors to discharge.

### 4.1 Maintenance




#### Daily Maintenance

- The consumables on the torch should be checked regularly and replace if worn or damaged. Make sure that these materials are original products for long-term use and high performance.




#### Every 3 Months

- Do not remove the warning labels on the device. Replace the worn/ torn labels with the new ones. Labels can be obtained from the authorized service.
- Check your clamps and cables. Pay attention to the connections and the durability of the parts.
- Replace damaged/defective parts with new ones.  
Never make additions to/repair the cables.
- Ensure adequate space for ventilation.

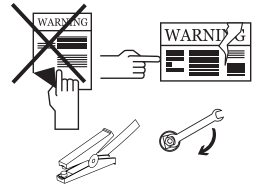

#### Every 6 Months

- Clean and tighten fasteners such as bolts and nuts. Check the workpiece clamp and cables. Open the side covers of the machine and clean with low pressure dry air. Do not apply compressed air to electronic components at close distance.
- Make sure the air filter is clean. If it is dirty, replace it with a new one.

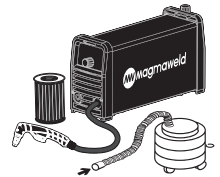

**NOTE:** The above mentioned periods are the maximum ones that should be applied if no problems are encountered in your device. Depending on the work load and contamination of your work environment, you can repeat the above processes more frequently.



**Never operate the plasma cutting machine when covers are open.**

## 4.2 Troubleshooting

The following tables contain possible errors to be encountered and their solutions.

Failure	Reason	Solution
Machine is not operating	<ul style="list-style-type: none"> <li>There is a problem with the machine's electrical connection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the machine is connected to electricity</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grid connections are incorrect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>On / off switch not working properly</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The mains supply fuse is faulty or the mains cable is damaged</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check mains supply fuses, mains cable and plug</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>On/off switch not working properly</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the on / off switch</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
The machine is working but it doesn't cut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air pressure and flow may not be suitable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the air pressure and air quality. air pressure and make sure, that the flow rate is appropriate, the air is dry and clean.</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mains voltage may not be appropriate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that the mains voltage to the machine is appropriate.</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The grounding pliers may not be attached to the workpiece or machine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that the grounding pliers are connected to the workpiece and the machine. Clean the area where the grounding pliers contact the workpiece</li> <li>Make sure the grounding pliers are not damaged</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torch and / or consumables may be worn or damaged</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the torch and / or consumables are not worn or damaged, replace if necessary.</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arc does not transfer to workpiece</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the workpiece surface is unpainted and clean</li> <li>Make sure the torch is at the proper distance from the workpiece</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>

Failure	Reason	Solution
The machine is working but it doesn't cut well	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air pressure and flow may not be suitable, air filter elements may be dirty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the air pressure and air quality. Make sure that the air pressure and flow rate are appropriate, the air is dry and clean</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torch and/or consumables may be worn or damaged</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the torch and / or consumables are not worn or damaged, replace if necessary</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torch and/or consumables may not be correctly selected or installed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure torch and / or consumables are used and installed correctly</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The cut mode may be incorrectly selected</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the cut mode is correct</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The amperage value current used may be incorrectly selected</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Current value should be selected suitable for the material to be cut (material thickness and type)</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The cutting speed and thickness suitable for the performance of the machine may have been exceeded</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the cutting speed and cutting thickness are appropriate</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The height or angle of the torch to the workpiece may be incorrect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the height and angle of the torch to the workpiece are correct</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The cutting direction may be incorrect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that the cutting direction is correct</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>

### 4.3 Error Codes

The list below contains all the error codes of the welding machines. Consider the error codes related with your machine.

Error Code	Error	Cause	Solution
E01	Thermal Protection (Primary)	<ul style="list-style-type: none"> <li>The uptime of your machine may have been exceeded</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allow the machine to cool down by waiting for a while. If the fault disappears, try to use the machine at lower amperage values</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fan may not be working</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check visually whether the fan is working or not</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>The front of the air inlet-outlet ducts may be blocked</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Open the front of the air ducts</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>The machine working environment may be too hot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that the working environment of the machine is not excessively hot or stuffy</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
E02	Mains Voltage Low	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mains voltage may have decreased</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the mains connection cables and the voltage. Make sure the correct voltage input is provided. If the mains voltage is normal, contact the authorized service</li> </ul>
E03	Mains Voltage High	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mains voltage may have increased</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the mains connection cables and the voltage. Make sure the correct voltage input is provided. If the mains voltage is normal, contact the authorized service</li> </ul>
E04	Current / Voltage Reading Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be a hardware error</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact the authorized service</li> </ul>
E05	Temperature Sensor Reading Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be a hardware error</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact the authorized service</li> </ul>
E06	Water Cooling Unit Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be an error in the water cooling unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check water cooling unit connector and torch inlets/outlets</li> <li>Make sure there is water circulation</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
E07	System Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be a hardware error</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact the authorized service</li> </ul>
E08			
E09			
E10	Torch Connection Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>The torch or torch connections may be faulty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check torch and torch connections</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
E11	System Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be a hardware error</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact the authorized service</li> </ul>
E12			
E13	Wire Feeder Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be an error in wire feeding</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check wire basket, reel / reel press and torch connections</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>


Error Code	Error	Cause	Solution
E14	System Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be a hardware error</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact the authorized service</li> </ul>
E15	Remote Control Communication Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be an error in the remote control connections</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check remote control connections</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
E16	System Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be a hardware error</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact the authorized service</li> </ul>
E17			
E18			
E19	Thermal Protection (Secondary)	<ul style="list-style-type: none"> <li>The uptime of your machine may have been exceeded</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allow the machine to cool down by waiting for a while. If the fault disappears, try to use the machine at lower amperage values</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fan may not be working</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visually check if the fan is working</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>The front of the air inlet - outlet ducts may be blocked</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unblock the front of the air ducts</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>The machine working environment may be too hot or stuffy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that the working environment of the machine is not excessively hot or stuffy</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
E20	System Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be a hardware error</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact the authorized service</li> </ul>
E21			
E22			
E23			
E26	Inlet Pressure Low	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inlet pressure may be low</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check your air / gas connections, make sure that the inlet pressure is appropriate. If the inlet pressure is normal, contact the authorized service</li> </ul>
E27	Torch Shield Not Installed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torch shield may not be installed or properly fitted</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that the torch shield is correctly fitted to the machine</li> <li>If the problem continues, contact the authorized service</li> </ul>
E28	System Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be a hardware error</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact the authorized service</li> </ul>
E29	DC Busbar Voltage Low	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mains voltage may have decreased</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the mains connection cables and the voltage. Make sure the correct voltage input is provided. If the mains voltage is normal, contact the authorized service</li> </ul>
E30	DC Busbar Voltage High	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mains voltage may have increased</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the mains connection cables and the voltage. Make sure the correct voltage input is provided. If the mains voltage is normal, contact the authorized service</li> </ul>
E31	System Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be a hardware error</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact the authorized service</li> </ul>



## ANNEX


EN

### 5.1 Torch Consumables and Spare Parts

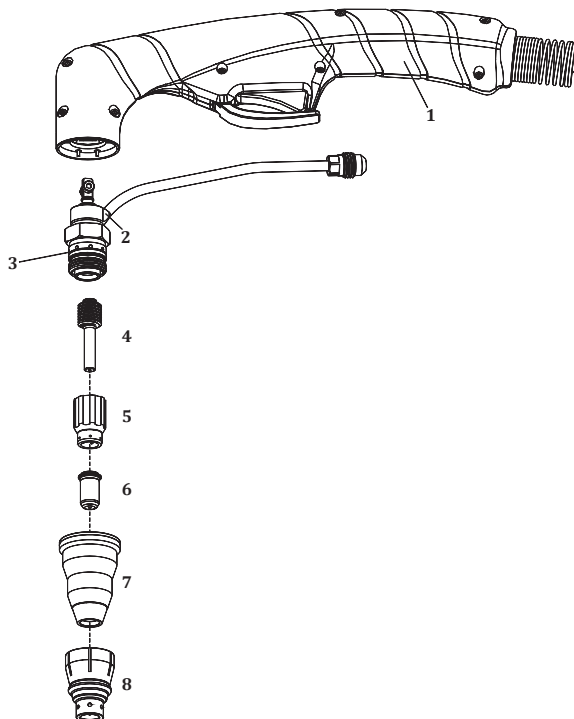

NO	DEFINITION	MATERIAL CODE
1	Torch Handle	Y542000027
2	Torch Head	Y542000026
3	O-Ring	Y542000028
4	Electrode	7042E00002
5	Swirl Ring	7042220478
6	Nozzle	7042220480
7	Retaining Cap	7042220483
8	Shield	7042220569

## 5.2 Plasma Cutting Machine Spare Parts List

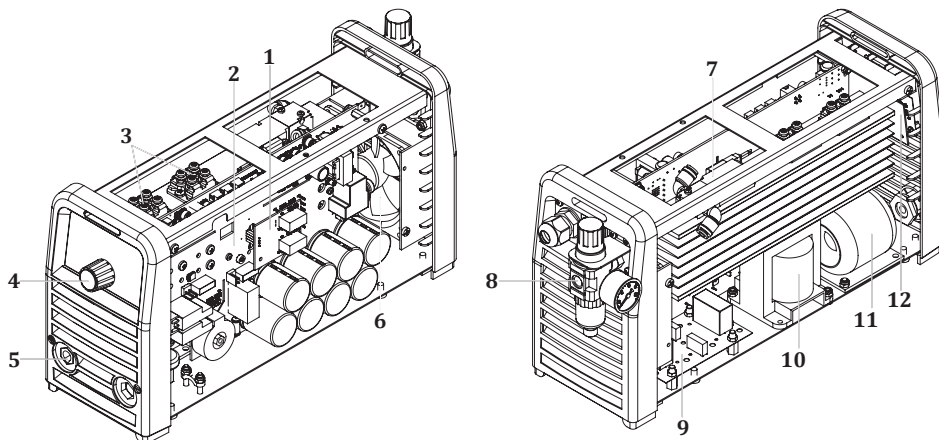


NO	DEFINITION	miniCUT
1	Electronic Card E236A-2	Y544000021
2	Electronic Card E235A-2	Y544000015
3	Output Diode	A430130010
4	Potency Button	A229500001
5	Welding Socket	A377900111
6	Fan	K250001024
7	Valve	A253006137
8	Filter	A256006348
9	Electronic Card E236A-3	Y544000022
10	Power Transformer	A366000040
11	Choke Coil	A421050012
12	Electronic Card E236A-1	Y544000023

### 5.3 Connection Diagrams


#### Block Diagram miniCUT

EN

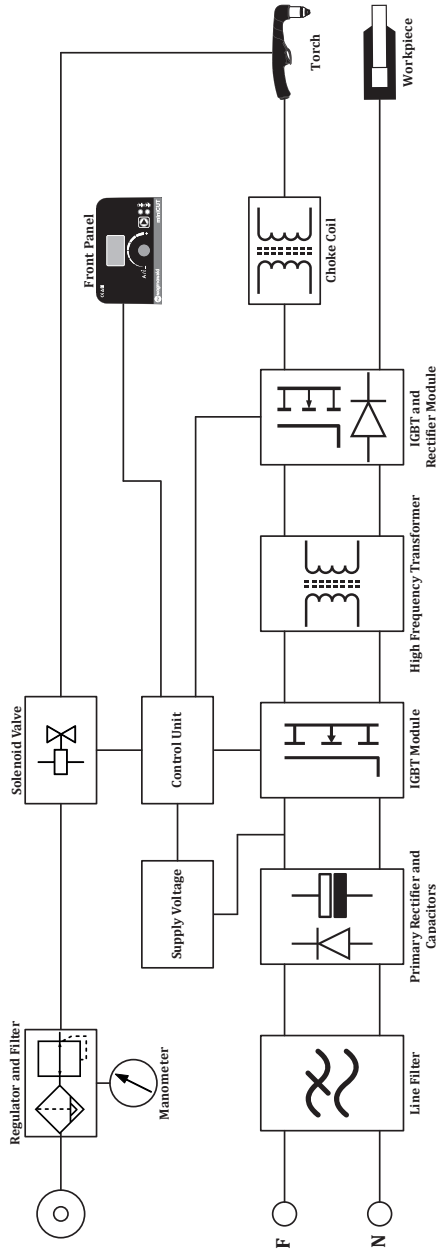

EN

**Circuit Diagram**  
**miniCUT**

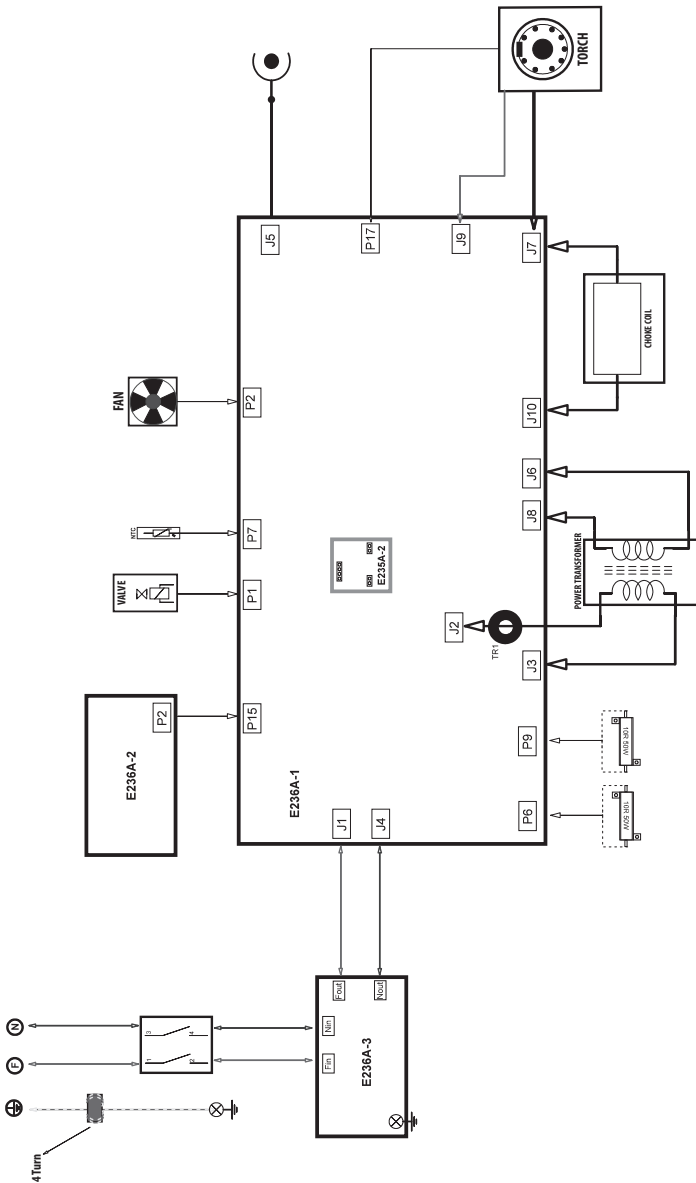

**PRODUCT INFORMATION****Model****Serial Number****MANUFACTURER****Name**

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**Address**

Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım MANİSA

**Phone / E-mail**

+90 236 226 27 00 / info@magmaweld.com

**PURCHASE INFORMATION****Dealer Name****City / Country****Phone / E-mail****Purchase Date****CUSTOMER INFORMATION****Company Name****City / Country****Phone / E-mail****Contact Name****SERVICE INFORMATION (if applicable)****Company Name****Technician's Name****Commissioning Date**  
(Warranty Start Date)

Please visit our web site [www.magmaweld.com/warranty-terms/wt](http://www.magmaweld.com/warranty-terms/wt) for warranty terms.



 **SOMMAIRE**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	32
<b>1 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>	
1.1 Explications Générales	38
1.2 Composants	38
1.3 Étiquette du Produit	39
1.4 Caractéristiques Techniques	40
1.5 Accessoires	40
<b>2 INSTALLATION</b>	
2.1 Considérations Relatives à la Réception du Poste de Soudage	41
2.2 Conseils d'Installation et de Fonctionnement	41
2.3 Branchements Électriques	42
2.4 Branchement au Réseau	42
2.5 Connexions pour La Découpe Plasma	42
2.5.1 Connexion de La Bouteille de Gaz	42
2.5.2 Connexions de La Pince de Mise À La Terre	42
2.5.3 Connexions de La Torche	43
2.6 Mise En Place Des Consommables	43
2.7 Arc Pilote	44
<b>3 UTILISATION</b>	
3.1 Interface Utilisateur	45
3.2 Utilisation de La Torche	46
<b>4 MAINTENANCE ET DÉFAILLANCES</b>	
4.1 Maintenance	47
4.2 Dépannage	48
4.3 Codes d'incident	50
<b>5 ANNEXE</b>	
5.1 Consommables et Pièces de Rechange de La Torche	53
5.2 Liste Des Pièces de Rechange de La Machine de Découpe Plasma	54
5.3 Schémas de Connexion	55

## ✓ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Respectez toutes les consignes de sécurité du manuel!

### Informations sur la Sécurité



- Les pictogrammes de sécurité utilisés dans le présent manuel sont destinés à identifier les dangers potentiels.
- Si un pictogramme de sécurité apparaît dans le présent manuel, cela signifie qu'il existe un risque de blessure et que les dangers éventuels doivent être écartés en lisant attentivement les explications fournies.
- Le propriétaire de la machine est responsable d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder à l'équipement.
- Toute personne appelée à travailler avec cette machine doit posséder l'expérience en soudage / coupage ou avoir terminé avec succès la formation requise, lire le présent manuel d'utilisation avant de travailler et se conformer à tout moment aux consignes de sécurité.

### Pictogrammes de Sécurité



#### ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui pourrait causer des blessures ou des dommages. Le fait de ne pas prendre de précautions peut causer des blessures ou des pertes ou dommages matériels.



#### REMARQUE

Indique des informations et des avertissements concernant l'utilisation de la machine.



#### DANGER

Indique une situation imminente dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera une blessure grave ou mortelle.

### Prise de connaissance des consignes de sécurité



- Veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation, les étiquettes et les consignes de sécurité se trouvant sur la machine.
- Assurez-vous que les étiquettes d'avertissement sur la machine sont en bon état. Remplacez les étiquettes manquantes ou endommagées.
- Veuillez prendre connaissance des informations concernant l'utilisation et les procédés de vérification de votre machine.
- Utilisez votre machine dans des environnements de travail appropriés.
- Des modifications inappropriées à votre machine peuvent avoir un impact négatif sur la sécurité de fonctionnement et la durée de vie de votre machine.
- Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des conséquences du fonctionnement de l'appareil en dehors des conditions préconisées.

### L'électrisation peut entraîner la mort



*Veuillez à ce que les procédures d'installation soient conformes aux normes nationales en matière d'électricité et aux autres règlements pertinents. L'installation de la machine doit être effectuée par des personnes autorisées.*

- Porter un tablier de travail et des gants de protection secs offrant une bonne isolation. Ne jamais utiliser des gants et des tabliers de travail mouillés ou endommagés.
- Porter des vêtements de protection ignifuges contre le risque de brûlure. Les vêtements utilisés par l'opérateur doivent être protégés contre les étincelles, les projections et le rayonnement d'arc.
- Ne travaillez pas seul. Soyez sûr d'avoir quelqu'un qui peut vous aider en cas de danger dans votre lieu de travail.
- Ne touchez pas l'électrode avec la main nue. Ne laissez pas être en contact la pince d'électrode ou l'électrode avec quelqu'un ou avec un objet alimentaire.
- Ne touchez aucun composant électrique.
- Ne touchez pas l'électrode si vous êtes en contact avec l'électrode reliée à la surface de travail, au plancher ou à une autre machine.
- Vous pouvez vous protéger d'une électrisation potentielle en vous isolant de la surface de travail et du sol. Utilisez un matériau isolant non inflammable, électriquement isolant, sec et non endommagé, suffisamment grand pour couper le contact de l'opérateur avec la surface de travail.
- Ne connectez pas plus d'une électrode au porte-électrode.
- Placez bien la pince de masse métal-sur-métal sur votre objet de travail ou sur la table à souder.



- Vérifiez la torche avant d'utiliser la machine. Assurez-vous que la torche et ses câbles sont en bon état. Assurez-vous de remplacer une torche endommagée ou usée.
- Ne pas laisser toucher les deux pinces de masse connectés à deux différents postes. Ceci est dangereux vu qu'il y aura deux tensions en circuit ouvert.
- Gardez le poste éteint et déconnecter les câbles de soudage quand vous vous ne travaillez pas.
- Avant de réparer la machine, retirez toutes les connexions d'alimentation et / ou les connecteurs ou éteignez la machine.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez un long câble secteur.
- Soyez sur que toutes les connexions sont bien serrées, propres et seches.
- Soyez sur que les câbles sont secs, sans graisses et protégés du métal chaud et des étincelles.
- Fil dénudé peut tuer. Contrôler fréquemment vos câbles de soudage. S'il y a des câbles endommagés ou non isolés, réparer ou échanger immédiatement les câbles.
- Isoler le câble de masse quand il n'est pas connecté à un objet de travail.
- Assurez-vous que la mise à la terre de la ligne d'alimentation est correctement connectée.
- N'utilisez pas le courant alternatif (AC) dans des endroits humides, mouillés ou confinés. Eviter également les endroits où il y aura un risque de chute.
- Le courant alternatif doit être utilisé uniquement s'il est nécessaire pour le procès de soudage.
- Si le courant alternatif est obligatoire pour votre travail, utilisez (si existe) votre télécommande pour régler votre poste.

**Les précautions additionnelles sont nécessaires si une des conditions hasardeuses ci-dessous existe :**

- Dans des endroits humides ou si vos habilles sont mouillés,
- Sur les structures métalliques comme les escaliers, les grilles ou les échafauds.,
- Dans des positions comme assises, à genoux ou allongées,
- Quand il ya un grand risque d'accident ou d'un contact inévitable avec l'objet de travail ou la masse.

Pour les conditions mentionnées ci-dessus, utilisez les équipements ci-dessous dans l'ordre de présentation :

- Un poste MIG semi-automatique en courant continu (DC),
- Un poste à souder MMA en courant continu (DC),
- Un poste en courant continue ou alternatif avec la tension réduit à circuit ouvert (VRD).

**Procédures à suivre en cas de l'électrocution**



- Arrêtez le courant électrique.
- Utilisez des matériaux non conductibles comme le bois sec pour couper le contact de la victime avec les câbles ou les endroits alimentés.
- Appelez les services de secours.

**Si vous avez suivi une formation aux premiers secours ;**

- Si la victime ne respire plus, après avoir coupé le contact de la victime avec le courant, effectuez immédiatement la réanimation cardiorespiratoire (RCP). Continuez la RCP jusqu'au moment où la victime respire de nouveau ou les secours arrivent.,
- Utilisez un défibrillateur automatique (DEA) selon les instructions indiquées dessus.
- Traiter une brûlure électrique comme une brûlure thermique. Appliquez des compresses stériles et froides.

**Les pièces mobiles peuvent causer des blessures**



- Éloignez-vous des objets en mouvement.
- Gardez tous les capots de protection tels que les portes, les panneaux, les portes des machines et des appareils fermés et verrouillés.
- Portez des chaussures à coque métallique à protection contre le risque de chute d'objets lourds.

**La fumée et les gaz peuvent être nocifs pour votre santé**



**L'inhalation prolongée de la fumée et du gaz générés par le soudage / coupage et le découpage est très nocive pour la santé.**

- La sensation de brûlure et l'irritation au niveau des yeux, des muqueuses nasales et des voies respiratoires sont des symptômes d'une ventilation inadéquate. Dans ce cas, veuillez augmenter immédiatement le niveau de ventilation de la zone de travail et arrêter le processus de soudage / coupage si le problème persiste.
- Créez un système d'aération naturelle ou artificielle dans la zone de travail.
- Utilisez un système d'absorption de fumée approprié à l'endroit où le soudage / coupage et le découpage sont effectués. Si nécessaire, installez un système adéquat pour éliminer les fumées et les gaz accumulés dans l'ensemble de l'atelier. Utilisez un système de filtration approprié pour éviter de polluer l'environnement lors du rejet.
- Si vous travaillez dans des espaces étroits ou confinés, ou que vous soudez du plomb, du béryllium, du cadmium, du zinc, des matériaux revêtus ou peints, utilisez une protection respiratoire autonome en plus des précautions susmentionnées.

- Si les bouteilles de gaz sont groupées dans une zone séparée, assurez-y une bonne ventilation, gardez les soupapes principales fermées lorsque les bouteilles de gaz ne sont pas utilisées, et surveillez les fuites de gaz éventuelles.
- Les gaz protecteurs tels que l'argon étant plus denses que l'air, ils peuvent être inhalés à la place de l'air s'ils sont utilisés à l'intérieur. Cela présente également un risque pour votre santé.
- Ne soudez / coupez pas dans des environnements contenant des vapeurs d'hydrocarbures chlorés libérées lors de la lubrification ou de la coloration.
- Certaines pièces soudées / coupées nécessitent une ventilation spéciale. Aération spéciale Les règles de sécurité des produits qui le nécessitent doivent être lues attentivement. Le masque à gaz doit être porté Dans de tels cas, un masque à gaz approprié doit être porté.

**La lumière émise par l'arc peut endommager vos yeux et votre peau**



- Pour protéger vos yeux et votre visage, utilisez un masque et un écran de protection en verre appropriés (4 à 13 selon la norme EN 379).
- Protégez les autres parties nues de votre corps (bras, cou, oreilles, etc.) contre ces rayons à l'aide des vêtements de protection adéquats.
- Munissez votre plan de travail d'écrans anti-flammes au niveau des yeux et accrochez des panneaux d'avertissement afin que les gens autour de vous ne soient pas exposés aux rayons de l'arc et métaux chauds.
- Cette machine n'est pas destinée à chauffer des tuyaux gelés. Ce procédé provoquera une explosion, un incendie ou des dommages à votre installation.

**Les étincelles et les protections de pièces peuvent blesser vos yeux**



- Les procédés tels que le soudage / coupage, le meulage, le brossage de la surface peuvent générer des étincelles et des projections de particules métalliques. Portez des lunettes de protection homologuées munies de bordures de protection sous le masque de soudeur afin de prévenir les blessures éventuelles.

**Les surfaces chaudes peuvent causer de brûlures graves**



- Ne touchez pas les pièces chaudes à mains nues.
- Avant d'intervenir sur les pièces de la machine, attendez un certain temps pour les laisser refroidir.
- Si vous devez manipuler les pièces chaudes, portez des outils appropriés, gants de soudage / coupage à isolation thermique et vêtements résistant au feu.

**Le bruit peut altérer votre capacité d'ouïe**



- Le bruit créé par certains équipements et processus peut altérer l'ouïe.
- Si le niveau de bruit est élevé, portez des protège-oreilles agréés.

**Le fil de soudage peut causer des blessures**



- Ne maintenez pas la torche contre une partie du corps, d'autres personnes ou tout autre métal lors du dévidage du fil de soudage.
- Lors de l'ouverture manuelle du fil de soudage à partir de la bobine - en particulier pour les diamètres minces - le fil peut être éjecté de votre main comme un ressort, ce qui pourrait vous blesser ou blesser des tiers, protégez particulièrement vos yeux et votre visage lors de cette manipulation.

**Le procédé de soudage / coupage peut entraîner des incendies et des explosions**



- Ne jamais souder à proximité de matériaux inflammables. Un incendie ou des explosions peuvent se produire.
- Enlevez ces matériaux de l'environnement avant de commencer à souder / coupage ou couvrez-les avec des couvertures protectrices pour éviter les brûlures.
- Les règles nationales et internationales spécifiques s'appliquent dans ces domaines.

- Ne procédez à aucune opération de soudage / coupage e ni de découpage sur des tubes ou des tuyaux entièrement fermés.
- Avant de souder / coupage des tubes et des conteneurs fermés, ouvrez-les, videz-les complètement, ventilez-les et nettoyez-les. Prenez toutes les précautions nécessaires lors d'un soudage / coupage dans ces types d'endroits.
- Ne soudez pas les tubes ou les tuyaux destinés aux substances susceptibles de provoquer une explosion, un incendie ou d'autres réactions, même s'ils sont vides.
- L'équipement de soudage / coupage chauffe. Par conséquent, ne le placez pas sur des surfaces qui peuvent facilement être brûlées ou endommagées !

- Les étincelles générées lors du soudage peuvent provoquer un incendie. Par conséquent, gardez un extincteur, de l'eau, du sable et autres matériaux à portée de la main.
- Utilisez des clapets anti-retour, régulateurs de gaz et vannes sur les circuits de gaz inflammables, explosifs et pressurisés. Assurez-vous de leurs vérifications périodiques soient effectuées et qu'elles fonctionnent correctement.

**La maintenance des machines et appareils par des personnes non autorisées peut causer des blessures**



- Les équipements électriques ne doivent pas être réparés par des personnes non autorisées. Les erreurs éventuelles peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles, lors de l'utilisation.
- Les éléments du circuit de gaz fonctionnent sous pression; l'intervention de personnes non autorisées peut causer des explosions et des blessures graves pour les utilisateurs.
- Il est recommandé d'effectuer la maintenance technique de la machine et de ses unités auxiliaires au moins une fois par an.

**Soudage / Coupage dans des endroits confinés**



- Effectuez les opérations de soudage / coupage et de découpage dans des espaces confinés et de petits volumes et en compagnie d'une autre personne.
- Évitez autant que possible le soudage / coupage et le découpage dans des endroits fermés.

**Le fait de ne pas prendre les précautions nécessaires lors du transport peut causer des accidents**



- Prenez toutes les précautions nécessaires pour le transport de la machine. Les zones à transporter; les équipements à utiliser pour le transport et les conditions physiques et la santé de la personne chargée de la manutention doivent être conformes au processus de transport.
- Certaines machines étant extrêmement lourdes, il est important de veiller à ce que les précautions nécessaires en matière de sécurité environnementale soient prises pour la manutention.
- Si la machine de soudage doit être utilisée sur une plateforme, la capacité de charge de la plateforme doit être vérifiée.
- En cas d'utilisation d'un véhicule (chariot, chariot élévateur à fourche, etc.) lors du transport de la machine, assurez-vous que le véhicule et les accessoires d'élingage et d'arrimage (élingues, sangles d'arrimage, boulons, écrous, roues, etc.) reliant la machine au véhicule sont intacts.
- S'il s'agit d'un transport manuel, assurez-vous que les accessoires d'élingage et d'arrimage (élingues, sangles d'arrimage, etc.) et leurs connexions soient bien fixées.
- Afin de garantir les conditions de transport nécessaires, consultez les règles de l'Organisation Internationale du Travail sur le poids du transport et les réglementations en vigueur dans votre pays.
- Utilisez toujours des poignées ou des anneaux pour le déplacement du bloc d'alimentation. Ne tirez jamais sur les torches, les câbles ou les tuyaux. Transportez toujours les bouteilles de gaz séparément.
- Avant de transporter le matériel de soudage / coupage et de découpe, débranchez toutes les connexions intermédiaires, puis soulevez et transportez les petites pièces séparément en les tenant par leurs poignées, et les grandes à l'aide d'un équipement de manutention approprié tel que des anneaux de transport ou des chariots élévateurs.

**La chute de pièces peut causer des blessures**



**Ne pas positionner correctement l'alimentation électrique ou tout autre équipement peut causer des blessures graves et des dommages matériels.**

- Installer votre machine sur des sols et des plateformes avec une inclinaison maximale de 10° pour éviter les chutes et les renversements. Préférez les zones immobiles, mais vastes, facilement ventilées et sans poussière, qui ne génèrent pas le flux de matériaux. Disposez les câbles et tuyaux de telle manière que personne ne puisse les piétiner ou trébucher dessus. Pour éviter que les bouteilles de gaz ne se renversent, fixez-les sur la plate-forme pour les machines équipées d'une plate-forme à gaz adaptée à la bouteille et sur le mur à l'aide d'une chaîne pour les installations fixes afin d'éviter tout basculement.
- Les opérateurs doivent facilement et rapidement accéder aux paramètres de commande et connexions de la machine.

**Une utilisation excessive provoque la surchauffe de la machine"**



- Laissez la machine refroidir en fonction des cycles de fonctionnement.
- Réduisez le courant ou le taux de cycle de fonctionnement avant de recommencer le soudage.
- Ne bloquez pas les entrées de ventilation de la machine.
- Ne placez pas de filtre sur les entrées de ventilation de la machine sans l'approbation du fabricant.

### Le soudage à l'arc peut causer des interférences électromagnétiques



Cet appareil n'est pas conforme à la norme CEI 61000-312. Si vous souhaitez vous connecter au réseau basse tension utilisé dans les maisons, l'installateur ou la personne qui utilisera la machine doit être familiarisé avec la connexion de la machine, dans ce cas la responsabilité appartient à l'opérateur.

- Assurez-vous que la zone d'exploitation soit conforme à la compatibilité électromagnétique (CEM). Les interférences électromagnétiques qui peuvent se produire lors du soudage / coupage ou du découpage peuvent causer des effets indésirables sur vos appareils électroniques et votre secteur. Les effets qui peuvent se produire au cours du processus sont sous la responsabilité de l'opérateur.
- Si des interférences se produisent, des mesures supplémentaires peuvent être prises pour assurer la conformité, telles que l'utilisation de câbles courts, l'utilisation de câbles blindés, le transport de la machine à souder vers un autre endroit, l'enlèvement des câbles du dispositif et/ou de la zone affectée, l'utilisation de filtres, ou la protection CEM de la zone de travail.
- Effectuez les opérations de soudage / coupage le plus loin possible (100 m) de vos appareils électroniques sensibles pour prévenir les dommages CEM potentiels.
- Assurez-vous que votre machine de soudage et de découpe est installée et placée conformément aux consignes d'utilisation.

### Conformément à l'article 5.2 de CEI 60974-9 ;

### Évaluation de la compatibilité électromagnétique du champ de fonctionnement



Avant d'installer la machine de soudage / coupage et de découpe, le responsable du site et / ou l'opérateur doit vérifier les interférences électromagnétiques éventuelles dans l'environnement. Les conditions suivantes sont à considérer ;

- Autres câbles d'alimentation, câbles de commande, câbles de signalisation et câbles téléphoniques au-dessus, au-dessous et à côté de la machine et du matériel de soudage / coupage,
- Émetteurs et récepteurs de radio et de télévision,
- Matériel informatique et autre matériel de contrôle,
- Équipements de sécurité critiques, par exemple protection de l'équipement industriel,
- Appareils médicaux des personnes à proximité, tels que stimulateurs cardiaques et appareils auditifs,
- Équipement utilisé pour la mesure ou l'étalonnage,
- Immunité des autres équipements dans l'environnement. L'opérateur doit s'assurer que tout autre matériel utilisé dans l'environnement soit compatible. Cela peut nécessiter des mesures de protection supplémentaires,
- Les limites de la zone d'inspection peuvent se varier en fonction du temps pendant lequel le procédé de soudage / coupage ou d'autres activités seront effectués pendant la journée, de la taille de l'environnement, de la structure du bâtiment et d'autres activités.

En plus de l'évaluation des conditions de la zone, l'évaluation de l'installation des appareils peut également être nécessaire pour résoudre l'effet perturbateur. Si nécessaire, des mesures sur site peuvent également être prises pour confirmer l'efficacité des mesures d'atténuation.

(Source: CEI 60974-9)

### Moyens pour réduire les interférences



- La machine doit être branchée à un réseau électrique tel que recommandé et par une personne autorisée. En cas d'interférence, des mesures supplémentaires telles que le filtrage du réseau peuvent être mises en place. L'alimentation d'équipement de soudage à l'arc fixe doit être effectuée à partir du tube métallique ou un câble blindé équivalent. Une connexion et un bon contact électrique doivent être assurés entre le blindage et le boîtier de l'alimentation.
- L'entretien de routine recommandé pour la machine doit être effectué. Lors de l'utilisation de la machine, tous les capots de protection doivent être fermés et / ou consignés. Aucun changement ni modification autre que les réglages standards ne doivent être effectués sur la machine sans l'approbation écrite du fabricant. Sinon, l'opérateur sera responsable de toutes les conséquences.
- Les câbles de soudage / coupage doivent être aussi courts que possible. Le cheminement des câbles sur le sol de la zone de travail doit être parallèle. Les câbles de soudage ne doivent en aucun cas être enroulés autour du corps.
- Un champ magnétique se forme dans la machine lors du soudage / coupage. Cela peut amener la machine à tirer les pièces métalliques sur elle-même. Afin d'éviter ce phénomène, assurez-vous que les matériaux métalliques soient à une distance de sécurité et sécurisés. L'opérateur doit être isolé de tous ces matériaux métalliques interconnectés.

- Toutefois, dans certains pays où la connexion directe n'est pas autorisée, la connexion peut être établie à l'aide d'éléments de capacité appropriés, conformément aux réglementations locales en vigueur. Le blindage et la protection d'autres périphériques et câbles dans la zone de travail peuvent prévenir les effets perturbateurs. Le cas échéant, la connexion entre la pièce à usiner et la terre peut être réalisée sous forme de connexion directe. Toutefois, dans certains pays où la connexion directe n'est pas autorisée, la connexion peut être établie à l'aide d'éléments de capacité appropriés, conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Le blindage et la protection d'autres périphériques et câbles dans la zone de travail peuvent prévenir des effets perturbateurs. Le blindage de toute la zone de soudage / coupage peut être évalué pour certaines applications spécifiques.

### Magnétique électromagnétique (CEM)



Le courant électrique passant par n'importe quel conducteur crée des champs électriques et magnétiques régionaux (CEM). Les opérateurs doivent suivre les procédures suivantes afin de minimiser les risques engendrés par l'exposition aux CEM du circuit de soudage :

- Afin de réduire le champ magnétique, les câbles de soudage / coupage doivent être rassemblés et fixés autant que possible avec des équipements de fixation (ruban, serre-câbles, etc.).
- Le corps et la tête de l'opérateur doivent être tenus aussi loin que possible de la machine à soudage / coupage et des câbles.
- Les câbles électriques et de soudage / coupage ne doivent jamais être enroulés autour du corps du poste à souder.
- Le corps ne doit pas rester entre les fils de soudage / coupage. Les câbles de soudage doivent être tenus à l'écart du qq corps, côte à côte.
- Le câble de retour doit être connecté à la pièce à usiner aussi près que possible de la zone soudage / coupage.
- Ne vous appuyez pas sur le groupe électrogène de soudage, ne vous asseyez pas dessus et ne travaillez pas trop près.
- Le soudage / coupage ne doit pas être effectué pendant le transport de l'unité d'alimentation en fil de soudage / coupage ou du bloc d'alimentation en courant de soudage.

Les CEM peuvent également perturber le fonctionnement des implants médicaux (substance placée à l'intérieur du corps), tels que les stimulateurs cardiaques. Des mesures de protection doivent être prises pour les personnes portant des implants médicaux. Par exemple, l'accès dans la zone du travail pourraient être restreint pour les passants, ou des évaluations individuelles des risques pourraient être effectuées pour les soudeurs. Une évaluation des risques doit être effectuée par un spécialiste médical pour les utilisateurs d'implants médicaux.

### Protection



- N'exposez pas la machine à la pluie, empêchez les éclaboussures d'eau ou de la vapeur pressurisée d'y pénétrer.

### Efficacité Énergétique



- Choisissez la méthode et la machine de soudage / coupage appropriées pour votre soudage.
- Sélectionnez le courant et/ou la tension de soudage / coupage en fonction du matériau et de l'épaisseur auxquels vous soudez.
- Si vous devez attendre longtemps pour le soudage / coupage, éteignez la machine une fois que le ventilateur l'a refroidie. Nos machines (produits) munies d'un système de ventilateur intelligent s'arrêteront automatiquement.

### Procédure relative aux déchets



- Cet appareil n'est pas un déchet ménager. Elle doit être déposée dans un centre de recyclage agréé dans le cadre de la directive de l'Union Européenne et du droit national.
- Renseignez-vous auprès de votre revendeur et des personnes autorisées sur la gestion des déchets de votre machine usagée.

## FORMULAIRE DE GARANTIE




Pour le formulaire de garantie, visitez notre site web [www.magmaweld.fr/formulaire-de-garantie/wr](http://www.magmaweld.fr/formulaire-de-garantie/wr).

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### 1.1 Explications Générales

miniCUT est un poste de découpe plasma haute performance conçue pour les applications de découpe. Elle possède un design compact, la rendant légère et portable. Elle offre une excellente performance de découpe. La pression de gaz est réglable manuellement.

### 1.2 Composants

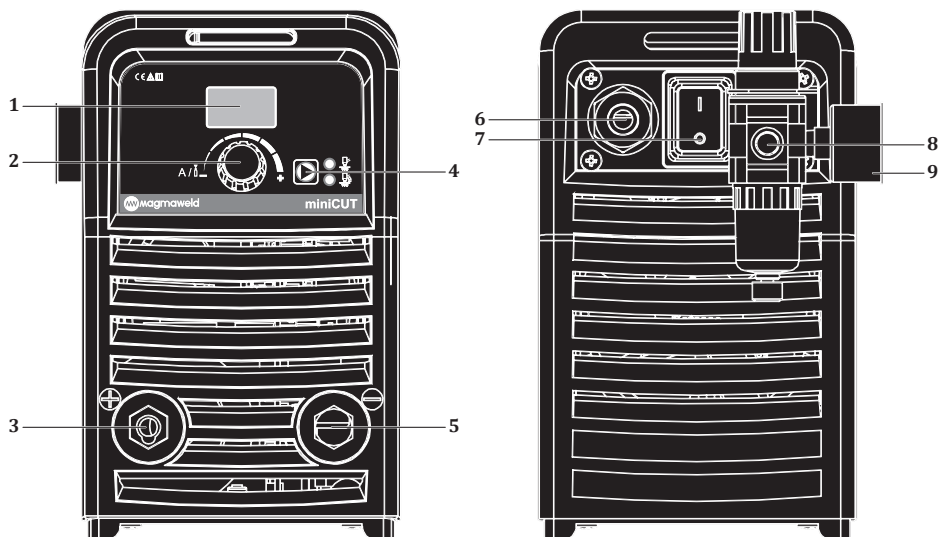

**Figure 1 : miniCUT Vue avant et arrière**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1- Affichage numérique                    | 6- Connexion d'alimentation  |
| 2- Potentiomètre de réglage               | 7- Interrupteur marche/arrêt |
| 3- Connexion de mise à la terre (+)       | 8- Filtre à air              |
| 4- Bouton de sélection du mode de découpe | 9- Indicateur de pression    |
| 5- Connecteur de la torche                |                              |


### 1.3 Étiquette du Produit

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım Manisa-TÜRKİYE					
MINICUT		S/N:			
		EN 60974-1/-10 Cl. A			
	---	15A / 86V - 30A / 92V			
		X	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> =280V	I <sub>2</sub>	30A	27A	21A
		U <sub>2</sub>	92V	91V	88.5V
		I <sub>1</sub>	22.5A	20A	16A
		S <sub>1</sub>	5.18kVA	4.6kVA	3.68kVA
	U <sub>i</sub> =230V	I <sub>1max</sub> =22.5A	I <sub>1eff</sub> =16A		
IP23S		CE	EMC	UK CA	

	Transformateur Redresseur Monophasé	X	Cycle de Fonctionnement
	Caractéristique Verticale	U <sub>0</sub>	Tension de Fonctionnement à Vide
	Courant Continu	U <sub>1</sub>	Tension et Fréquence du Secteur
	Découpe plasma	U <sub>2</sub>	Tension Nominale de Soudage
	Entrée Secteur - Courant Alternatif Monophasé	I <sub>1</sub>	Courant d'entrée Assigné
	Compatible Pour Travailler dans des Environnements Dangereux	I <sub>2</sub>	Courant d'entrée Nominal
S/N	Numéro de Série	S <sub>1</sub>	Tension d'entrée Assignée
		IP23S	Classe de Protection

#### • S / N Description du (Numéro de Série)

ID de la Machine	Production				Numéro de Séquence
	Année		Semaine		
X X X X	X X	X X	X X	X X X X X	
Groupe de Commande Machines de Modèle				Numéro de séquence de la machine produite dans l'année	

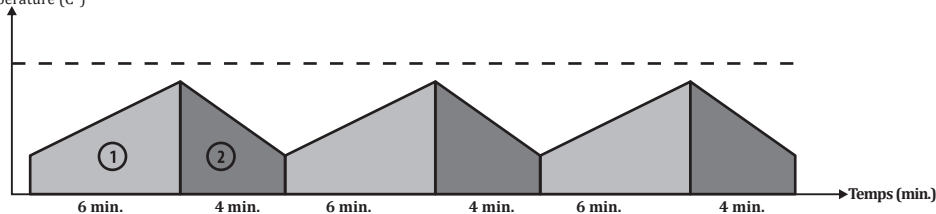Cycle de Fonctionnement  
Température (C°)

Le taux de cycle de fonctionnement comprend une période de 10 minutes, telle que définie dans l'EN 60974-1. Par exemple, si vous souhaitez travailler à 100 A sur un poste spécifié à 100 A à 60%, le poste peut couper sans arrêt (zone 1) pendant les 6 premières minutes de la période de 10 minutes. Cependant, il doit rester inactif pendant les 4 minutes suivantes pour se refroidir.

### 1.4 Caractéristiques Techniques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	UNITÉ	miniCUT
Tension Réseau (1 phase - 50-60 Hz)	V	230
Tension d'entrée Assignée	kVA	5,18
Efficacité de la Source d'Alimentation	%	83,13
Consommation d'Énergie en Veille	W	18,25
Zone d'ajustement de Courant de Soudage	ADC	15 - 30
Courant d'entrée Nominal	ADC	30
Tension de Fonctionnement à Vide	VDC	280
Épaisseur de découpe recommandée (tous les métaux)	mm	8 (500 mm/min)
Épaisseur de découpe maximale (tous les métaux)	mm	10 (325 mm/min)
Épaisseur de rupture (tous les métaux)	mm	12
Dimensions (L X L X H)	mm	402 x 121 x 200
Poids	kg	7,5
Classe de Protection		IP23S

Les vitesses de découpe indiquées dans le tableau résultent des tests effectués par Magmaweld en laboratoire. Elles peuvent varier en fonction des différentes applications de découpe et des conditions environnementales.

### 1.5 Accessoires

ACCESSOIRES STANDARDS	QUANTITÉ	CODE PRODUIT
Pince et Câble de Masse	1	K301100343
Torche	1	7142H03004



## INSTALLATION

### 2.1 Considérations Relatives à la Réception du Poste de Soudage

FR

Assurez-vous que tous les composants que vous avez commandés soient livrés. Si un matériel quelconque est manquant ou endommagé, contactez immédiatement votre revendeur.

La boîte standard comprend les éléments suivants :

- Machine de découpe et câble réseau connecté
- Torche et consommables
- Pince et câble de masse
- Certificat de garantie
- Manuel d'utilisation

En cas de réception de la marchandise endommagée, prenez les photos des dégâts constatés et signalez-les au transporteur avec une copie du bon de livraison. Si le problème persiste, contactez le service client.

### Symboles et leur signification sur l'appareil



La découpe/le soudage peuvent être dangereux. Il convient de garantir des conditions de travail appropriées et de prendre les précautions nécessaires. Les spécialistes sont responsables de la machine et doivent être équipés du matériel nécessaire. Les personnes non concernées doivent être tenues à l'écart de la zone de découpe/soudage.



Ce poste de soudage n'est pas conforme à la norme CEI 61000-3-12. Si vous souhaitez vous connecter au réseau basse tension utilisé dans les résidences, l'installateur ou la personne qui utilisera la machine doit être familiarisé avec la connexion de la machine, dans ce cas la responsabilité appartient à l'opérateur.



Il faut respecter les symboles de sécurité et les avertissements qui se trouvent sur le poste et dans le manuel d'utilisation et ne pas retirer les étiquettes.



Les grilles sont destinées à la ventilation. Les ouvertures ne doivent pas être recouvertes afin d'assurer un bon refroidissement et aucun corps étranger ne doit être y introduit.

### 2.2 Conseils d'Installation et de Fonctionnement

- Des anneaux de levage ou des chariots élévateurs doivent être utilisés pour déplacer la machine. Ne soulevez pas la machine avec la bouteille de gaz. Lorsque vous transportez manuellement des machines à souder portatives, des mesures doivent être prises conformément aux réglementations en matière de santé et de sécurité au travail. Les dispositions nécessaires doivent être prises sur le lieu de travail pour garantir que le processus de transport s'effectue dans le plus grand respect des conditions de santé et de sécurité. Des précautions doivent être prises en fonction des caractéristiques de l'environnement de travail et des exigences du travail. Placez la machine sur une surface dure, plane et lisse où elle ne risque pas de tomber ou de se renverser.
- Lorsque la température ambiante dépasse 40 °C, faites fonctionner la machine à un courant plus faible ou à un cycle de fonctionnement plus faible.
- Évitez les découpes à l'extérieur par temps venteux et pluvieux. Si une découpe est nécessaire dans de telles conditions, protégez la zone de découpe et la machine de découpe avec un rideau et un auvent.
- Lors de l'installation de la machine, assurez-vous que des éléments tels que des murs, des rideaux, des panneaux, etc. n'empêchent pas l'accès facile aux commandes et aux connexions de la machine.
- En cas de découpe à l'intérieur, utilisez un système d'extraction des fumées adapté. Utilisez un appareil respiratoire s'il existe un risque d'inhalation de fumées et de gaz de découpe dans des espaces confinés.
- Respectez les taux de cycle de fonctionnement spécifiés sur l'étiquette du produit. Dépasser régulièrement le nombre de cycle approprié peut endommager la machine et annuler la garantie.
- Un câble d'alimentation adapté à la valeur de fusible spécifiée doit être utilisé.
- L'alimentation doit être mise à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux.
- Assurez-vous que les raccords d'alimentation en gaz sont correctement effectués. Si la source de gaz est comprimée dans la bouteille, fixez la bouteille de gaz pour qu'elle ne se renverse pas.

## 2.3 Branchements Électriques



**Pour votre sécurité, n'utilisez jamais le câble réseau de la machine sans fiche. Protégez l'équipement à l'aide d'un fusible à action lente adapté au système et d'un interrupteur d'urgence qui coupera rapidement l'alimentation électrique en cas d'urgence.**

- Utilisez le câble de mise à la terre adapté à votre alimentation électrique. Poussez le connecteur du châssis dans le connecteur du bloc d'alimentation, enclenchez-le et vérifiez que la connexion est bien serrée.
- Les travaux de raccordement électrique doivent être effectués par un électricien qualifié, conformément aux réglementations locales et nationales.

## 2.4 Branchement au Réseau



**Lors du branchement de la fiche d'alimentation dans la prise, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur « 0 ».**

- Avant de brancher la machine sur le secteur, vérifiez la phase avec un voltmètre. Après vous être assuré que la phase est correcte, insérez la fiche dans la prise.
- Démarrez la machine à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.
- Éteignez la machine en replaçant l'interrupteur sur la position « 0 ».

## 2.5 Connexions pour La Découpe Plasma



**Restez prudent pendant le processus de découpe et portez des vêtements et des gants de protection appropriés.**

### 2.5.1 Connexion de La Bouteille de Gaz

- Si la source de gaz se trouve dans l'atelier ou dans une bouteille de gaz, un régulateur de gaz doit être utilisé ; ce régulateur doit pouvoir fournir du gaz à l'entrée d'air de la machine.
- Si une bouteille de gaz est utilisée, fixez-la pour éviter qu'elle ne se renverse.
- Pour travailler en toute sécurité et obtenir les meilleurs résultats, utilisez un régulateur conforme aux normes et assurez-vous que la qualité de l'alimentation en gaz respecte les normes. La qualité de l'alimentation en gaz affectera les performances de découpe et la qualité de la consommation.
- Protégez la conduite de gaz des contaminants tels que l'huile, la poussière, etc.
- Laissez le robinet de la bouteille de gaz ouvert pendant un certain temps pour permettre l'évacuation des sédiments et des particules éventuelles.
- Raccordez le régulateur de gaz à la bouteille de gaz, en veillant à ce que le filetage de la sortie de gaz de la bouteille et l'écrou du régulateur se chevauchent.
- Connectez une extrémité du tuyau au régulateur de gaz et l'autre extrémité à l'entrée de gaz à l'arrière de la machine et ouvrez le robinet de la bouteille de gaz.
- Réglez le débit de gaz à l'aide de la vanne de régulation de la pression.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites dans les connexions.
- Le filtre à air peut être endommagé en cas de dépassement de la limite supérieure de la pression du gaz d'entrée.

Source de gaz	Air ou azote propre, sec et dépourvu d'huile
Débit/pression d'entrée de gaz recommandé	Découpe : 130 l/min à 5 bar

### 2.5.2 Connexions de La Pince de Mise À La Terre

- Insérez la fiche du câble de la pince-étai de terre dans la prise de mise à la terre de la machine et serrez-la en la tournant vers la droite. Assurez-vous que la connexion est réalisée.
- Pour améliorer la qualité de la découpe, fixez fermement la pince-étai de terre à la pièce à travailler, aussi près que possible de la zone à couper.

- Assurez-vous que le contact métal-métal est approprié. Ne connectez jamais la pince-étau de terre à la partie du métal qui tombe.



*L'alimentation doit être mise à la terre conformément aux réglementations électriques nationales et locales afin de garantir la sécurité des personnes, de réduire les interférences électromagnétiques et de créer des conditions de fonctionnement appropriées.*

FR


### 2.5.3 Connexions de La Torche

- La torche est livrée attachée à la machine.
- Reportez-vous à 5.1 pour des informations détaillées sur les torches.



### 2.6 Mise En Place Des Consommables

- Tout d'abord, préparez les consommables de la torche.
- Les consommables appropriés doivent être sélectionnés.
- Les consommables doivent être installés dans l'ordre indiqué.

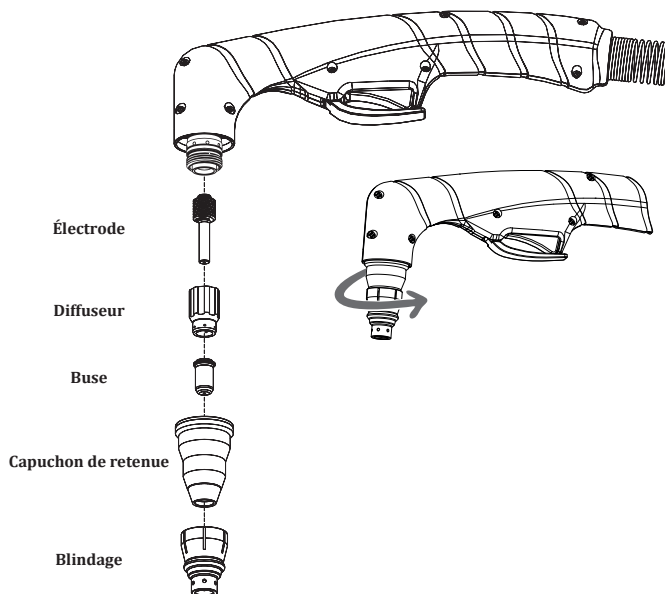

- La durée de vie des consommables dépend du matériau à couper, de l'épaisseur de découpe, de la longueur de découpe, de la méthode de découpe, de la distance appropriée par rapport au matériau, de la qualité de l'air et de la fréquence de sablage. Si la fréquence de sablage est élevée, le consommable s'usera plus rapidement.
- Lors de l'utilisation de consommables blindés, l'extrémité de la torche peut toucher le métal à couper pendant la découpe. Lors de l'utilisation de consommables non blindés, une distance de 2 à 3 mm doit être respectée entre la pièce à découper et la torche."
- Reportez-vous à 5.1 pour des informations détaillées sur les consommables.



***L'arc plasma se forme immédiatement lorsque la gâchette de la torche est activée. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée lors du remplacement des consommables du plasma.***

## 2.7 Arc Pilote


Un gaz ionisé à haute conductivité électrique est utilisé dans le processus de découpe plasma. Dès que la torche à plasma est déclenchée, l'alimentation en courant continu est activée et un flux rapide de gaz commence dans la torche en peu de temps. Ce courant continu ionise le gaz dans la torche et l'arc se produit. Cet arc, qui est rétréci et intensifié par la torche, est appelé arc pilote.





L'arc pilote est expulsé de la pointe de la torche par des gaz à haute vitesse. Lorsqu'il entre en contact avec le métal à découper, le courant principal se forme et la découpe commence. Le processus de découpe se poursuit en déplaçant la torche.

## UTILISATION
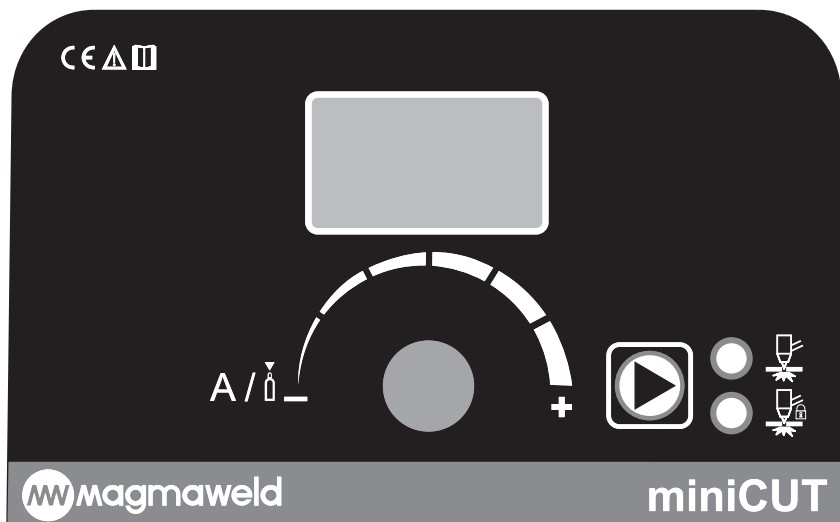
### 3.1 Interface Utilisateur

FR



	<p><b>Affichage numérique</b> Le courant de soudage réglé, les valeurs de pression, le graphique de pression et les codes d'erreur peuvent être contrôlés visuellement sur l'écran numérique.</p>
	<p><b>Modes de découpe</b></p> <p> <b>Découpe normale</b></p> <p>Dès que vous appuyez sur la gâchette en mode de découpe normale, un arc pilote se produit et le processus de découpe commence. Même si vous ne relâchez pas la gâchette lorsque la pièce est terminée, l'arc s'éteint et la gâchette peut être relâchée. Si vous relâchez la gâchette au milieu du matériau, l'arc s'éteint à nouveau. L'arc pilote réapparaît lorsque vous appuyez à nouveau sur la gâchette pour poursuivre le processus.</p> <p> <b>Verrouillage de la gâchette de la torche</b></p> <p>L'arc pilote se produit dès que vous appuyez sur la gâchette dans ce mode. Vous pouvez retirer votre main de la gâchette et poursuivre la découpe une fois ce processus commencé. Dès que la pièce est terminée (lorsque l'écart devient visible), l'arc pilote s'éteint et le mode est désactivé. Le mode est activé lorsque vous appuyez à nouveau sur la gâchette et que vous commencez à couper la pièce à travailler. Ce mode permet de couper facilement les pièces particulièrement longues. La découpe peut être effectuée sans garder le doigt en continu sur la gâchette.</p>

 <p data-bbox="112 375 212 422">A / </p>	<p data-bbox="263 159 504 183"><b>Potentiomètre de réglage</b> </p> <p data-bbox="263 183 560 215"><b>A : Réglage du courant /  Gaz</b></p> <p data-bbox="263 215 1030 263">Tournez le potentiomètre de réglage vers la gauche ou la droite afin de régler la valeur du courant dans certaines plages de tolérance.</p> <p data-bbox="263 375 1030 502">Appuyez une fois sur le potentiomètre de réglage pour passer au réglage du gaz. La machine passe en mode gaz libre, la valeur ajustée est lue sur le pot de réglage de la pression du gaz. Lorsque le potentiomètre de réglage de la pression de gaz sur le filtre à air est tiré vers le haut et placé en position libre, vous pouvez augmenter/diminuer la pression en le tournant vers la droite/gauche.</p>
---	---

### 3.2 Utilisation de La Torche

Appuyez sur la gâchette de la torche en poussant vers l'avant le capuchon de protection de la gâchette de la torche pour lancer le processus de découpe. L'arc plasma se produit dès que la gâchette de la torche est activée. La pointe de la torche doit être poussée lentement vers l'avant à travers le matériau à découper afin d'assurer une découpe en douceur. Reportez-vous à 5.1 pour des informations détaillées sur les torches.



**La gâchette de la torche est active lorsque l'alimentation est sous tension. Veillez à ce que votre main ne se trouve pas dans la trajectoire de découpe.**

**Ne tenez pas la pièce à travailler dans la main et ne dirigez pas la torche vers vous ou vers quelqu'un d'autre.**



## MAINTENANCE ET DÉFAILLANCES

- L'entretien et la réparation de la machine doivent être effectués par des personnes compétentes. Notre société n'est pas responsable des accidents qui se produisent à la suite d'interventions par des personnes non autorisées.
- Les pièces à utiliser pendant la réparation peuvent être obtenues auprès de nos services autorisés. L'utilisation de pièces détachées d'origine prolongera la durée de vie de votre machine et empêchera les pertes de rendement.
- Contactez toujours le fabricant ou un agent de service autorisé spécifié par le fabricant.
- Toute tentative non autorisée par le fabricant pendant la période de garantie annulera toutes les dispositions de la garantie.
- Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité applicables pendant les procédures d'entretien et de réparation.
- Avant toute opération de réparation de la machine, déconnectez la sortie électrique de la machine du secteur et attendez 10 secondes pour que les condensateurs se déchargent.

FR

### 4.1 Maintenance




#### Maintenance quotidienne

- Les consommables de la torche doivent être contrôlés régulièrement et remplacés s'ils sont usés ou endommagés. Veillez à ce que ces matériaux soient des produits d'origine pour une utilisation à long terme et des performances élevées.




#### Tous les 3 mois

- Ne retirez pas les étiquettes d'avertissement sur l'appareil. Remplacez les étiquettes usées ou déchirées par des nouvelles. Les étiquettes peuvent être obtenues auprès du service agréé.
- Vérifiez vos pinces-étaux et vos câbles. Faites attention aux connexions et à la durabilité des pièces.
- Remplacez les pièces endommagées/défectueuses par des pièces neuves. Ne faites jamais d'ajouts/de réparations sur les câbles.
- Assurez un espace suffisant pour la ventilation.

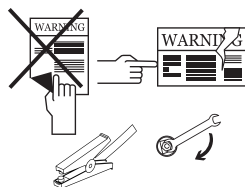

#### Tous les 6 mois

- Nettoyez et serrez les éléments de fixation tels que les boulons et les écrous. Vérifiez la pince-étau et les câbles. Ouvrez les capots latéraux de la machine et nettoyez-les avec de l'air sec à basse pression. N'appliquez pas d'air comprimé sur les composants électroniques à une distance proche.
- Assurez-vous que le filtre à air est propre. S'il est sale, remplacez-le par un nouveau filtre.

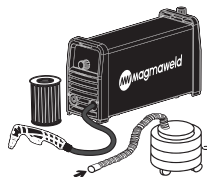

**REMARQUE:** Les délais mentionnés ci-dessus sont les périodes maximales à appliquer dans le cas où aucun problème ne se produit sur la machine. En fonction de la densité de votre activité et de la pollution de votre environnement de travail, vous pouvez répéter les opérations ci-dessus plus fréquemment.



**Ne faites jamais fonctionner la machine de découpe plasma lorsque les capots sont ouverts.**

## 4.2 Dépannage

Les tableaux suivants contiennent des erreurs possibles à rencontrer et leurs solutions.

Incident	Cause	Solution
La machine ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il y a un problème avec la connexion électrique de la machine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la machine est connectée à l'électricité</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les connexions au réseau sont incorrectes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'interrupteur Marche/Arrêt ne fonctionne pas correctement</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le fusible de l'alimentation réseau est défectueux ou le câble réseau est endommagé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les fusibles d'alimentation, le câble réseau et la fiche</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'interrupteur Marche/Arrêt ne fonctionne pas correctement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'interrupteur Marche/Arrêt</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
La machine fonctionne mais ne découpe pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pression et le débit d'air peuvent ne pas être adaptés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la pression et la qualité de l'air: la pression de l'air et assurez-vous que le débit est approprié, que l'air est sec et propre</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La tension d'alimentation peut ne pas être appropriée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la tension d'alimentation de la machine est appropriée</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pince de mise à la terre ne doit pas être fixée à la pièce ou à la machine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la pince de mise à la terre est connectée à la pièce à travailler et à la machine. Nettoyez la zone où la pince de mise à la terre entre en contact avec la pièce à travailler</li> <li>• Assurez-vous que la pince de mise à la terre n'est pas endommagée</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La torche et/ou les consommables peuvent être usés ou endommagés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la torche et/ou les consommables ne sont pas usés ou endommagés, remplacez-les si nécessaire.</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'arc ne se transfère pas à la pièce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la surface de la pièce est propre et non peinte</li> <li>• Assurez-vous que la torche est à la bonne distance de la pièce à travailler</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>



Incident	Cause	Solution
La machine fonctionne mais ne découpe pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pression et le débit d'air peuvent ne pas être appropriés, les éléments du filtre à air peuvent être sales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la pression et la qualité de l'air. Assurez-vous que la pression et le débit d'air sont appropriés, que l'air est sec et propre</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La torche et/ou les consommables peuvent être usés ou endommagés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la torche et/ou les consommables ne sont pas usés ou endommagés, les remplacer -si nécessaire</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La torche et/ou les consommables peuvent ne pas être correctement sélectionnés ou installés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la torche et/ou les consommables sont utilisés et installés correctement</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mode de découpe est peut-être mal sélectionné</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le mode de découpe est correct</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur d'intensité du courant utilisée peut être sélectionnée de manière incorrecte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur du courant doit être choisie en fonction du matériau à découper (épaisseur et type de matériau)</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La vitesse et l'épaisseur de découpe adaptées aux performances de la machine peuvent avoir été dépassées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la vitesse et l'épaisseur de découpe sont appropriées</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La hauteur ou l'angle de la torche par rapport à la pièce à travailler peut être incorrect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la hauteur et l'angle de la torche par rapport à la pièce à travailler sont corrects</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La direction de la découpe peut être incorrecte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le sens de découpe est correct</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>

### 4.3 Codes d'incident

La liste ci-dessous contient tous les codes d'erreur des machines de soudage. Examinez les codes d'erreur liés à votre machine.

FR

Code d'incident	Incident	Cause	Solution
E01	Protection thermique (primaire)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le temps de fonctionnement de votre machine a peut-être été dépassé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laissez la machine refroidir en attendant un moment. Si le défaut disparaît, essayez d'utiliser la machine à des valeurs d'ampérage inférieures</li> <li>Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Le ventilateur peut ne pas fonctionner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez visuellement si le ventilateur fonctionne ou non</li> <li>Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>L'avant des conduits d'entrée et de sortie d'air est peut-être obstrué</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez l'avant des conduits d'air</li> <li>Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>L'environnement de travail de la machine peut être trop chaud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que l'environnement de travail de la machine n'est pas excessivement chaud ou étouffant</li> <li>Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
E02	Tension d'alimentation basse	<ul style="list-style-type: none"> <li>La tension d'alimentation peut avoir diminué</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez les câbles de connexion au réseau et la tension. Assurez-vous que l'entrée de tension correcte est fournie. Si la tension d'alimentation est normale, contactez le service agréé</li> </ul>
E03	Tension d'alimentation élevée	<ul style="list-style-type: none"> <li>La tension d'alimentation peut avoir augmenté</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez les câbles de connexion au réseau et la tension. Assurez-vous que l'entrée de tension correcte est fournie. Si la tension d'alimentation est normale, contactez le service agréé</li> </ul>
E04	Erreur de lecture du courant/de la tension	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il peut y avoir une erreur matérielle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez le service agréé</li> </ul>
E05	Erreur de lecture du capteur de température	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il peut y avoir une erreur matérielle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez le service agréé</li> </ul>
E06	Erreur de l'unité de refroidissement à l'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il peut y avoir une erreur dans l'unité de refroidissement à l'eau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le connecteur de l'unité de refroidissement à l'eau et les entrées/sorties de la torche</li> <li>Assurez-vous que l'eau circule</li> <li>Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
E07	Erreur système	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il peut y avoir une erreur matérielle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez le service agréé</li> </ul>
E08			
E09			
E10	Erreur de connexion de la torche	<ul style="list-style-type: none"> <li>La torche ou les connexions de la torche peuvent être défectueuses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la torche et les connexions de la torche</li> <li>Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>


Code d'incident	Incident	Cause	Solution
E11	Erreur système	• Il peut y avoir une erreur matérielle	• Contactez le service agréé
E12			
E13	Erreur du dévidoir	• Il peut y avoir une erreur dans le dévidoir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les connexions du panier en fil métallique, de la bobine/presse à bobines et de la torche</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
E14	Erreur système	• Il peut y avoir une erreur matérielle	• Contactez le service agréé
E15	Erreur de communication de la télécommande	• Il peut y avoir une erreur dans les connexions de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les connexions de la télécommande</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
E16	Erreur système	• Il peut y avoir une erreur matérielle	• Contactez le service agréé
E17			
E18			
E19	Protection thermique (secondaire)	• Le temps de fonctionnement de votre machine a peut-être été dépassé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laissez la machine refroidir en attendant un moment. Si le défaut disparaît, essayez d'utiliser la machine à des valeurs d'ampérage inférieures</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
		• Le ventilateur peut ne pas fonctionner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez visuellement si le ventilateur fonctionne</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
		• L'avant des conduits d'entrée et de sortie d'air peut être obstrué	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débloquez l'avant des conduits d'air</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
		• L'environnement de travail de la machine peut être trop chaud ou étouffant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que l'environnement de travail de la machine n'est pas excessivement chaud ou étouffant</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>
E20	Erreur système	• Il peut y avoir une erreur matérielle	• Contactez le service agréé
E21			
E22			
E23			
E26	Pression d'entrée basse	• La pression d'entrée peut être basse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez vos connexions air/gaz, assurez-vous que la pression d'entrée est appropriée.</li> <li>• Si la pression d'entrée est normale, contactez le service agréé</li> </ul>
E27	Blindage de la torche non installé	• Le blindage de la torche n'est peut-être pas installé ou correctement fixé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le blindage de la torche est correctement installé sur la machine</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service agréé</li> </ul>

Code d'incident	Incident	Cause	Solution
E28	Erreur système	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il peut y avoir une erreur matérielle</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contactez le service agréé</li></ul>
E29	Tension du jeu de barres CC basse	<ul style="list-style-type: none"><li>• La tension d'alimentation peut avoir diminué</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez les câbles de connexion au réseau et la tension. Assurez-vous que l'entrée de tension correcte est fournie. Si la tension d'alimentation est normale, contactez le service agréé</li></ul>
E30	Tension du jeu de barres CC haute	<ul style="list-style-type: none"><li>• La tension d'alimentation peut avoir augmenté</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez les câbles de connexion au réseau et la tension. Assurez-vous que l'entrée de tension correcte est fournie. Si la tension d'alimentation est normale, contactez le service agréé</li></ul>
E31	Erreur système	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il peut y avoir une erreur matérielle</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contactez le service agréé</li></ul>

## ANNEXE

### 5.1 Consommables et Pièces de Rechange de La Torche


FR

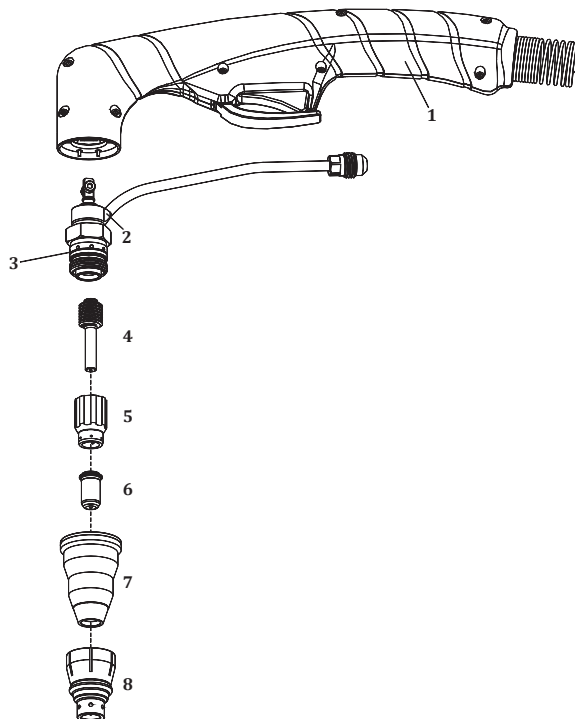

N°	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	Poignée de la torche	Y542000027
2	Tête de la torche	Y542000026
3	Joint torique	Y542000028
4	Électrode	7042E00002
5	Diffuseur	7042220478
6	Buse	7042220480
7	Capuchon de retenue	7042220483
8	Blindage	7042220569

## 5.2 Liste Des Pièces de Rechange de La Machine de Découpe Plasma


FR

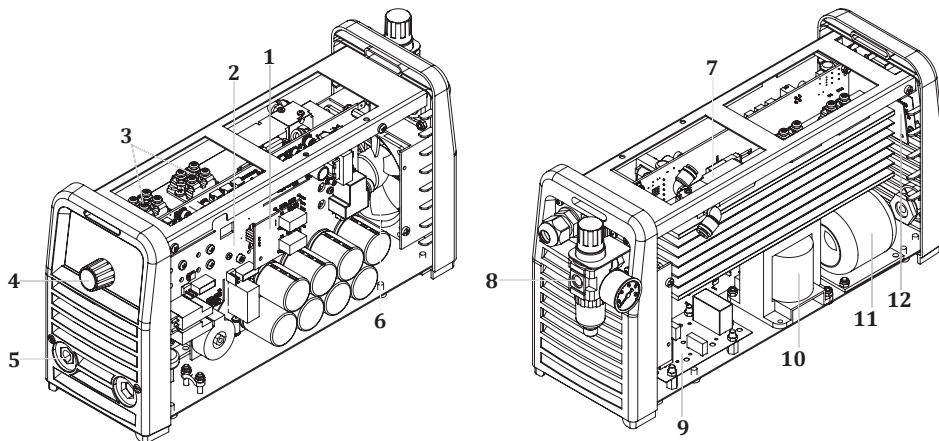

N°	DESCRIPTION	miniCUT
1	Carte Électronique E236A-2	Y544000021
2	Carte Électronique E235A-2	Y544000015
3	Diode de sortie	A430130010
4	Bouton Potentiel	A229500001
5	Prise de soudage	A377900111
6	Ventilateur	K250001024
7	Soupape	A253006137
8	Filtre	A256006348
9	Carte Électronique E236A-3	Y544000022
10	Transformateur de puissance	A366000040
11	Bobine de blocage	A421050012
12	Carte Électronique E236A-1	Y544000023

### 5.3 Schémas de Connexion


#### Diagramme miniCUT

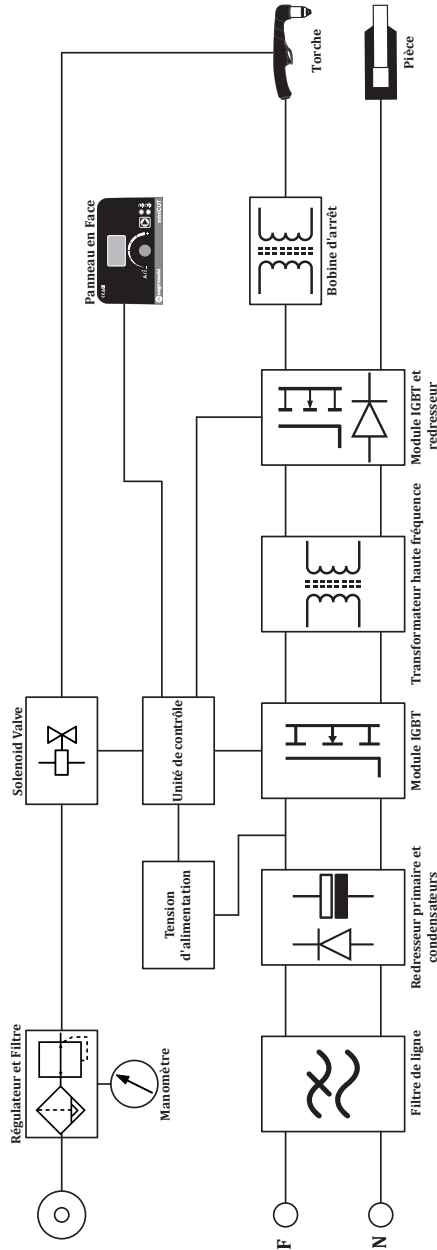

FR

## Schémas de circuit

## miniCUT

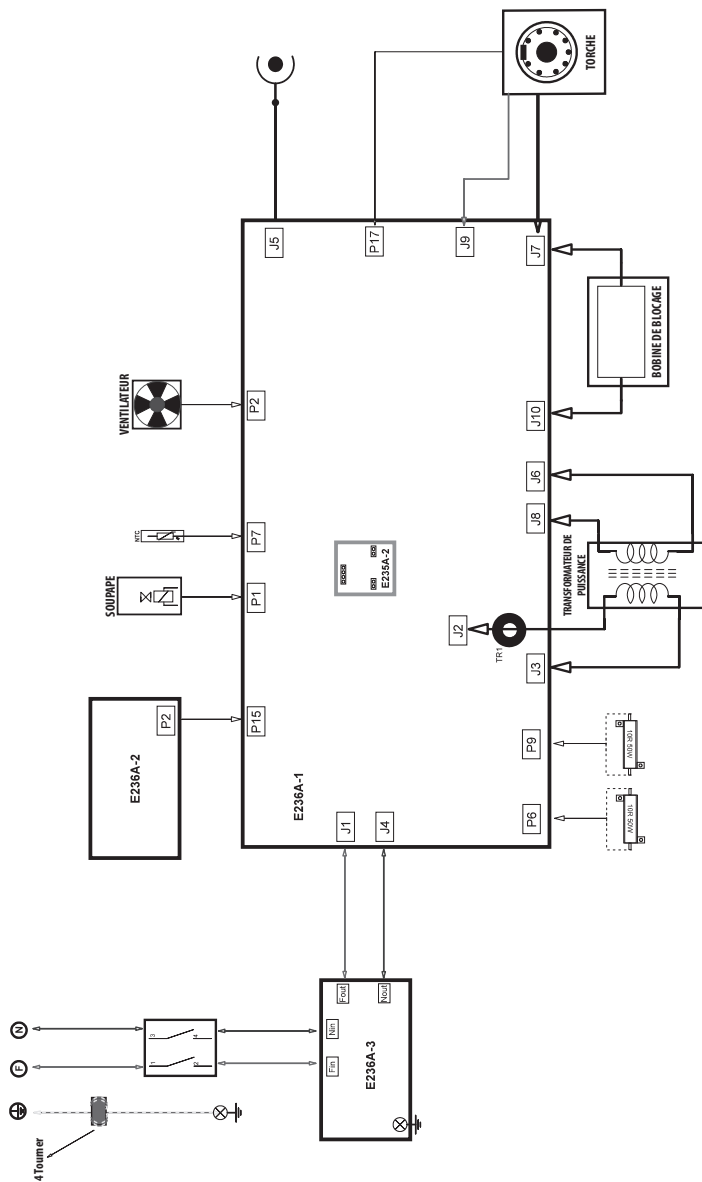



**INFORMATION PRODUIT**

Modèle

Numéro de série

**FABRICANT**

Nom

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adresse

Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım MANİSA

Téléphone / Courriel

+90 236 226 27 00 / info@magmaweld.com

**INFORMATIONS D'ACHAT**

Nom du revendeur

Ville / Pays

Téléphone / Courriel

Date d'achat

**INFORMATIONS CLIENT**

Nom de l'entreprise

Ville / Pays

Téléphone / Courriel

Nom du contact

**INFORMATIONS SUR LA MISE EN ROUTE (le cas échéant)**Nom de l'entreprise de la  
mise en route

Nom du technicien

Date de la mise en route  
(Date de début de garantie)

Veuillez visiter notre site web [www.magmaweld.fr/conditions-de-garantie/wt](http://www.magmaweld.fr/conditions-de-garantie/wt)  
pour les conditions de garantie.



 **INHALT**

	SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	60
<b>1</b>	<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
1.1	Allgemeine Erläuterungen	67
1.2	Maschinenkomponenten	67
1.3	Produktkennzeichnung	68
1.4	Technische Spezifikationen	69
1.5	Zubehör	69
<b>2</b>	<b>INSTALLATIONSHINWEISE</b>	
2.1	Zu beachtende Punkte beim Empfang	70
2.2	Empfehlungen für Installation und Betrieb	70
2.3	Netzsteckeranschluss	71
2.4	Anschluss an das Stromnetz	71
2.5	Anschlüsse für das Plasmaschneiden	71
2.5.1	Gasanschlüsse	71
2.5.2	Anschlüsse für Erdungsklemmen	71
2.5.3	Brenneranschlüsse	72
2.6	Platzierung der Verbrauchsmaterialien	72
2.7	Pilotbogen	73
<b>3</b>	<b>NUTZUNGSINFORMATIONEN</b>	
3.1	Benutzeroberfläche	74
3.2	Brennerbetrieb	75
<b>4</b>	<b>WARTUNGS- UND STÖRUNGSINFORMATIONEN</b>	
4.1	Wartung	76
4.2	Fehlersuche	77
4.3	Fehlercodes	79
<b>5</b>	<b>ANHÄNGE</b>	
5.1	Brennerverbrauchsmaterialien und Ersatzteile	82
5.2	Ersatzteilliste für Plasmaschneider	83
5.3	Anschlussdiagramme	84

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

*Befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften in dieser Bedienungsanleitung!*

### Sicherheitsinformationen Identifizierung



- Die Sicherheitssymbole in dieser Bedienungsanleitung werden verwendet, um potenzielle Gefahren zu identifizieren.
- Bei jedem Sicherheitssymbol in dieser Bedienungsanleitung müssen Sie beachten, dass ein Verletzungsrisiko besteht und die folgenden Erläuterungen sorgfältig lesen, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Der Maschinenbesitzer ist dafür verantwortlich, dass Unbefugte keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Personen, die diese Maschine benutzen, müssen im Schweißen/Schneiden erfahren oder geschult sein und müssen vor der Arbeit die Bedienungsanleitung lesen und die Sicherheitshinweise beachten.

### Sicherheitssymbole Kennzeichnung



#### VORSICHT

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu Verletzungen oder Schäden führen kann. Die Nichtbeachtung von Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen oder Materialverlusten/-schäden führen.



#### WICHTIG

Weist auf Informationen und Warnungen zur Verwendung hin.



#### GEFAHR

Zeigt eine ernste Gefahr an. Die Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

### Sicherheitshinweise begreifen



- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise auf dem Gerät sorgfältig durch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Warnschilder an der Maschine in gutem Zustand sind. Ersetzen Sie fehlende oder beschädigte Etiketten.
- Lernen Sie, wie man die Maschine bedient, wie man die Kontrollen richtig vornimmt.
- Verwenden Sie Ihre Maschine in einer geeigneten Arbeitsumgebung.
- Unsachgemäße Änderungen an Ihrer Maschine haben negative Auswirkungen auf den sicheren Betrieb und die Lebensdauer Ihrer Maschine.
- Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Folgen des Betriebs der Maschine außerhalb der angegebenen Bedingungen.

### Stromschlag Tödlich



*Stellen Sie sicher, dass die Installationsverfahren den nationalen elektrischen Normen und anderen relevanten Vorschriften entsprechen und dass die Maschine von.*

- Tragen Sie trockene und robuste isolierte Handschuhe und eine Arbeitsschürze. Verwenden Sie niemals nasse oder beschädigte Handschuhe und Arbeitsschürzen.
- Tragen Sie flammhemmende Schutzkleidung gegen die Gefahr von Verbrennungen. Die vom Bediener getragene Kleidung muss gegen Funken, Spritzer und Lichtbogenstrahlung geschützt sein.
- Arbeiten Sie nicht allein. Vergewissern Sie sich, dass es in Ihrem Arbeitsumfeld jemanden gibt, an den Sie sich im Falle einer Gefahr wenden können.
- Berühren Sie die Elektrode nicht mit bloßen Händen. Achten Sie darauf, dass die Elektrodenklemme oder die Elektrode nicht mit einer Person oder einem geerdeten Gegenstand in Berührung kommt.
- Berühren Sie niemals stromführende Teile.
- Berühren Sie niemals die Elektrode, wenn Sie mit der Elektrode mit der Arbeitsfläche, dem Boden oder einer anderen Maschine verbunden sind.
- Schützen Sie sich vor möglichen elektrischen Schlägen, indem Sie sich von der Arbeitsfläche und dem Boden isolieren. Verwenden Sie nicht brennbares, elektrisch isolierendes, trockenes und unbeschädigtes Isoliermaterial, das groß genug ist, um den Kontakt des Bedieners mit der Arbeitsfläche zu verhindern.
- Schließen Sie nicht mehr als eine Elektrode an die Erdungszange an.
- Schließen Sie die Erdungszange so nah wie möglich an das Werkstück oder den Werkstisch an, so dass ein guter Metall-Metall-Kontakt besteht.

- Überprüfen Sie den Brenner, bevor Sie die Maschine starten. Vergewissern Sie sich, dass der Brenner und seine Kabel in gutem Zustand sind. Ersetzen Sie immer einen beschädigten, abgenutzten Brenner.
- Berühren Sie nicht die Elektrodenzange, die an 2 verschiedene Geräte gleichzeitig angeschlossen ist, da sonst ein doppelte Leerlaufspannung entsteht.
- Schalten Sie die Maschine aus, wenn sie nicht benutzt wird, und ziehen Sie die Kabel ab.
- Ziehen Sie alle Stromanschlüsse und/oder Anschlussstecker ab oder schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie sie reparieren.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein langes Netzkabel verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest, sauber und trocken sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel trocken, sauber und fettfrei sind. Schützen Sie sich vor heißen Metallteilen und Funken.
- Unisolierte, blanke Kabel stellen eine tödliche Gefahr dar. Überprüfen Sie alle Kabel regelmäßig auf mögliche Schäden. Wenn Sie ein beschädigtes oder nicht isoliertes Kabel finden, reparieren oder ersetzen Sie es sofort.
- Wenn die Erdungszange nicht mit dem Werkstück verbunden ist, isolieren Sie sie, um den Kontakt mit einem Metallgegenstand zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromleitung korrekt geerdet ist.
- Verwenden Sie die AC-Schweißsteckdose nicht in nassen, feuchten oder beengten Räumen und an Orten, an denen die Gefahr eines Sturzes besteht.
- Verwenden Sie den AC-Ausgang nur, wenn er für den Schweißprozess erforderlich ist.
- Wenn Sie einen Wechselstromausgang benötigen, verwenden Sie die Fernbedienung, falls Ihre Maschine mit einer solchen ausgestattet ist.

**Treffen Sie besondere Sicherheitsvorkehrungen, wenn eine der folgenden elektrisch gefährlichen Bedingungen vorliegt;**

- Wenn Sie sich an feuchten Orten aufhalten oder nasse Kleidung tragen,
- Wenn Sie sich auf Metallböden, Gitterrosten oder Gerüsten befinden,
- In beengten Positionen wie dem Sitzen, Knien oder Liegen,
- Wenn das Risiko eines Kontakts mit dem Werkstück oder dem Boden hoch oder unvermeidbar ist. Die folgenden Geräte können in diesen Fällen verwendet werden;
- Halbautomatisches DC-Konstantspannungs (CV) MIG - Schweißmaschine,
- DC-Handschweißmaschine mit ummantelter Elektrode,
- Gleich- oder Wechselstromschweißmaschine mit niedriger Leerlaufspannung (VRD), falls vorhanden.

**Was Sie im Falle eines Stromschlags tun müssen**



- Schalten Sie den Strom ab.
- Zur Rettung des Opfers vor einem Stromschlag durch stromführende Kabel oder Teile Verwenden Sie nicht-leitende Materialien wie trockenes Holz.
- Rufen Sie den Notdienst an.

**Wenn Sie eine Erste-Hilfe-Ausbildung haben;**

- Wenn die Person nicht atmet, führen Sie sofort eine Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) durch, nachdem der Kontakt mit der Stromquelle unterbrochen ist. Setzen Sie die HLW fort, bis die Atmung einsetzt oder Hilfe eintrifft.
- Wenn ein automatischer elektronischer Defibrillator (AED) zur Verfügung steht, verwenden Sie ihn wie vorgeschrieben.
- Behandeln Sie eine elektrische Verbrennung wie eine thermische Verbrennung, indem Sie eine kalte Kompresse anlegen. Vermeiden Sie eine Infektion und decken Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

**Bewegliche Teile können Verletzungen verursachen**



- Halten Sie sich von sich bewegenden Objekten fern.
- Halten Sie alle Abdeckungen, Verkleidungen, Türen usw. von Maschinen und Geräten geschlossen und verriegelt.
- Tragen Sie Schuhe mit Metallkappen, falls schwere Gegenstände herunterfallen.

**Dämpfe und Gase können schädlich für Ihre Gesundheit sein**



**Längeres Einatmen von Dämpfen und Gasen, die beim Schweißen und Schneiden entstehen, ist sehr gefährlich**

- Brennen und Reizungen der Augen, der Nase und des Rachens sind Symptome einer schlechten Belüftung. Erhöhen Sie in einem solchen Fall sofort die Belüftung und stellen Sie das Schweißen/Schneiden ein, wenn das Problem weiterhin besteht.
- Sorgen Sie für ein natürliches oder künstliches Belüftungssystem im Arbeitsbereich.

- Verwenden Sie beim Schweißen/Schneiden ein geeignetes Rauchabzugssystem. Installieren Sie gegebenenfalls ein System, das die in der gesamten Werkstatt angesammelten Dämpfe und Gase absaugen kann. Verwenden Sie ein geeignetes Filtersystem, um eine Verschmutzung der Umwelt beim Ablassen zu vermeiden.
- Wenn Sie in engen und geschlossenen Räumen arbeiten oder Blei, Beryllium, Kadmium, Zink, beschichtete oder lackierte Materialien schweißen, verwenden Sie zusätzlich zu den oben genannten Vorsichtsmaßnahmen Masken, die für frische Luft sorgen.
- Wenn Gasflaschen in einem separaten Bereich untergebracht sind, sorgen Sie dafür, dass diese Bereiche gut belüftet sind, halten Sie die Hauptventile geschlossen, wenn die Gasflaschen nicht in Gebrauch sind, und achten Sie auf Gaslecks.
- Schutzgase wie Argon sind dichter als Luft und können bei der Verwendung in geschlossenen Räumen anstelle von Luft eingeatmet werden. Dies ist gefährlich für Ihre Gesundheit.
- Führen Sie keine Schweiß-/Schneidearbeiten in Gegenwart von Chlorkohlenwasserstoffdämpfen aus Schmier- oder Lackierprozessen durch.
- Einige geschweißte/geschnittene Teile erfordern eine besondere Belüftung. Die Sicherheitsvorschriften für Produkte, die eine besondere Belüftung erfordern, sollten Sie sorgfältig lesen. In Fällen, in denen eine Gasmasken erforderlich ist, muss die entsprechende Gasmasken getragen werden.

**Spritzwasser und Lichtbogen können schädlich für Ihre Augen und Haut sein**



- Um Ihre Augen und Ihr Gesicht zu schützen, tragen Sie eine standardisierte Schutzmaske und einen geeigneten Glasfilter.
- Schützen Sie andere exponierte Körperteile (Arme, Hals, Ohren usw.) durch geeignete Schutzkleidung vor Spritzern und Lichtbogenstrahlen.
- Schließen Sie Ihren Arbeitsbereich mit flammensicheren Abschirmungen über Augenhöhe ab und hängen Sie Warnschilder auf, um die Menschen in Ihrer Umgebung vor Lichtbögen und heißen Metallen zu schützen.
- Sie wird nicht zum Heizen von gefrorenen Rohren verwendet. Dieses Verfahren mit einem Schweiß-/Schneidegerät kann zu Explosionen, Feuer oder Schäden an Ihrer Anlage führen.

**Funken und Spritzer können Ihre Augen verletzen**



- Arbeiten wie Schweißen/Schneiden, Oberflächenschleifen, Bürsten usw. verursachen Funken und Spritzer von Metallpartikeln. Tragen Sie eine zugelassene Arbeitsschutzbrille mit Kantenschutz unter der Schutzmaske, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

**Heiße Teile können schwere Verbrennungen verursachen**



- Berühren Sie heiße Teile nicht mit bloßen Händen.
- Lassen Sie die Maschinenteile abkühlen, bevor Sie an ihnen arbeiten.
- Wenn Sie mit heißen Teilen hantieren müssen, verwenden Sie geeignete Werkzeuge, Schweiß-/Schneidhandschuhe mit hoher Wärmedämmung und feuerfeste Kleidung.

**Lärm kann Ihr Gehör schädigen**



- Der von einigen Maschinen und Prozessen erzeugte Lärm kann Ihr Gehör schädigen.
- Wenn der Lärmpegel hoch ist, tragen Sie einen zugelassenen Gehörschutz.

**Schweißdraht kann zu Verletzungen führen**



- Richten Sie den Brenner beim Abwickeln der Schweißdrahtspule nicht auf einen Körperteil, andere Personen oder Metall.
- Wenn Sie den Schweißdraht mit der Hand von der Spule abwickeln, vor allem bei dünnen Durchmessern, kann der Draht wie eine Feder aus Ihrer Hand fliegen und Sie oder andere Personen in Ihrer Umgebung verletzen, schützen Sie dabei besonders Ihre Augen und Ihr Gesicht.

**Schweißen / Schneiden kann zu Bränden und Explosionen führen**



- Schweißen / schneiden Sie niemals in der Nähe von brennbaren Materialien. Es kann zu Bränden oder Explosionen kommen.
- Bevor Sie mit dem Schweißen/Schneiden beginnen, entfernen Sie diese Materialien aus der Umgebung oder decken Sie sie mit Schutzabdeckungen ab, um zu verhindern, dass sie brennen und sich entzünden.
- In diesen Bereichen gelten besondere nationale und internationale Vorschriften.

- Schweißen/schneiden Sie keine vollständig verschlossenen Rohre oder Leitungen.
- Öffnen, entleeren, belüften und reinigen Sie Rohre und geschlossene Behälter vor dem Schweißen/Schneiden vollständig. Gehen Sie beim Schweißen/Schneiden an solchen Stellen mit größtmöglicher Sorgfalt vor.
- Schweißen / schneiden Sie nicht, auch nicht im leeren Zustand, an Rohren und Schläuchen, die zuvor entleert, entleert, die Explosionen, Feuer oder andere Reaktionen verursachen können.
- Während des Schweiß-/Schneidevorgangs entstehen hohe Temperaturen. Stellen Sie es daher nicht auf Oberflächen, die leicht verbrannt oder beschädigt werden können!

- Funken und umherfliegende Splitter können einen Brand verursachen. Bewahren Sie daher Materialien wie Feuerlöschschläuche, Wasser und Sand griffbereit auf.
- Verwenden Sie Rückflussverhinderer, Gasregler und Ventile für entflammbare, explosive und unter Druck stehende Gaskreisläufe. Stellen Sie sicher, dass diese regelmäßig überprüft werden und ordnungsgemäß funktionieren.

**Wartung von Maschinen  
und Geräten durch  
Unbefugte kann**

**Verletzungen verursachen**



- Elektrische Anlagen dürfen nicht von Unbefugten repariert werden. Infolge von hier möglicherweise begangenen Fehlern können Explosionen auftreten und Benutzer können schwer verletzt werden.
- Die Gaskreiselemente arbeiten unter Druck; die Wartung durch Unbefugte kann zu Explosionen und schweren Verletzungen der Benutzer führen.
- Es wird empfohlen, die Maschine und ihre Nebenaggregate mindestens einmal pro Jahr technisch zu warten.

**Schweißen / Schneiden  
in kleinen Räumen mit  
begrenztem Volumen**



- Führen Sie Schweiß-/Schneidearbeiten in kleinen Mengen und engen Räumen immer in Anwesenheit einer anderen Person durch.
- Vermeiden Sie Schweiß- und Schneidarbeiten in solchen geschlossenen Räumen so weit wie möglich.

**Die Nichtbeachtung  
der notwendigen  
Vorsichtsmaßnahmen  
beim Transport kann zu  
Unfällen führen**



- Treffen Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie das Gerät transportieren. Die Bereiche, wohin transportiert wird, die beim Transport eingesetzten Gegenstände und die körperliche Verfassung und Gesundheit der Person, die den Transport durchführt, müssen für den Transportvorgang geeignet sein.
- Einige Maschinen sind extrem schwer, so dass beim Umzug die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen für die Umwelt getroffen werden müssen.
- Wenn die Maschine von einer Plattform aus benutzt werden soll, muss geprüft werden, ob die Plattform über geeignete Tragfähigkeitsgrenzen verfügt.
- Wenn die Maschine mit Hilfe eines Fahrzeugs (Wagen, Gabelstapler usw.) transportiert werden soll, vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug und die Verbindungspunkte, die die Maschine mit dem Fahrzeug verbinden (Tragegurt, Gurt, Schraube, Mutter, Rad usw.), stabil sind.
- Wenn Sie die Maschine von Hand transportieren müssen, vergewissern Sie sich, dass die Geräte (Tragegurt, Gürtel usw.) und die Anschlüsse sicher sind.
- Um die notwendigen Transportbedingungen zu gewährleisten, beachten Sie die Regeln der Internationalen Arbeitsorganisation zum Transportgewicht und die in Ihrem Land geltenden Transportvorschriften.
- Benutzen Sie immer die Griffe oder Trageschlaufen, wenn Sie das Netzteil an einen anderen Ort bringen. Ziehen Sie niemals am Brenner, am Kabel oder an den Schläuchen. Tragen Sie Gasflaschen immer separat.
- Entfernen Sie vor dem Transport von Schweiß-/Schneidegeräten alle Verbindungen, heben Sie sie an und transportieren Sie sie einzeln, kleine Geräte an den Griffen, große Geräte an den Trageringen oder mit einem geeigneten Hebezeug wie einem Gabelstapler.

**Fallende Bruchstücke  
können zu Verletzungen  
führen**



**Eine unsachgemäße Positionierung des Netzteils oder anderer Geräte kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden an anderen Gegenständen führen.**

- Stellen Sie Ihre Maschine auf Böden und Plattformen mit einer maximalen Neigung von 10°, damit sie nicht herunterfällt oder umkippt. Bevorzugen Sie Bereiche, die den Materialfluss nicht behindern, in denen keine Gefahr besteht, über Kabel und Schläuche zu stolpern, die unbeweglich sind, sondern große, gut belüftete, staubfreie Bereiche. Um zu verhindern, dass die Gasflaschen umkippen, befestigen Sie sie in Maschinen mit einer für die Flasche geeigneten Gasplattform auf der Plattform und befestigen Sie sie mit einer Kette an der Wand, damit sie bei festem Gebrauch nicht umkippen.
- Ermöglichen Sie den Bedienern einen einfachen Zugriff auf die Einstellungen und Anschlüsse des Geräts.

**Übermäßiger Gebrauch führt zur Überhitzung der Maschine**



- Lassen Sie das Gerät entsprechend den Betriebszyklen abkühlen.
- Verringern Sie den Strom oder die Einschaltdauer, bevor Sie wieder mit dem Schweißen/Schneiden beginnen.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen der Maschine.
- Installieren Sie keine Filter in den Belüftungsöffnungen der Maschine ohne die Genehmigung des Herstellers.

DE

**Lichtbogenschweißen kann elektromagnetische Interferenzen verursachen**



Diese Maschine entspricht nicht der IEC 61000 -3 - 12. Wenn die Maschine an das in Haushalten verwendete Niederspannungsnetz angeschlossen werden soll, muss der Installateur, der den elektrischen Anschluss vornimmt, oder die Person, die die Maschine benutzen wird, über die Anschlussfähigkeit der Maschine informiert werden; in diesem Fall liegt die Verantwortung beim Benutzer.

- Diese Maschine ist Gruppe 2, Klasse A in den EMV-Tests gemäß der Norm TS EN 55011.
- Diese Maschine der Klasse A ist nicht für die Verwendung in Wohngebieten bestimmt, in denen die Stromversorgung über das Niederspannungsnetz zustande kommt. Möglicherweise gibt es Schwierigkeiten bei der Gewährleistung der elektromagnetischen Kompatibilität aufgrund von Hochfrequenzstörungen, die an solchen Orten übertragen und abgestrahlt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) erfüllt. Elektromagnetische Störungen beim Schweißen/Schneiden können unerwünschte Auswirkungen auf Ihre elektronischen Geräte und das Stromnetz haben. Der Benutzer ist für die Auswirkungen verantwortlich, die durch diese Störungen während des Betriebs verursacht werden können.
- Falls Störungen auftreten, können zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, z. B. die Verwendung kurzer Kabel, die Verwendung abgeschirmter (gepanzelter) Kabel, die Verlegung der Maschine, die Entfernung von Kabeln aus dem betroffenen Gerät und/oder Bereich, die Verwendung von Filtern oder der EMV-Schutz des Arbeitsbereichs.
- Um mögliche EMV-Schäden zu vermeiden, sollten Sie Schweiß- und Schneidarbeiten so weit wie möglich (100 m) von Ihren empfindlichen elektronischen Geräten entfernt durchführen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Maschine in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung aufgestellt und positioniert ist.

**Bewertung der Gemäß elektromagnetischen Verträglichkeit des Arbeitsbereichs**

**IEC 60974-9 Abschnitt 5.2.;**

Vor der Installation eines Schweiß-/Schneidegeräts muss der Betreiber und/oder der Benutzer eine Prüfung auf mögliche elektromagnetische Störungen in der Umgebung durchführen. Die folgenden Bedingungen müssen beachtet werden.



- Andere Versorgungskabel, Steuerkabel, Signal- und Telefonkabel über, unter und neben dem Schweiß-/Schneidegerät und der Ausrüstung,
- Radio- und Fernsehsender und -empfänger,
- Computer und andere Kontrollgeräte,
- Kritische Sicherheitsausrüstung, z.B. Schutz von Industrieanlagen,
- Medizinische Geräte von Menschen in der Nachbarschaft, z.B. Herzschrittmacher und Hörgeräte,
- Geräte, die zur Messung oder Kalibrierung verwendet werden,
- Störfestigkeit von anderen Geräten in der Umgebung. Der Benutzer muss sicherstellen, dass andere in der Umgebung verwendete Geräte kompatibel sind. Dies kann zusätzliche Schutzmaßnahmen erfordern,
- Die Grenzen des Inspektionsbereichs können je nach Größe der Umgebung, der Gebäudestruktur und anderen Aktivitäten im Gebäude erweitert werden, wobei die Tageszeit, zu der der Schweiß-/Schneidevorgang durchgeführt wird, berücksichtigt wird.

Neben der Bewertung des Gebiets kann auch die Bewertung der Geräteinstallationen für die Behebung der Störung erforderlich sein. Falls erforderlich, können auch Messungen vor Ort durchgeführt werden, um die Effizienz von Minderungsmaßnahmen zu bestätigen.

(Quelle: IEC 60974-9).

**Methoden zur Reduzierung von Parasiten**



- Das Gerät muss wie empfohlen und von einer autorisierten Person an das Stromnetz angeschlossen werden. Falls Störungen auftreten, können zusätzliche Maßnahmen wie die Filterung des Netzes angewendet werden. Die Versorgung von fest montierten Lichtbogenschweißgeräten muss über ein Metallrohr oder ein gleichwertiges abgeschirmtes Kabel erfolgen. Das Display und das Gehäuse des Netzteils müssen miteinander verbunden sein und es muss ein guter elektrischer Kontakt zwischen den beiden Strukturen bestehen.



- Die empfohlene routinemäßige Wartung des Geräts muss durchgeführt werden. Wenn das Gerät in Gebrauch ist, müssen alle Luken der Motorhaube geschlossen und/oder verriegelt sein. Ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers dürfen keine Änderungen oder Modifikationen am Gerät vorgenommen werden, die über die Standardeinstellungen hinausgehen. Andernfalls ist der Benutzer für die Folgen verantwortlich, die daraus entstehen können.
- Schweiß-/Schneidekabel sollten so kurz wie möglich gehalten werden. Sie müssen sich nebeneinander auf dem Boden des Arbeitsbereichs bewegen. Schweiß-/Schneidekabel dürfen in keiner Weise aufgewickelt werden.
- Beim Schweißen/Schneiden wird in der Maschine ein Magnetfeld erzeugt. Dies kann dazu führen, dass das Gerät Metallteile auf sich zieht. Um diese Anziehungskraft zu verhindern, stellen Sie sicher, dass metallische Materialien in einem sicheren Abstand gehalten oder gesichert werden. Der Bediener muss von all diesen miteinander verbundenen Metallmaterialien isoliert sein.
- Wenn das Werkstück aus Gründen der elektrischen Sicherheit oder aufgrund seiner Größe und Lage nicht geerdet ist (z. B. bei der Herstellung von Schiffsrümpfen oder im Stahlbau), kann eine Verbindung zwischen Werkstück und Erde in einigen Fällen die Emissionen verringern. Beachten Sie, dass die Erdung des Werkstücks zu Verletzungen der Benutzer oder zu Fehlfunktionen anderer elektrischer Geräte in der Umgebung führen kann. Wo es erforderlich ist, kann die Verbindung zwischen Werkstück und Erde als Direktverbindung hergestellt werden, aber in einigen Ländern, in denen eine Direktverbindung nicht zulässig ist, kann die Verbindung mit geeigneten Kapazitätselementen gemäß den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen hergestellt werden.
- Abschirmung und Umhüllung anderer Geräte und Kabel im Arbeitsbereich können helfen, störende Effekte zu vermeiden. Die Abschirmung der gesamten Schweiß-/Schneidezone kann für einige spezielle Anwendungen in Betracht gezogen werden.

### Elektronenmagnetisches Feld (EMF)



Elektrischer Strom, der durch einen Leiter fließt, erzeugt lokalisierte elektrische und magnetische Felder (EMF).

Bediener sollten die folgenden Verfahren befolgen, um das Risiko einer EMF-Exposition zu minimieren;

- Um das Magnetfeld zu reduzieren, sollten Schweiß-/Schneidekabel so weit wie möglich zusammengeführt und mit Verbindungsmaterialien (Kleband, Kabelbinder usw.) gesichert werden.
- Der Oberkörper und der Kopf des Bedieners sollten so weit wie möglich von der Schweiß-/Schneidemaschine und den Kabeln entfernt gehalten werden,
- Schweiß-/Schneide- und Elektrokabel dürfen in keiner Weise um den Körper gewickelt werden,
- Der Körper darf nicht zwischen den Schweiß-/Schneidekabeln eingeklemmt werden. Beide Schweiß-/Schneidekabel sollten nebeneinander und vom Körper entfernt verlegt werden,
- Das Rücklaufkabel muss so nah wie möglich am Schweiß-/Schneidebereich an das Werkstück angeschlossen werden,
- Lehnen Sie sich nicht gegen das Aggregat, setzen Sie sich nicht darauf und arbeiten Sie nicht zu nahe daran,
- Beim Transport des Aggregats oder der Drahtvorschubeinheit darf nicht geschweißt / geschnitten werden.

EMF können auch die Funktion von medizinischen Implantaten (Material, das in den Körper eingesetzt wird) wie Herzschrittmachern beeinträchtigen. Für Menschen mit medizinischen Implantaten müssen Schutzmaßnahmen getroffen werden. So kann beispielsweise der Zugang für Passanten eingeschränkt werden oder es können individuelle Risikobewertungen für die Betreiber vorgenommen werden. Bei Benutzern mit medizinischen Implantaten sollte eine Risikobewertung und Empfehlung durch einen Arzt erfolgen.

### Schutz



- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Spritzwasser oder unter Druck stehendem Dampf aus.

### Energie-Effizienz



- Wählen Sie die Methode und die Maschine, die für den Schweiß-/Schneidevorgang geeignet sind, den Sie durchführen möchten.
- Wählen Sie den Strom und / oder die Spannung, die für das Material und die Dicke des zu schweißenden / schneidenden Materials geeignet sind.
- Wenn Sie längere Zeit ohne Schweißen/Schneiden warten, schalten Sie die Maschine aus, nachdem der Ventilator die Maschine abgekühlt hat. Unsere Maschinen mit intelligenter Lüftersteuerung stoppen von selbst.

**Abfallverfahren**

- Diese Maschine ist kein Hausmüll. Sie muss im Rahmen der Richtlinie der Europäischen Union und des nationalen Rechts auf das Recycling ausgerichtet sein.
- Informieren Sie sich bei Ihrem Händler und bei autorisierten Personen über die Entsorgung Ihrer gebrauchten Maschine.

**GARANTIEFORMULAR**

DE



Bitte besuchen Sie unsere Website [www.magmaweld.com/warranty-form/wr](http://www.magmaweld.com/warranty-form/wr) für das Garantieformular.


## TECHNISCHE DATEN

### 1.1 Allgemeine Erläuterungen

miniCUT ist eine Hochleistungs-Plasmaschneidmaschine für Schneidanwendungen. Mit seinem kompakten Design ist es leicht und tragbar. Es bietet eine hervorragende Schneidleistung. Der Gasdruck wird manuell eingestellt.

DE

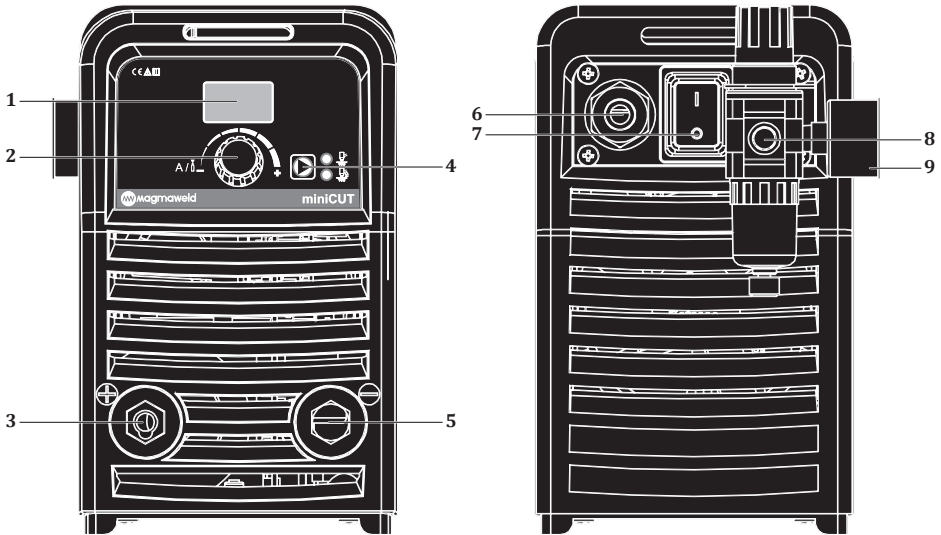



### 1.2 Maschinenkomponenten



**Figur 1 : miniCUT Vorder- und Rückansicht**

 - |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1- Digitales Display                  | 6- Stromanschluss     |
| 2- Potentiometer                      | 7- Ein / Aus-Schalter |
| 3- Erdungsanschluss (+)               | 8- Luftfilter         |
| 4- Taste zur Auswahl des Schneidmodus | 9- Druckmessgerät     |
| 5- Brenneranschluss                   |                       |

### 1.3 Produktkennzeichnung

MAGMA MEKATRONIK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım Manisa-TÜRKİYE					
MINICUT		S/N:			
		EN 60974-1/-10 Cl. A			
	---	15A / 86V - 30A / 92V			
		X	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> = 280V	I <sub>2</sub>	30A	27A	21A
		U <sub>2</sub>	92V	91V	88.5V
		I <sub>1</sub>	22.5A	20A	16A
		S <sub>1</sub>	5.18kVA	4.6kVA	3.68kVA
	U <sub>i</sub> = 230V	I <sub>1max</sub> = 22.5A	I <sub>1eff</sub> = 16A		
IP23S		CE	EAC	UK CA	

 Einphasen-Transformator-Gleichrichter

 Vertikale Charakteristik

 Gleichstrom

 Plasmaschneiden

 Netzeingang - 1 Phase Wechselstrom

 Geeignet für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen

X Operationszyklus

U<sub>0</sub> Leerlauf-Betriebsspannung

U<sub>1</sub> Netzspannung und -frequenz

U<sub>2</sub> Nennschweißspannung


I<sub>1</sub> Nennstrom aus dem Netz

I<sub>2</sub> Nennschweißstrom

S<sub>1</sub> Strom aus dem Netz

IP23S Schutzklasse

Operationszyklus  
Temperatur (C°)

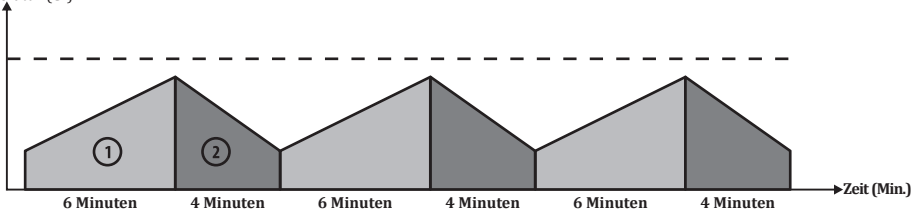

Wie in EN 60974-1 definiert, umfasst die Betriebszyklusrate eine Zeitspanne von 10 Minuten. Wenn Sie beispielsweise mit 100 A in einer Maschine arbeiten möchten, die mit 100 A bei 60% spezifiziert ist, kann die Maschine in den ersten 6 Minuten des 10-minütigen Zeitraums (1 Zone) ohne Unterbrechung schneiden. Die Maschine muss jedoch für die nächsten 4 Minuten im Leerlauf bleiben, um abzukühlen (Zone 2).

## 1.4 Technische Spezifikationen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	EINHEIT	miniCUT
Netzspannung (1 Phasen 50-60 Hz)	V	230
Bemessungsleistung	kVA	5,18
Bereich zur Einstellung des Schweißstroms	ADC	15 - 30
Nennstrom	ADC	30
Leerlaufspannung	VDC	280
Empfohlene Schnittdicke (alle Metalle)	mm	8 (500 mm/min)
Maximale Schnittdicke (alle Metalle)	mm	10 (325 mm/min)
Bruchdicke (Alle Metalle)	mm	12
Abmessungen (l x b x h)	mm	402 x 121 x 200
Gewicht	kg	7,5
Schutzklasse		IP23S

Die Schnittgeschwindigkeiten in der Tabelle sind die Ergebnisse von Magmawelds Labortests. Verschiedene Schneidanwendungen und Umgebungen kann je nach den Bedingungen variieren.

## 1.5 Zubehör

STANDARDZUBEHÖR	ANZAHL	PRODUKTCODE
Erdungszange und Kabel	1	K301100343
Brenner	1	7142H03004

## INSTALLATIONSHINWEISE

### **2.1 Zu beachtende Punkte beim Empfang**

Vergewissern Sie sich, dass alle Materialien, die Sie bestellt haben, eingetroffen sind. Wenn Material fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich sofort an die Verkaufsstelle.

Die Standardbox enthält:

- Hauptgerät und das daran angeschlossene Netzkabel
- Brenner und Verbrauchsmaterialien
- Erdungsange und Kabel
- Garantie-Zertifikat
- Gebrauchsanweisung

Im Falle einer beschädigten Lieferung sollten Sie ein Protokoll führen, den Schaden fotografieren und ihn zusammen mit einer Fotokopie des Lieferscheins dem Transportunternehmen melden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

### **Symbole auf dem Gerät und ihre Bedeutungen**



Plasmaschneiden/-schweißen ist gefährlich. Es sollten angemessene Arbeitsbedingungen geschaffen und die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden. Experten sind für die Maschine verantwortlich und müssen die erforderliche Ausrüstung bereitstellen. Unbeteiligte Personen sind vom Arbeitsbereich fernzuhalten.



Dieses Gerät ist nicht IEC 61000-3-12-konform. Wenn ein Anschluss an das zu Hause verwendete Niederspannungsnetz gewünscht wird, muss der Installateur, der den elektrischen Anschluss herstellt, oder die Person, die die Maschine verwendet, Kenntnis über die Anschlussmöglichkeiten der Maschine haben; in diesem Fall liegt die Verantwortung beim Benutzer.



Achten Sie auf die Sicherheitssymbole und Warnhinweise auf der Maschine und in dieser Bedienungsanleitung und entfernen Sie die Aufkleber nicht.



Die Gitter dienen der Belüftung. Die Öffnungen dürfen nicht abgedeckt werden, um eine gute Kühlung zu gewährleisten, und es dürfen keine Fremdkörper hineingelassen werden.

### **2.2 Empfehlungen für Installation und Betrieb**

- Zum Bewegen der Maschine sollten Hebeösen oder Gabelstapler verwendet werden. Heben Sie das Gerät nicht mit der Gasflasche an. Beim manuellen Tragen von tragbaren Schweißgeräten müssen Maßnahmen gemäß den Vorschriften zum Arbeitsschutz ergriffen werden. Am Arbeitsplatz müssen die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass der Transportvorgang so weit wie möglich unter Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen durchgeführt wird. Entsprechend den Merkmalen der Arbeitsumgebung und den Anforderungen des Arbeitsplatzes sollten Vorkehrungen getroffen werden. Stellen Sie die Maschine auf eine harte, ebene und glatte Oberfläche, wo sie nicht herunterfallen oder umkippen kann
- Wenn die Umgebungstemperatur 40°C übersteigt, lassen Sie die Maschine mit einem niedrigeren Strom oder einer niedrigeren Taktzahl laufen.
- Ermeiden Sie Plasmaschneiden im Freien bei Wind und Regen. Wenn das Plasmaschneiden unter solchen Bedingungen erforderlich ist, schützen Sie den Plasmaschneidbereich und die Plasmaschneidmaschine mit feuerfesten Vorhängen oder Markisen.
- Achten Sie bei der Aufstellung des Geräts darauf, dass Materialien wie Wände, Vorhänge, Verkleidungen usw. den einfachen Zugang zu den Bedienelementen und Anschlüssen der Maschine nicht behindern. Wenn Sie in Innenräumen plasmaschneiden, verwenden Sie ein geeignetes Rauchabzugssystem. Beim Plasmaschneiden entstehen schädliche Stäube, Dämpfe und Gase. Wenn die Gefahr des Einatmens von Dämpfen, Staubpartikeln und Gasen in Innenräumen besteht, verwenden Sie ein Atemschutzgerät.
- Beachten Sie die auf dem Produktetikett angegebenen Betriebszyklen. Häufiges Überschreiten der Betriebszyklen kann die Maschine beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Das Versorgungskabel muss entsprechend dem angegebenen Sicherungswert verwendet werden.
- Die Stromversorgung muss gemäß den örtlichen und nationalen Elektrovorschriften geerdet sein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Gasanschlüsse korrekt ausgeführt sind. Wenn die Gasquelle in der Flasche komprimiert ist, sichern Sie die Gasflasche so, dass sie nicht umkippen kann.

## 2.3 Netzsteckeranschluss



**Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit niemals das Netzkabel des Geräts ohne Stecker. Schützen Sie die Geräte mit systemgerechten trägen Sicherungen und einem Notschalter, um im Notfall die Stromzufuhr schnell abzuschalten.**

- Verwenden Sie das passende Erdungskabel für Ihre Stromversorgung. Stecken Sie den Erdungsstecker in die Buchse am Netzteil und lassen Sie ihn einrasten, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Verbindung fest sitzt.
- Der elektrische Anschluss muss von einem autorisierten Elektriker in Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen Vorschriften durchgeführt werden.

DE

## 2.4 Anschluss an das Stromnetz



**Vergewissern Sie sich beim Einstecken des Steckers in die Steckdose, dass sich der Ein-/Ausschalter des Geräts in der Position "0" befindet.**

- Bevor Sie die Maschine an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie die Phase mit einem Voltmeter. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Phase korrekt ist, stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter ein.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Schalter auf "0" zurückdrehen.

## 2.5 Anschlüsse für das Plasmaschneiden



**Seien Sie beim Schneiden vorsichtig und verwenden Sie geeignete Schutzkleidung und Handschuhe.**

### 2.5.1 Gasanschlüsse

- Wenn sich die Gasquelle in der Werkstatt oder in einer Gasflasche befindet, muss ein Gasregler verwendet werden, der in der Lage sein muss, Gas an den Lufteinlass der Maschine zu liefern.
- Wenn Sie eine Gasflasche verwenden, sichern Sie die Gasflasche so, dass sie nicht umkippen kann.
- Für einen sicheren Betrieb und beste Ergebnisse verwenden Sie einen standardisierten Regler und stellen Sie sicher, dass die Qualität der Gasversorgung dem Standard entspricht. Die Qualität der Gasversorgung wirkt sich auf die Schneidleistung und die Qualität der Verbrauchsmaterialien aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Gasleitung vor Verunreinigungen wie Öl und Staub geschützt ist.
- Lassen Sie das Ventil der Gasflasche eine Weile geöffnet, damit eventuelle Ablagerungen und Partikel abgeführt werden können.
- Schließen Sie den Gasregler an die Gasflasche an. Achten Sie darauf, dass das Gewinde am Gasausgang der Gasflasche mit der Mutter des Reglers übereinstimmt.
- Schließen Sie ein Ende des Flaschenschlauchs an den Gasregler und das andere Ende an den Gaseinlass auf der Rückseite der Maschine an und öffnen Sie das Gasflaschenventil.
- Stellen Sie den Gasdurchfluss mit dem Druckregulierventil ein.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Lecks in den Anschlüssen vorhanden sind.
- Wenn der Eingangsgasdruck den oberen Grenzwert überschreitet, kann der Luftfilter beschädigt werden.

Gasschmelzsweißen	Saubere, trockene, ölfreie Luft oder Stickstoff
Empfohlener Gaseinlassdurchsatz / Druck	Schneiden: 130 l/min bei 5 bar

### 2.5.2 Anschlüsse für Erdungsklemmen

- Stecken Sie den Stecker des Erdungsangenkabels in die Erdungsbuchse am Gerät und ziehen Sie ihn fest, indem Sie ihn nach rechts drehen. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt ist.
- Um die Qualität des Schnitts zu verbessern, befestigen Sie die Erdungszange so nah wie möglich an der zu schneidenden Stelle fest am Werkstück.

- Achten Sie auf einen guten Metall-zu-Metall-Kontakt. Schließen Sie die Erdungszange niemals an dem Metallteil an, das fallen wird.



*Die Stromversorgung muss in Übereinstimmung mit den nationalen und lokalen elektrischen Vorschriften geerdet werden, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten, elektromagnetische Störungen zu reduzieren und geeignete Arbeitsbedingungen zu schaffen.*


### 2.5.3 Brenneranschlüsse

- Der Brenner wird an der Maschine befestigt geliefert.
- Ausführliche Informationen über Brenner finden Sie unter 5.1.



### 2.6 Platzierung der Verbrauchsmaterialien

- Zunächst müssen die Verbrauchsmaterialien für den Brenner vorbereitet werden.
- Geeignete Verbrauchsmaterialien sollten ausgewählt werden.
- Das Verbrauchsmaterial muss in der angegebenen Reihenfolge installiert werden.

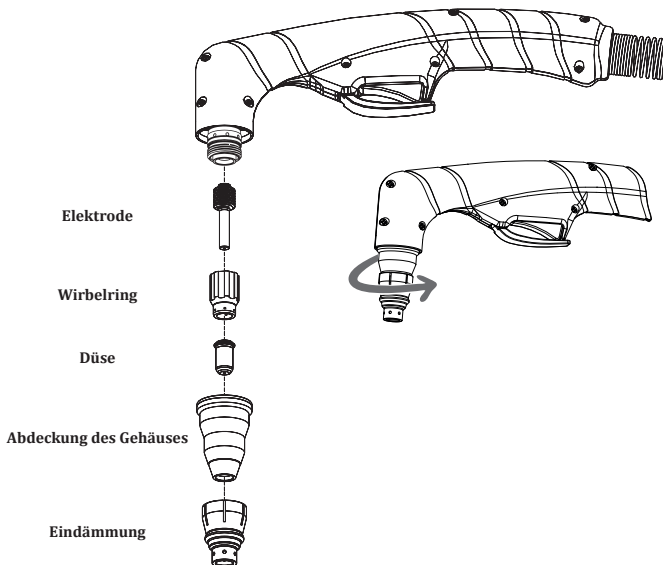



- Die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien hängt von dem zu schneidenden Material, der Schnittstärke, der Schnittlänge, der Schnittmethode, dem angemessenen Abstand zum Material, der Luftqualität und der Strahlhäufigkeit ab. Wenn die Strahlhäufigkeit hoch ist, nutzen sich die Verbrauchsmaterialien schneller ab.
- Wenn Sie mit abgeschirmten Verbrauchsmaterialien arbeiten, kann die Brennerspitze das zu schneidende Metall während des Schneidens berühren. Wenn Sie mit nicht abgeschirmten Verbrauchsmaterialien arbeiten, sollten Sie einen Abstand von 2 - 3 mm zwischen dem Brenner und dem zu schneidenden Teil einhalten.
- Ausführliche Informationen über Verbrauchsmaterial finden Sie unter 5.1.




***Wenn der Brennerauslöser gedrückt wird, wird der Plasmalichtbogen sofort erzeugt. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, wenn Sie das Plasmaverbrauchsmaterial austauschen.***

## 2.7 Pilotbogen


Beim Plasmaschneiden wird ionisiertes Gas mit hoher elektrischer Leitfähigkeit verwendet. Wenn der Plasmabrenner ausgelöst wird, wird die Gleichstromversorgung aktiviert und innerhalb kurzer Zeit beginnt ein schneller Gasfluss im Brenner. Dieser Gleichstrom ionisiert das Gas im Brenner und es entsteht ein Lichtbogen. Dieser Bogen, der durch den Brenner verengt und intensiviert wird, wird Pilotbogen genannt. Der Pilotbogen wird durch mit hoher Geschwindigkeit strömende Gase aus der Brennermündung gedrückt. Wenn sie das zu schneidende Metall berührt, wird der Hauptstrom erzeugt und das Schneiden beginnt. Der Schneidvorgang wird durch Bewegen des Brenners fortgesetzt.

## NUTZUNGSINFORMATIONEN

### 3.1 Benutzeroberfläche

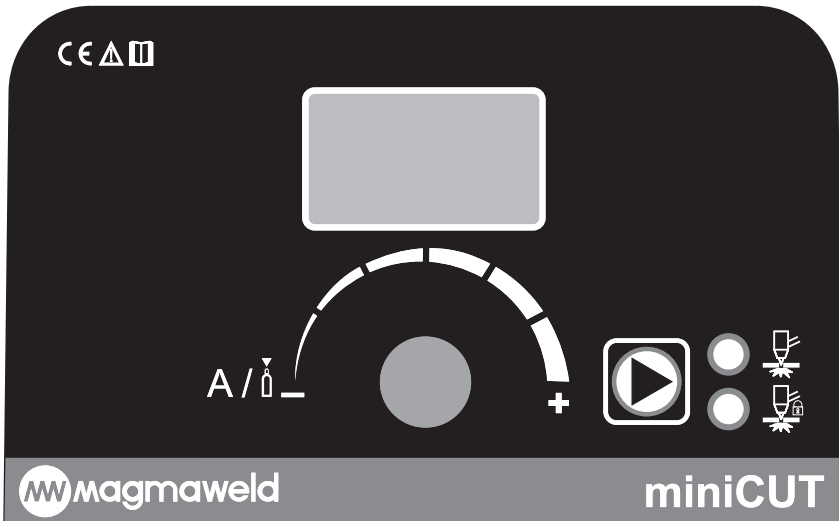

	<p><b>Digitales Display</b> Der eingestellte Schweißstrom, die Druckwerte und die Fehlercodes können dank der digitalen Anzeige visuell überwacht werden.</p>
	<p><b>Schneidemodi</b></p> <p> <b>Normal schneiden</b></p> <p>Wenn Sie den Auslöser im normalen Schneidemodus drücken, wird ein Pilotlichtbogen erzeugt und der Schneidevorgang beginnt. Sobald das Werkstück fertig ist, erlischt der Lichtbogen, auch wenn Sie den Abzug nicht loslassen, können Sie den Abzug loslassen. Wenn Sie den Abzug in der Mitte des Materials loslassen, erlischt der Lichtbogen wieder. Wenn Sie den Auslöser erneut drücken, um den Vorgang fortzusetzen, wird der Pilotbogen erneut ausgelöst.</p>
	<p> <b>Brenner Abzugssperre</b></p> <p>In diesem Modus entsteht ein Pilotbogen, wenn Sie den Auslöser drücken. Nachdem Sie den Schneidevorgang gestartet haben, können Sie Ihre Hand vom Abzug nehmen und den Schneidevorgang fortsetzen. Sobald das Werkstück fertig ist (wenn es eine LückAe sieht), erlischt der Pilotlichtbogen und der Modus wird deaktiviert. Wenn Sie den Auslöser erneut drücken und mit dem Schneiden des Werkstücks beginnen, ist der Modus aktiv. Dieser Modus ist vor allem beim Schneiden von langen Werkstücken praktisch. Sie können schneiden, ohne den Finger die ganze Zeit am Abzug zu halten.</p>

	<p><b>Potentiometer</b>  <b>A: Stromanpassung / Gasanpassung</b></p> <p>Um den Strom einzustellen, wird der gewünschte Stromwert innerhalb bestimmter Toleranzbereiche durch Drehen des Potentiometers nach links und rechts eingestellt.</p> <p>Um auf die Gaseinstellung umzuschalten, drücken Sie 1 Mal auf das Potentiometer. Die Maschine schaltet in den Freigasbetrieb, der eingestellte Wert wird am Gasdruck-Einstellpoti abgelesen. Wenn Sie das Gasdruck-Potentiometer am Luftfilter nach oben ziehen und in die freie Position drehen, können Sie den Druck durch Drehen nach rechts oder links erhöhen oder verringern.</p>
--	--

### 3.2 Brennerbetrieb

Schieben Sie beim Schneiden die Schutzabdeckung am Brennerauslöser nach vorne und drücken Sie den Brennerauslöser. Der Plasmalichtbogen wird gezündet, sobald der Brennerauslöser gedrückt wird. Die Brennerspitze muss langsam an dem zu schneidenden Material entlang geführt werden, um einen gleichmäßigen Schnitt zu gewährleisten. Es sendet die erforderlichen Daten an die Automatisierungsschnittstelle. Ausführliche Informationen über Taschenlampen finden Sie unter 5.1.



**Der Brennerauslöser ist aktiv, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Hand nicht in der Schneidbahn befindet. Halten Sie das Werkstück nicht in der Hand und richten Sie den Brenner nicht auf sich selbst oder andere Personen.**



## WARTUNGS- UND STÖRUNGSINFORMATIONEN

- Wartung und Reparaturen an der Maschine müssen von kompetenten Personen durchgeführt werden. Unser Unternehmen haftet nicht für Unfälle, die durch Eingriffe von Unbefugten verursacht werden.
- Die bei der Reparatur zu verwendenden Teile erhalten Sie bei unseren autorisierten Diensten. Die Verwendung von Original-Ersatzteilen verlängert die Lebensdauer Ihrer Maschine und verhindert Leistungsverluste.
- Wenden Sie sich immer an den Hersteller oder eine vom Hersteller angegebene Vertragswerkstatt.
- Jeder nicht vom Hersteller autorisierte Versuch während der Garantiezeit führt zum Erlöschen aller Garantiebestimmungen.
- Beachten Sie bei Wartungs- und Reparaturarbeiten stets die geltenden Sicherheitsvorschriften.
- Bevor Sie Reparaturarbeiten am Gerät durchführen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie 10 Sekunden, bis sich die Kondensatoren entladen haben.

### 4.1 Wartung




#### Tägliche Pflege

- Überprüfen Sie das Verbrauchsmaterial des Brenners regelmäßig und ersetzen Sie es, wenn es abgenutzt oder beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass es sich bei diesen Verbrauchsmaterialien um Originalprodukte für eine langfristige Nutzung und hohe Leistung handelt.




#### Alle 3 Monate

- Entfernen Sie die Warnhinweise auf dem Gerät nicht. Ersetzen Sie abgenutzte/gerissene Etiketten durch neue. Sie erhalten die Etiketten beim autorisierten Service.
- Überprüfen Sie Ihre Zangen und Kabel. Achten Sie auf die Verbindungen und die Solidität der Teile.
- Ersetzen Sie beschädigte/defekte Teile durch neue.  
Nehmen Sie keine Spleißungen/Reparaturen an den Kabeln vor.
- Stellen Sie sicher, dass genügend Platz für die Belüftung vorhanden ist.

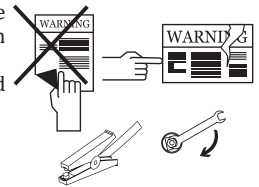

#### Alle 6 Monate

- Reinigen Sie die Verbindungsteile wie Schrauben und Muttern und ziehen Sie sie fest. Überprüfen Sie die Erdungsklemmenkabel. Öffnen Sie die Seitenabdeckungen des Geräts und reinigen Sie sie mit trockener Niederdruckluft oder einem Staubsauger. Wenden Sie Druckluft nicht aus nächster Nähe auf elektronische Teile an.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter sauber ist. Wenn er verschmutzt ist, ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

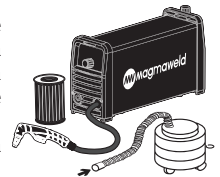

**HINWEIS:** Die oben genannten Zeiträume sind die maximalen Zeiträume, die angewendet werden sollten, wenn keine Probleme mit Ihrem Gerät auftreten. Je nach Intensität und Verschmutzung Ihrer Arbeitsumgebung können Sie die oben genannten Vorgänge häufiger wiederholen.



**Schneiden Sie niemals bei geöffneten Türen des Plasmaschneiders.**

## 4.2 Fehlersuche

Die folgenden Tabellen enthalten mögliche Fehler und Lösungsvorschläge.

Störung	Grund	Lösung
Maschine funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problematischer elektrischer Anschluss der Maschine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Defekte Netzanschlüsse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob die Netzanschlüsse korrekt sind</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung der Netzversorgung defekt oder Netzkabel beschädigt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Netzsicherungen, das Netzkabel und den Stecker</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Ein/Aus-Schalter funktioniert nicht richtig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie den Ein/Aus-Schalter</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
Die Maschine funktioniert, aber sie schneidet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luftdruck und Durchflussmenge sind möglicherweise nicht geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie den Luftdruck und die Luftqualität. Vergewissern Sie sich, dass der Luftdruck und die Durchflussrate angemessen sind und die Luft trocken und sauber ist</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Netzspannung ist möglicherweise nicht geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung für das Gerät geeignet ist</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Erdungszange darf nicht mit dem Werkstück oder der Maschine verbunden werden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Erdungszange mit dem Werkstück und der Maschine verbunden ist. Reinigen Sie den Bereich, in dem die Erdungszange das Werkstück berührt</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Erdungszange nicht beschädigt ist</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brenner und/oder Verbrauchsmaterialien können abgenutzt oder beschädigt sein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob der Brenner und/oder die Verbrauchsmaterialien abgenutzt oder beschädigt sind, und ersetzen Sie sie gegebenenfalls</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>

Störung	Grund	Lösung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Lichtbogen überträgt sich nicht auf das Werkstück</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Werkstücks sauber und frei von Farbe ist</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Abstand des Brenners zum Werkstück angemessen ist</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
Die Maschine funktioniert, aber sie schneidet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luftdruck und Durchflussmenge sind möglicherweise nicht geeignet, die Luftfilterelemente können verschmutzt sein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie den Luftdruck und die Luftqualität. Vergewissern Sie sich, dass der Luftdruck und die Durchflussrate angemessen sind und die Luft trocken und sauber ist.</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brenner und/oder Verbrauchsmaterialien können abgenutzt oder beschädigt sein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Brenner und/oder die Verbrauchsmaterialien nicht abgenutzt oder beschädigt sind, und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Brenner und/oder die Verbrauchsmaterialien wurden möglicherweise nicht richtig ausgewählt oder installiert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Brenner und/oder das Verbrauchsmaterial korrekt verwendet und installiert wurde</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Schneidemodus wurde möglicherweise falsch gewählt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Schneidemodus richtig eingestellt ist</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der verwendete Amperewert ist möglicherweise falsch gewählt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie die für das zu schneidende Material geeignete Stromstärke (Materialstärke und -art)</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die für die Leistung der Maschine geeignete Schnittgeschwindigkeit und-stärke wurde möglicherweise überschritten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Schnittgeschwindigkeit und die Schnittstärke angemessen sind.</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>

Störung	Grund	Lösung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Höhe oder der Winkel des Brenners zum Werkstück kann falsch sein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass die Höhe und der Winkel des Brenners zum Werkstück korrekt sind</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Schnittrichtung kann falsch sein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass die Schnittrichtung korrekt ist</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>

### 4.3 Fehlercodes

Nachfolgend finden Sie alle Fehlercodes für alle Geräte. Achten Sie auf die Fehlercodes, die Ihr Gerät betreffen.

Fehlercode	Fehler	Grund	Lösung
E01	Thermischer Schutz (Primär)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ihr Gerät hat möglicherweise die Aktivierungsrate überschritten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lassen Sie das Gerät abkühlen, indem Sie eine Weile warten. Wenn die Störung nicht mehr auftritt, versuchen Sie, das Gerät mit einer niedrigeren Stromstärke zu verwenden</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Ventilator funktioniert möglicherweise nicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie visuell, ob der Ventilator funktioniert oder nicht</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Luften- und -auslasskanäle sind möglicherweise blockiert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie die Vorderseite der Luftkanäle</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Arbeitsumgebung der Maschine kann zu heiß oder stickig sein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsumgebung der Maschine nicht zu heiß oder stickig ist</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
E02	Netzspannung Niedrig	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Netzspannung ist möglicherweise gesunken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Netzanschlusskabel und die Spannung. Vergewissern Sie sich, dass der richtige Spannungseingang vorhanden ist. Wenn die Netzspannung normal ist, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
E03	Netzspannung hoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Netzspannung kann erhöht werden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Netzanschlusskabel und die Spannung. Vergewissern Sie sich, dass der richtige Spannungseingang vorhanden ist. Wenn die Netzspannung normal ist, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>


Fehlercode	Fehler	Grund	Lösung
E04	Strom/Spannung Lesefehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Hardware-Fehler kann vorliegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktieren Sie den autorisierten Service</li> </ul>
E05	Fehler beim Lesen des Temperatursensors	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Hardware-Fehler kann vorliegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktieren Sie den autorisierten Service</li> </ul>
E06	Fehler in der Wasserkühlung Einheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Wasserkühlung ist möglicherweise defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie den Anschluss der Wasserkühlereinheit und die Einlass- und Auslassöffnungen des Brenners</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Wasserzirkulation gewährleistet ist</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
E07	Systemfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Hardware-Fehler kann vorliegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktieren Sie den autorisierten Service</li> </ul>
E08			
E09			
E10	Brenner-Verbindungsfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brenner und Brennerverbindungen können fehlerhaft sein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brenner und Brenneranschlüsse prüfen</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
E11	Systemfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Hardware-Fehler kann vorliegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktieren Sie den autorisierten Service</li> </ul>
E12			
E13	Fehler in der Draht Antriebseinheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Möglicherweise liegt ein Fehler in der Kabelführung vor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie Drahtkorb, Spulen-/ Spulendruck und Brenneranschlüsse</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
E14	Systemfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Hardware-Fehler kann vorliegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktieren Sie den autorisierten Service</li> </ul>
E15	Kommunikationsfehler bei der Fernbedienung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Anschlüsse der Fernbedienung sind möglicherweise fehlerhaft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Anschlüsse der Fernbedienung</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
E16	Systemfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Hardware-Fehler kann vorliegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktieren Sie den autorisierten Service</li> </ul>
E17			
E18			
E19	Thermischer Schutz (sekundär)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ihr Gerät hat möglicherweise die Aktivierungsrate überschritten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lassen Sie das Gerät abkühlen, indem Sie eine Weile warten. Wenn die Störung nicht mehr auftritt, versuchen Sie es mit niedrigeren Stromstärken</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Ventilator funktioniert möglicherweise nicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie visuell, ob der Ventilator funktioniert oder nicht</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>



Fehlercode	Fehler	Grund	Lösung
E19	Thermischer Schutz (sekundär)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lufteinlass- und -auslasskanäle können blockiert sein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffnen Sie die Vorderseite der Luftkanäle</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Arbeitsumgebung der Maschine kann zu heiß oder stickig sein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsumgebung der Maschine nicht zu heiß oder stickig ist.</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
E20	Systemfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Hardware-Fehler kann vorliegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktieren Sie den autorisierten Service</li> </ul>
E21			
E22			
E23			
E26	Einlassdruck niedrig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Einlassdruck kann niedrig sein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollieren Sie Ihre Luft-/ Gasanschlüsse und stellen Sie sicher, dass der Eingangsdruck angemessen ist. Wenn der Eingangsdruck normal ist, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
E27	Brennergehäuse nicht installiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brennerschutz darf nicht installiert sein, darf nicht sitzen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Brennerschutz korrekt angebracht ist</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
E28	Systemfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Hardware-Fehler kann vorliegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktieren Sie den autorisierten Service</li> </ul>
E29	DC-Bus-Spannung niedrig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Netzspannung ist möglicherweise gesunken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollieren Sie die Netzanschlusskabel und die Spannung. Vergewissern Sie sich, dass der richtige Spannungseingang vorhanden ist. Wenn die Netzspannung normal ist, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
E30	DC- Sammelschiene Spannung hoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Netzspannung ist möglicherweise zu hoch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollieren Sie die Netzanschlusskabel und die Spannung. Vergewissern Sie sich, dass der richtige Spannungseingang vorhanden ist. Wenn die Netzspannung normal ist, wenden Sie sich an den autorisierten Service</li> </ul>
E31	Systemfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Hardware-Fehler kann vorliegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktieren Sie den autorisierten Service</li> </ul>


## ANHÄNGE

### 5.1 Brennerverbrauchsmaterialien und Ersatzteile

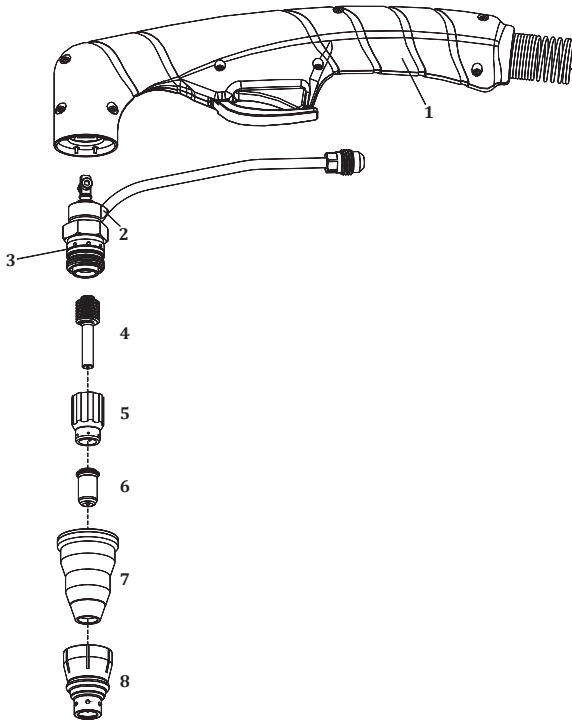

NR	BESCHREIBUNG	MATERIALCODE
1	Brennergriff	Y542000027
2	Brennerkopf	Y542000026
3	O-Ring	Y542000028
4	Elektrode	7042E00002
5	Wirbelring	7042220478
6	Düse	7042220480
7	Abdeckung des Gehäuses	7042220483
8	Eindämmung	7042220569

## 5.2 Ersatzteilliste für Plasmaschneider

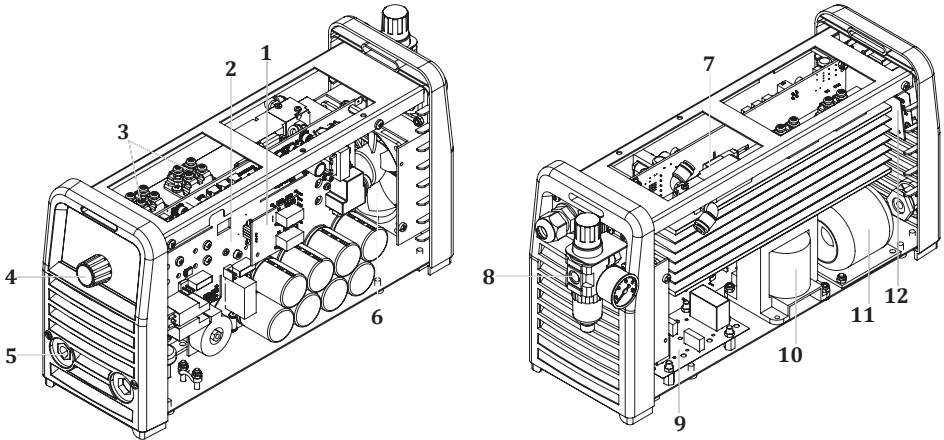


NR	BESCHREIBUNG	miniCUT
1	Elektronische Karte E236A-2	Y544000021
2	Elektronische Karte E235A-2	Y544000015
3	Ausgangsdiode	A430130010
4	Potenzschalter	A229500001
5	Schweißsockel	A377900111
6	Ventilator	K250001024
7	Ventil	A253006137
8	Filter	A256006348
9	Elektronische Karte E236A-3	Y544000022
10	Stromtransformator	A366000040
11	Schockspule	A421050012
12	Elektronische Karte E236A-1	Y544000023

## 5.3 Anschlussdiagramme

### Blockdiagramm miniCUT


DE

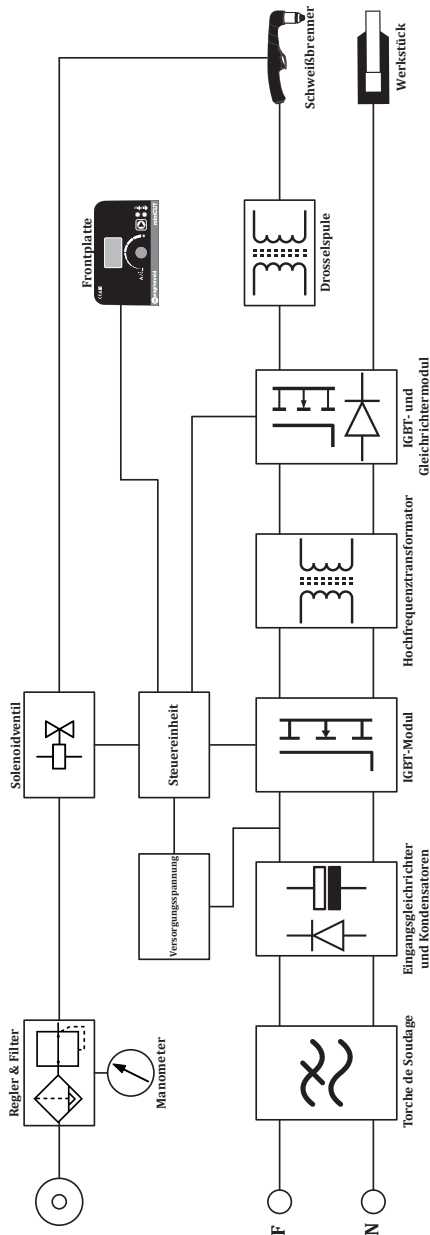

# Schaltkreisdiagramme

## miniCUT

DE

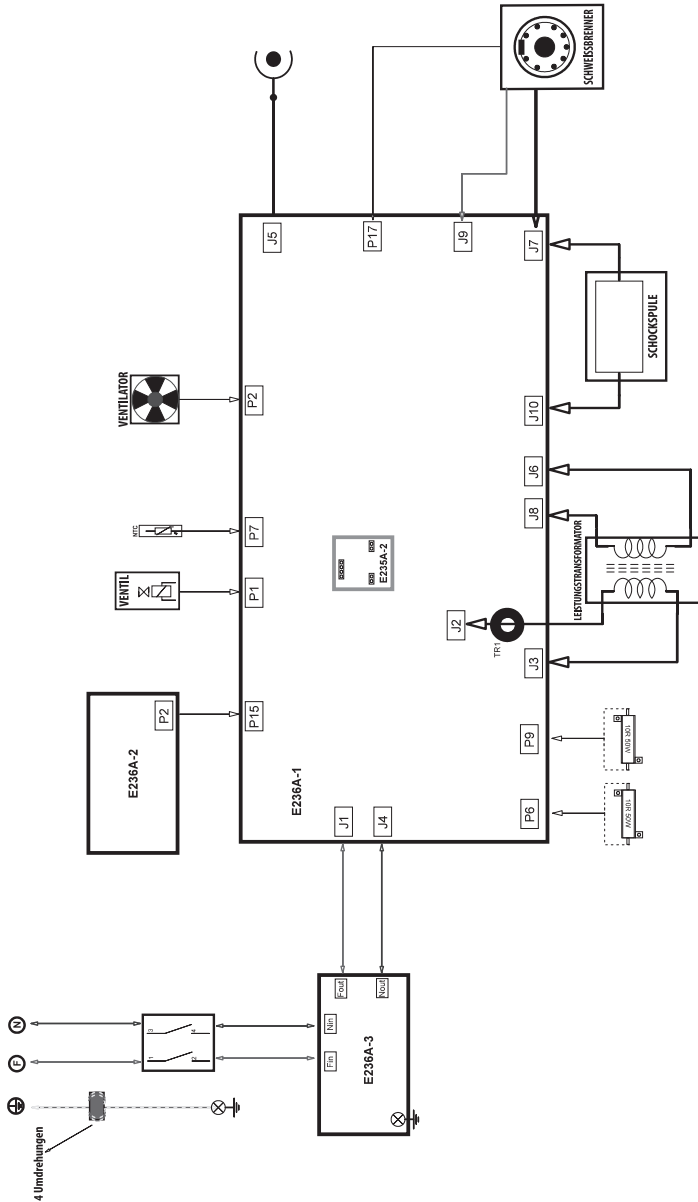



**PRODUKTINFORMATION****Modell****Seriennummer****HERSTELLER****Name**

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**Adresse**

Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım MANİSA

**Telefon / E-Mail**

+90 236 226 27 00 / info@magmaweld.com

**KAUFINFORMATIONEN****Name des Händlers****Stadt / Land****Telefon / E-Mail****Datum des Kaufs****KUNDENINFORMATIONEN****Name der Firma****Stadt / Land****Telefon / E-Mail****Name der Kontaktperson****SERVICE-INFORMATIONEN (falls zutreffend)****Name der Firma****Name des Technikers****Datum der Inbetriebnahme**  
(Datum des Garantiebeginns)

Bitte besuchen Sie unsere Website [www.magmaweld.com/warranty-terms/wt](http://www.magmaweld.com/warranty-terms/wt) für die Garantiebedingungen.





 **СОДЕРЖАНИЕ**

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	90
<b>1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
1.1 Общее описание	97
1.2 Комплектующие сварочного аппарата	97
1.3 Этикетка продукта	98
1.4 Технические характеристики	99
1.5 Принадлежности	99
<b>2 ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ</b>	
2.1 Контроль доставки	100
2.2 Рекомендации по установке и эксплуатации	100
2.3 Подсоединение электрической розетки	101
2.4 Подключение к сети	101
2.5 Соединения для плазменной резки	101
2.5.1 Газовые соединения	101
2.5.2 Подсоединение клемм заземления	102
2.5.3 Соединения горелки	102
2.6 Установка расходных материалов	103
2.7 Пилотная дуга	104
<b>3 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	
3.1 Интерфейс пользователя	105
3.2 Использование горелки	106
<b>4 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b>	
4.1 Техобслуживание	107
4.2 Устранение неисправностей	108
4.3 Коды неисправностей	110
<b>5 ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	
5.1 Расходные материалы и запасные части горелки	113
5.2 Список запасных частей для машины плазменной резки	114
5.3 Схемы подключения	115

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

*Соблюдайте все правила техники безопасности, указанные в этом руководстве!*

### Описание сведений по технике безопасности



- Знаки по технике безопасности, указанные в руководстве, используются для определения потенциальных источников опасности.
- При размещении какого-либо знака по технике безопасности в этом руководстве его следует понимать как указание на наличие риска телесных повреждений и во избежание потенциальной опасности внимательно ознакомиться с предоставленными далее пояснениями.
- Владелец оборудования несёт ответственность за предотвращение доступа посторонних лиц к оборудованию.
- Лица, осуществляющие эксплуатацию оборудования, должны иметь опыт или пройти полную подготовку по вопросу выполнения сварочных сварка / резка; перед работой на оборудовании ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и соблюдайте инструкции по технике безопасности.

### Описание знаков по технике безопасности

#### ВНИМАНИЕ



Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к травме или повреждению. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к травме или потере/повреждению имущества.



#### ВАЖНО

Указывает на информацию и предупреждения, касающиеся эксплуатации.



#### ОПАСНОСТЬ

Указывает на серьёзную опасность. В случае непринятия мер может привести к смерти или серьёзным травмам.

### Понимание предупреждений по технике безопасности



- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, а также ознакомьтесь с маркировкой (ярлыком) и предупреждениями по технике безопасности, размещёнными на оборудовании.
- Убедитесь, что предупреждающая маркировка находится в надлежащем состоянии. Замените отсутствующие и повреждённые ярлыки.
- Ознакомьтесь со способом эксплуатации оборудования и правильными методами управления оборудованием.
- Осуществляйте эксплуатацию вашего оборудования в соответствующей одежде.
- Несоответствующие изменения, проводимые на вашем оборудовании, негативно скажутся на безопасной эксплуатации и сроке службы оборудования.
- Производитель не несёт ответственности за какие-либо последствия, возникающие в результате эксплуатации устройства за пределами вышеуказанных условий.

### Поражение электротоком может привести к летальному исходу



*Убедитесь, что процедуры установки соответствуют национальным электрическим стандартам и иным соответствующим нормам, а также обеспечьте установку оборудования компетентными лицами.*

- Пользуйтесь сухими и неповреждёнными изолированными перчатками и рабочим фартуком. Запрещается использовать мокрые или повреждённые перчатки и рабочие фартуки.
- Носите огнестойкую защитную одежду, чтобы избежать ожогов. Одежда, используемая оператором, должна защищать от искр, брызг и излучения дуги.
- Не работайте в одиночку. В случае опасности убедитесь, что у вас есть помощник на рабочем месте.
- Не касайтесь электрода голыми руками. Не допускайте контакта держателя электрода или электрода с другими людьми или заземлёнными предметами.
- Никогда не прикасайтесь к частям, которые разносят электричество.
- Не прикасайтесь к электроду при контакте с электродом, подключённым к рабочей поверхности, полу или другому оборудованию.

- Вы можете защитить себя от возможных поражений электрическим током, изолировав себя от рабочей поверхности и пола. Используйте сухой, неповрежденный, невоспламеняющийся электроизоляционный материал таких размеров, чтобы он был пригодным для предотвращения контакта оператора с рабочей поверхностью.
- Не подключайте более одного электрода к держателю электрода.
- Подсоедините зажим заземления к заготовке или рабочему столу как можно ближе, чтобы обеспечить хороший контакт металла с металлом.
- Проверьте горелку перед работой со сварочным аппаратом. Убедитесь, что горелка и его кабели в хорошем состоянии. Обязательно замените поврежденную изношенную горелку.
- Не касайтесь держателей электродов, подключенных к двум сварочным аппаратам одновременно, так как будет присутствовать двойное напряжение холостого хода.
- Держите аппарат выключенным и отсоедините кабели, когда она не используется.
- Перед ремонтом машины отключите все электрические соединения и / или разъемы или выключите машину.
- Будьте осторожны при использовании длинного сетевого кабеля.
- Убедитесь, что все соединения чистые и сухие.
- Следите за тем, чтобы кабели были сухими, чистыми и обезжиренными, а также защищенными от горячего металла и искр.
- Оголенная проводка может убить. Часто проверяйте все кабели на предмет возможных повреждений. Если обнаружен поврежденный или неизолированный кабель, немедленно отремонтируйте или замените его.
- Если зажим заземления не подключен к заготовке, изолируйте его, чтобы предотвратить контакт с любым металлическим предметом.
- Убедитесь, что заземление линии питания подключено правильно.
- Не используйте источник переменного тока во влажных, сырых или перегруженных местах, а также в местах, где существует опасность падения.
- Используйте источник переменного тока ТОЛЬКО, если это необходимо для процесса сварки.
- Если требуется источник переменного тока, используйте дистанционное управление источником, если оно имеется на устройстве.

**Дополнительные меры предосторожности требуются при наличии любого из следующих электрически опасных условий:**

- во влажных местах или в мокрой одежде,
- на металлических конструкциях, таких как полы, решетки или строительные леса,
- когда вы находитесь в стесненном положении, например, сидя, на коленях или лежа,
- когда существует высокий риск неизбежного или случайного контакта с заготовкой или землей.

Для этих условий используйте следующее оборудование:

- Полуавтоматический аппарат для сварки MIG постоянного напряжения (CV),
- Ручной сварочный аппарат MMA постоянного тока,
- Сварочный аппарат постоянного или переменного тока с пониженным напряжением холостого хода (VRD), если имеется.

**Процедуры при поражении электрическим током**



- Отключите электричество.
- Используйте непроводящий материал, например сухую древесину, чтобы освободить пострадавшего от контакта с токоведущими частями или проводами.
- Позвоните в службу экстренной помощи.

**Если у вас есть обучение оказанию первой помощи;**

- Если пострадавший не дышит, проведите сердечно-легочную реанимацию (СЛР) сразу после разрыва контакта с источником электричества. Продолжайте СЛР (массаж сердца) до тех пор, пока не начнется дыхание или пока не придет помощь.
- Если имеется автоматический электронный дефибриллятор (AED), используйте его в соответствии с инструкциями.
- Относитесь к электрическому ожогу как к термическому ожогу, прикладывая стерильные холодные (ледяные) компрессы. Избегайте загрязнения и накройте чистой сухой повязкой.

**Движущиеся части могут привести к телесным повреждениям**



- Не приближайтесь к движущимся объектам.
- Закрывайте и запирайте все крышки, панели, дверцы и т.п. защитные приспособления оборудования и устройств.
- Носите ботинки с металлическим носком на случай падения тяжелых предметов.

**Дым и газы могут нанести вред вашему здоровью**



*Во время выполнения сварки / резки и резки чрезвычайно опасно вдыхать дым и газ в течение длительного времени.*

- Жжение и раздражение глаз, носа и горла указывают на недостаточность вентиляции. В этом случае необходимо незамедлительно улучшить уровень вентиляции и, если проблема не устранена, остановить сварку / резку.
- Предусмотрите на рабочем участке систему естественной или искусственной вентиляции.
- На участках выполнения сварки / резки или резки используйте соответствующую систему удаления дыма. При необходимости установите систему, которая обеспечит вывод дыма и газов, накапливающихся в цехе в целом. Во избежание загрязнения окружающей среды во время выброса газов используйте соответствующую систему фильтрации.
- При проведении работ в ограниченном пространстве или при выполнении сварки / резки материалов с покрытием из свинца, бериллия, кадмия, цинка, а также окрашенных материалов, помимо вышеуказанных мер предосторожности, используйте маски, обеспечивающие подачу свежего воздуха.
- Если газовые баллоны сгруппированы в отдельной зоне убедитесь в наличии хорошей вентиляции в этом помещении; закрывайте главные клапаны по окончании использования газовых баллонов, проверяйте баллоны на предмет утечки газа.
- Защитные газы (аргон и т.п.) плотнее воздуха и при использовании в помещении могут попадать в дыхательные пути вместо воздуха. Это опасно для вашего здоровья.
- Не проводите сварочные работы при наличии паров хлорированных углеводородов, выделяющихся во время смазочных и покрасочных работ.
- Некоторые сварные / вырезанные детали требуют специальной вентиляции. Следует внимательно прочитать правила безопасности продуктов, требующих специальной вентиляции. В случаях, когда требуется противогаз, следует надеть подходящий противогаз.

**Излучение сварочной дуги может нанести вред вашим глазам**



- Для защиты глаз и лица используйте соответствующую защитную маску и пригодный для маски стеклянный фильтр.
- Защищайте от этого излучения также другие части тела (руки, шею, уши и т.д.) соответствующей защитной одеждой.
- Для предупреждения возникновения у окружающих повреждений от воздействия сварочной дуги и горячих металлов, оградите ваш рабочий участок огнестойкими экранами высотой на уровне глаз и повесьте предупреждающие знаки.
- Оборудование не предназначено для нагревания замёрзших труб. Проведение таких работ сварочным аппаратом может привести к взрыву, пожару или повреждению вашего оборудования.

**Искры и разбрызгивающиеся частицы могут нанести повреждения глазам**



- При выполнении таких работ, как сварка, шлифовка или зачистка поверхности, могут образоваться искры и происходить разбрызгивание металлических частиц. Для предупреждения телесных повреждений надевайте под маску утверждённые к применению защитные рабочие очки с боковыми щитками.

**Горячие детали могут привести к тяжёлым ожогам**



- Не прикасайтесь к горячим деталям голыми руками.
- Перед работой с деталями оборудования подождите некоторое время, пока они остынут.
- При необходимости контакта с горячими деталями, используйте соответствующие инструменты, теплоизоляционные сварочные перчатки и огнеупорную одежду.

**Повышенный Уровень Шума Может Нанести Вред Слуху**



- Шум, выделяемый некоторым оборудованием и работами, может нанести вред слуху.
- При повышенном уровне шума используйте утверждённые к применению защитные наушники.

**Сварочная проволока может нанести телесные повреждения**



- При разматывании катушки сварочной проволоки не направляйте горелку на какую-либо часть тела, а также на других людей или какие-либо металлические предметы.
- При разматывании вручную катушки сварочной проволоки, особенно, небольшого диаметра, проволока может выскочить из ваших рук, как пружина, и травмировать вас или окружающих, поэтому при выполнении этих работ особое внимание уделите защите глаз и лица.

**Сварка может привести к пожарам и взрывам**



- Запрещается производить сварку вблизи легковоспламеняющихся материалов. Это может привести к пожару или взрыву.
- Перед проведением сварочных работ удалите эти предметы с участка или накройте их защитными покрытиями для предупреждения возгораний.
- На этих участках применяются специальные национальные и международные правила.

- Не производите сварку и резку полностью закрытых труб или трубок.
- Перед выполнением сварка / резка труб и закрытых емкостей откройте их, полностью опорожните, проветрите и очистите. Соблюдайте максимальную осторожность при выполнении сварка / резка на таких участках.
- Не производите сварку опорожнённых труб и трубок, которые ранее содержали вещества, способные вызвать взрыв, пожар или другие реакции.
- Сварочное оборудование имеет свойство нагреваться. Поэтому не размещайте его на легко воспламеняемых или легко повреждаемых поверхностях!

- Сварочные искры могут привести к возникновению пожара. По этой причине обеспечьте наличие в легко доступных для вас местах таких материалов, как огнетушители, вода и песок.
- Используйте обратные клапаны, газовые регуляторы и клапаны в сетях горючих, взрывоопасных газов и сжатого газа.

**Выполнение технического обслуживания оборудования устройств некомпетентными лицами может привести к телесным повреждениям**



- Запрещается привлекать некомпетентных лиц к ремонту оборудования. Ошибки, которые могут быть допущены при нарушении этого требования, могут привести к серьёзным травмам или летальному исходу.
- Элементы газовой сети работают под давлением; в результате манипуляций, производимых некомпетентными лицами, могут возникнуть взрывы, и пользователи могут получить серьёзные травмы.
- Рекомендуется производить обслуживание оборудования и его периферийных устройств не реже одного раза в год.

**Сварка / Резка на небольших участках и участках с ограниченным пространством**



- Выполняйте сварку/резку на небольших участках и участках с ограниченным пространством в присутствии ещё одного человека.
- По мере возможности избегайте проведения сварочных работ/резки в ограниченных пространствах.

**Несоблюдение необходимых мер предосторожности при перемещении оборудования может привести к несчастным случаям**



- При перемещении оборудования соблюдайте все необходимые меры предосторожности. Участки, на которых будет производиться перемещение, части, подлежащие перемещению, а также физическое состояние и здоровье людей, вовлечённых в процесс перемещении оборудования, должны соответствовать требованиям процедуры перемещения и транспортировки.
- Некоторое оборудование имеет большую массу, поэтому при перемещении убедитесь в принятии всех мер предосторожности по охране окружающей среды.
- Если сварочный аппарат предполагается использовать на платформе, необходимо убедиться в том, что такая платформа имеет соответствующие пределы нагрузки.
- При перемещении оборудования при помощи какого-либо механизма (тележка, вилочный погрузчик и пр.) убедитесь в надлежащем состоянии точек крепления механизма и оборудования (крепление подвесок, ремней для перемещения, болтов, гаек, колёс и т.п.).
- При выполнении перемещения вручную убедитесь в надлежащем состоянии приспособлений оборудования (подвески, ремни для перемещения и т.п.) и их креплений.

- С целью обеспечения необходимых требований для перемещения соблюдайте правила Международной организации труда в отношении веса перемещаемого оборудования, а также нормативы по перемещению оборудования, действующее в вашей стране.
- При перемещении источника питания используйте специальные приспособления (держатели или проушины). Запрещается перемещать оборудование, удерживая его за горелку, кабель или шланги. Перемещение газовых баллонов осуществляйте отдельно от всего оборудования.
- Перед перемещением сварочного и режущего оборудования демонтируйте все промежуточные соединения, осуществляйте поднятие и перемещение небольших частей посредством ручек, а более крупных частей с помощью соответствующих приспособлений (проушины) или вилочных погрузчиков.

**Падение частей оборудования может привести к телесным повреждениям**



**Неправильное расположение источника питания или иного оборудования может привести к серьёзным травмам и повреждению имущества.**

- Во избежание падений и опрокидывания вашего оборудование его необходимо разместить на основании (полу) или платформе с максимальным уклоном 10°. Это предупредит воспрепятствование подаче материала и риск застопоривания в кабелях и шлангах; предпочитайте для установки оборудования неподвижные широкие, не запылённые, легко вентилируемые участки. Во избежание опрокидывания газовых баллонов закрепите их, при наличии, на пригодной для баллонов платформе, находящейся на оборудовании, а при стационарном использовании, зафиксируйте баллон надёжным способом, прикрепив его к стене.
- Обеспечьте операторам лёгкий доступ к настройкам и подключениям на оборудовании.

**Чрезмерная эксплуатация приводит к перегреву оборудования**



- Обеспечьте остывание оборудования в соответствии с рабочим циклом.
- Перед повторным началом сварочных работ уменьшите коэффициент тока или загрузку рабочего цикла.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия оборудования.
- Не устанавливайте фильтры в вентиляционные отверстия оборудования без разрешения производителя.

**Дуговая сварка может вызвать электромагнитные помехи**



- Данное устройство относится к группе 2, класс А в испытаниях электромагнитной совместимости (ЭМС) в соответствии со стандартом TS EN 55011.
- Данное устройства класса А не предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с подачей электроэнергии от низковольтной сети. Возможны затруднения в достижении электромагнитной совместимости в связи с радиочастотными помехами, передача и распространение которых имеют место на таких участках.



Это устройство не соответствует стандарту IEC61000-3-12. При необходимости подключения к низковольтной сети, используемой в бытовых условиях, специалист, который будет осуществлять электрическое подключение, или лицо, которое будет эксплуатировать оборудование, должны быть осведомлены в вопросе особенности подключения оборудования, в этом случае пользователь несёт ответственность за проведение таких работ.

- Убедитесь, что рабочая зона соответствует электромагнитной совместимости (ЭМС). Электромагнитные помехи во время сварка / резка или резки могут вызвать нежелательные воздействия на ваши электронные устройства в вашей сети, и пользователь несёт ответственность за какие-либо помехи, которые могут возникнуть во время проведения работ.
- При возникновении каких-либо помех, могут быть приняты дополнительные меры для обеспечения совместимости в виде использования коротких кабелей, экранированных кабелей, перемещения сварочного аппарата в другое место, отдаления кабеля от оборудования и/или участка, попавшего под воздействие использования фильтров или защиты рабочего участка в аспекте ЭМС.
- Во избежание возможных повреждений в связи с нарушением ЭМС выполняйте сварочные работы как можно дальше (100м) от вашего чувствительного электронного оборудования.
- Убедитесь в установке и размещении вашего сварочного аппарата или газового резака в соответствии с руководством по эксплуатации.

**Оценка  
электромагнитной  
совместимости  
рабочего  
участка**



Согласно пункту 5.2 стандарта IEC 60974-9,

Перед установкой сварочного и режущего оборудования уполномоченное лицо предприятия и/ или пользователь должны произвести осмотр участка на предмет возможных электромагнитных помех на прилегающей территории. Необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

- a) наличие других кабелей питания, кабелей управления, сигнальных и телефонных кабелей сверху, снизу и рядом со сварочным аппаратом и оборудованием;
- b) наличие радио- и телевизионных передатчиков и приемников;
- c) наличие компьютерного и иного оборудования, используемого для управления;
- d) наличие критического оборудования для обеспечения безопасности, например для защиты промышленного оборудования;
- e) наличие медицинских аппаратов (например, кардиостимуляторов и слуховых аппаратов), используемых населением на прилегающей территории;
- f) наличие оборудования, используемого для измерения или калибровки;
- g) невосприимчивость иного оборудования, находящегося на прилегающей территории. Пользователь должен убедиться, что иное оборудование, используемое на прилегающей территории, является совместимым. Это может потребовать дополнительных мер защиты;
- h) Границы рассматриваемого участка могут быть расширены в соответствии с размерами прилегающей территории, конструкцией зданий и иными работами, выполняемыми в здании, с учётом времени, в течение которого предполагается производить сварочные или иные работы в течение дня.

В дополнение к оценке участка также может потребоваться оценка мест установки устройств с целью устранения нарушающего совместимость воздействия. При необходимости, для подтверждения эффективности мер по снижению воздействия также можно провести измерения на месте. (Источник: МЭК 60974-9).

**Методы снижения  
помех**



- Устройство должно быть подключено к источнику питания компетентным специалистом в соответствии с рекомендациями. При возникновении помех могут применяться дополнительные меры, такие как фильтрация сети. Электропитание оборудования для дуговой сварка / резка с фиксированным креплением должно осуществляться при помощи кабеля, проложенного через металлическую трубу или эквивалентного экранированного кабеля. Необходимо подключить экран и корпус источника питания, и между этими двумя конструкциями должен быть обеспечен хороший электрический контакт.
- Необходимо выполнять рекомендуемое плановое обслуживание устройства. При эксплуатации устройства должны быть закрыты и/или заперты все крышки корпуса оборудования. Без письменного разрешения производителя в устройство запрещается вносить какие-либо изменения или модификации, отличные от стандартных настроек. В противном случае вся ответственность за какие-либо последствия возлагается на пользователя.
- Сварочные кабели должны быть максимально короткими. Кабели должны выходить из пола рабочего участка бок о бок. Наматывание сварочных кабелей запрещено.
- Во время сварки / резки в оборудовании генерируется магнитное поле. Это может привести к притяжению оборудования металлическими предметами.  
Для предотвращения этого убедитесь в размещении металлических материалов на безопасном расстоянии или в надёжной фиксации таких материалов. Оператор должен быть изолирован от всех таких взаимосвязанных металлических материалов.
- В случае отсутствия заземления обрабатываемого объекта или изделия, по соображениям электрической безопасности или в связи с его габаритными размерами и положением (например, при изготовлении корпуса судна или стальной конструкции), подключение между обрабатываемым объектом или изделием и землёй в некоторых случаях может снизить выбросы, и необходимо помнить, что заземление обрабатываемого объекта или изделия может привести к телесным повреждениям пользователя или неисправностям иного электрического оборудования, находящегося на прилегающей территории. При необходимости, заземление обрабатываемого объекта или изделия может быть выполнено прямым способом, но в некоторых странах, в которых прямое заземление запрещено, подключение может быть создано при помощи соответствующих элементов ёмкости в соответствии с местными нормами и правилами.
- Экранирование и защита других устройств и кабелей на рабочем участке может предотвратить возникновение воздействий, нарушающих совместимость. Для некоторых случаев может рассматриваться полное экранирование участка сварки / резки.

**Дуговая сварка  
может создавать  
электромагнитное  
поле (ЭМП)**



Электрический ток, проходящий через какой-либо проводник, создаёт локальные электрические и магнитные поля (ЭМП). Все сварщики должны применять следующие процедуры с целью минимизации риска воздействия ЭМП от сварочной цепи:

- Для уменьшения магнитного поля сварочные кабели должны быть объединены и как можно более надёжно закреплены с помощью крепёжных материалов (ленты, кабельные стяжки и т.п.).
- Тело и голова сварщика/рабочего должны находиться как можно дальше от сварочного аппарата и кабелей.
- Сварочные и электрические кабели ни в коем случае нельзя наматывать на корпус аппарата.
- Тело сварщика не должно находиться между сварочными кабелями. Оба сварочных кабеля должны находиться вдали от тела сварщика, рядом друг с другом.
- Обратный кабель должен быть подключён к обрабатываемому объекту или изделию максимально близко к участку сварки / резки.
- Запрещается опираться, садиться на источник питания сварочного аппарата, а также работать в непосредственной близости к нему.
- Запрещается производить сварки / резки во время перемещения устройства подачи сварочной проволоки или источника питания сварочного аппарата.

ЭМП также может нарушать работу медицинских имплантатов (кардиостимуляторы и т.п.). В виду этого для людей с медицинскими имплантатами должны быть приняты отдельные меры предосторожности. Например, введение ограничений на доступ для пересекающих дорогу людей, а также оценка индивидуальных рисков для сварщиков. Оценка рисков и выдача рекомендаций для пользователей с медицинскими имплантатами должна выполняться медицинским работником.

**Защита**



- Не подвергайте оборудование воздействию дождя, избегайте попадания на оборудование брызг воды или пара под давлением.

**Энергоэффективность**



- Выберите метод сварка / резка и сварочный аппарат, соответствующий запланированным сварочным работам.
- Установите параметры сварочного тока и/или напряжения, соответствующие материалу, подлежащему сварки / резки, а также его толщине.
- При длительном простое сварочного оборудования выключите оборудование после его охлаждения вентилятором. Наше оборудование (наша продукция), оснащённое вентилятором с интеллектуальным управлением, отключается автоматически.

**Процедура утилизации  
отходов**



- Это устройство не является бытовым мусором. Утилизация устройства должна осуществляться в рамках национального законодательства в соответствии с директивой Европейского Союза.
- Получите информацию об утилизации отходов вашего использованного оборудования у вашего дилера и компетентных лиц.

**ФОРМА ГАРАНТИИ**



Пожалуйста, посетите наш сайт [www.magmaweld.ru/гарантийный-малон/wr](http://www.magmaweld.ru/гарантийный-малон/wr) для формы гарантии.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 1.1 Общее описание

miniCUT — это высокопроизводительный аппарат плазменной резки. Легкий и портативный с компактным дизайном. Обеспечивает превосходную производительность резки. Давление газа регулируется вручную.

### 1.2 Комплектующие сварочного аппарата

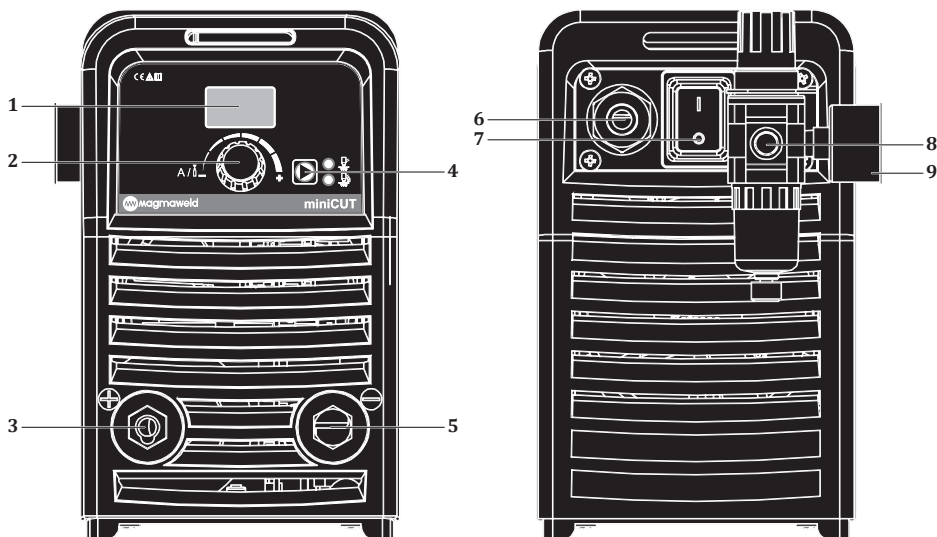


Рисунок 1 : miniCUT Вид спереди и сзади

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1- Цифровой экран                      | 6- Соединение силового кабеля |
| 2- Ручка регулятора                    | 7- Переключатель вкл./выкл.   |
| 3- Подсоединение клеммы заземления (+) | 8- Воздушный фильтр           |
| 4- Кнопка выбора режима резки          | 9- Индикатор давления         |
| 5- Коннектор горелки                   |                               |

### 1.3 Этикетка продукта

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım Manisa-TÜRKİYE					
MINICUT		S/N:			
		EN 60974-1/-10 Cl. A			
	---	15A / 86V - 30A / 92V			
		X	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> =280V	I <sub>2</sub>	30A	27A	21A
		U <sub>2</sub>	92V	91V	88.5V
		I <sub>1</sub>	22.5A	20A	16A
		S <sub>1</sub>	5.18kVA	4.6kVA	3.68kVA
	U <sub>i</sub> =230V	I <sub>1max</sub> =22.5A	I <sub>1eff</sub> =16A		
IP23S		CE	EAC	UK CA	

Однофазный Трансформатор - Выпрямитель

X Рабочий цикл



Вертикальная характеристика

U<sub>0</sub> Напряжение работы без нагрузки



Постоянный Ток

U<sub>1</sub> Напряжение и частота сети



Плазменная резка

U<sub>2</sub> Номинальное напряжение сварочного тока



Сетевой Вход-1-Фазный Переменный Ток

I<sub>1</sub> Номинальное потребление тока сети



Пригоден Для Работы В Опасных Условиях

I<sub>2</sub> Номинальный сварочный ток

S/N


Серийный номер

S<sub>1</sub> Потребляемая мощность сети

IP23S класс защиты

#### • S / N (Серийный номер) Описание

ID аппарата				Продукция Год				Порядковый номер			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Группа аппаратов				Порядковый номер аппаратов				Порядковый номер машины, произведенной в этом году			

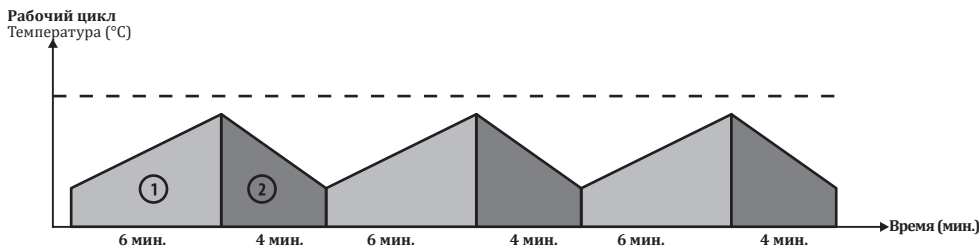

Согласно стандарту EN 60974-1, продолжительность рабочего цикла включает период времени 10 минут. Например, если машина, указанная как 100А при% 60, должна работать при 100А, машина может выполнять резку без перерыва в первые 6 минут из 10-минутного периода (зона 1). Тем не менее, следующие 4 минуты следует оставить без нагрузки для охлаждения машины (зона 2).

### 1.4 Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Ед. изм.	miniCUT
Сетевое напряжение (1 фаза - 50-60 Гц)	В	230
Сила тока сети	кВА	5,18
Эффективность источника питания	%	83,13
Потребляемая мощность в режиме ожидания	W	18,25
Текущий диапазон	А пост.тока	15 - 30
Номинальный ток	А пост.тока	30
Напряжение открытого контура сварки	В пост.тока	280
Рекомендуемая толщина резки (Все металлы)	мм	8 (500 мм/мин)
Максимальная толщина реза (Все металлы)	мм	10 (325 мм/мин)
Толщина прорыва (Все металлы)	мм	12
Размеры (ДхШхВ)	мм	402 x 121 x 200
Вес	кг	7,5
Класс защиты		IP23S

Скорости резания в таблице являются результатами лабораторных испытаний Magmaweld. Он может варьироваться в зависимости от условий резки и условий окружающей среды.

### 1.5 Принадлежности

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ	КОЛ-ВО	КОД ПРОДУКТА
Зажим для заготовки и кабель	1	K301100343
Факел	1	7142H03004

## ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ

### 2.1 Контроль доставки

Убедитесь, что вместе со сварочным аппаратом доставлены все заказанные материалы. В случае отсутствия или повреждения какого-либо материала, немедленно свяжитесь с компанией, у которой был приобретен сварочный аппарат.

Стандартная комплектация сварочного аппарата содержит следующее:

- Главный корпус сварочного аппарата и сетевой кабель, подключенный к аппарату
- Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- Горелка и расходные материалы
- Клемма и кабель заземления

В случае если во время получения аппарата будут выявлены повреждения, составьте протокол и сфотографируйте повреждения. Приложите протокол и фотографии к фотокопии накладной и известите транспортную компанию. В случае отсутствия ответа на ваше обращение в транспортную компанию, обратитесь в службу поддержки клиентов.

### Символы, указанные на устройстве, и их значения:



Процесс резки / сварки представляет опасность для человека и окружающих предметов. Выполнение сварки должно осуществляться в соответствующих условиях с принятием необходимых мер безопасности. Ответственность за сохранность и исправность сварочного аппарата, обеспечение необходимого оснащения возлагается на специалистов. Предупредите нахождение посторонних людей вблизи сварочного аппарата.



Данный сварочный аппарат не соответствует стандарту IEC 61000-3-12. В случае если сварочный аппарат будет подключен к сети низкого напряжения, используемого для электроснабжения жилых помещений, пользователь несет полную ответственность за обеспечение выполнения работ подключения электрических соединений сварочного аппарата электротехником или пользователем аппарата, имеющим знания и навыки по вопросам подключения сварочного аппарата.



Будьте внимательны и строго соблюдайте все символы и предупреждения безопасности, установленные на сварочном аппарате и указанные в Руководстве по эксплуатации. Запрещается удалять этикетки, установленные на сварочном аппарате.



Решетки предназначены для обеспечения вентиляции внутренних частей сварочного аппарата. С целью обеспечения хорошего охлаждения, запрещается закрывать доступ к открытым частям аппарата и размещать инородные предметы внутри корпуса устройства.

### 2.2 Рекомендации по установке и эксплуатации

- Для перемещения машины следует использовать подъемные кольца или вилочные погрузчики. Не поднимайте машину с газовым баллоном. При переноске портативных сварочных аппаратов вручную необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда. На рабочем месте должны быть приняты необходимые меры для обеспечения того, чтобы процесс транспортировки осуществлялся в максимально возможном соответствии с условиями охраны труда и техники безопасности. Меры предосторожности следует принимать в соответствии с характеристиками рабочей среды и требованиями работы. Установите машину на твердую, ровную и гладкую поверхность, где она не упадет и не опрокинется.
- При работе в среде с температурой воздуха выше 40°C, выполняйте работы на сварочном аппарате при более низком сварочном токе или при более низком уровне продолжительности включения.
- Избегайте выполнения плазменной резки вне помещений при ветре или под дождем. Если необходимо выполнение плазменной резки при таких погодных условиях, обеспечьте защиту плазменной резки и аппарата плазменной резки завесой или тентом.
- При размещении сварочного аппарата убедитесь, что такие материалы, как стены, шторы, панели не препятствуют легкому доступу к органам управления и соединениям сварочного аппарата.
- Если плазменная резка выполняется внутри помещения, обеспечьте достаточную систему вытяжки дыма. В процессе плазменной резки образуются вредные для здоровья частицы пыли, дым и газы. При выполнении сварки в закрытых помещениях, в связи с риском вдыхания дыма и газов, используйте респираторные маски.

- Соблюдайте уровень продолжительности включения сварочного аппарата, указанного на заводской табличке устройства. Частое превышение времени работы под нагрузкой может стать причиной повреждения сварочного аппарата и аннулирования гарантийного срока.
- Используйте кабель электропитания, соответствующие указанным параметрам предохранителя.
- Источник питания должен быть заземлен в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами.
- Убедитесь, что соединения подачи газа от источника выполнены правильно. Если в качестве источника газа используется сжатый газ в баллоне, закрепите баллон с газом таким образом, чтобы предупредить опрокидывания баллона.

## 2.3 Подсоединение электрической розетки



*С целью обеспечения вашей безопасности, категорически запрещается использование сетевого кабеля без вилки. Обеспечьте адекватную защиту аппарата путем установки предохранителя с задержкой срабатывания и аварийный выключатель, который быстро отключит линию подачи электричества в экстренной ситуации.*

- Используйте заземляющий (обратный) проводник, соответствующий источнику питания. Коннектор заземляющего проводника вставьте до щелчка в гнездо на блоке питания и убедитесь, что коннектор прочно зафиксирован в гнезде.
- Электрические соединения должны выполняться квалифицированным электриком в соответствии с местными и национальными нормами.

## 2.4 Подключение к сети



*Перед вставлением вилки сетевого кабеля в розетку сетевого электроснабжения убедитесь, что переключатель вкл./выкл. на аппарате установлен в положение "0".*

- Перед подключением машины к сети проверьте фазу вольтметром. Убедившись, что фаза правильная, вставьте вилку в розетку.
- Включите аппарат при помощи переключателя Включ./Выключ.
- Выключите сварочный аппарат, переключив переключатель вкл./выкл. в положение "0".

## 2.5 Соединения для плазменной резки



*Во время выполнения резки следует соблюдать осторожность, необходимо использовать соответствующую защитную одежду и перчатки.*

### 2.5.1 Газовые соединения

- Если газ подается от газового трубопровода в цеху или от газового баллона, регулятор расхода газа должен обеспечивать подачу газа к впускному отверстию для воздуха на аппарате.
- В случае использования газового баллона, закрепите баллон с газом таким образом, чтобы предупредить опрокидывания баллона.
- С целью обеспечения безопасности и получения хороших результатов сварки, используйте регулятор расхода газа, соответствующий стандартам. Качество подачи газа влияет на рабочие характеристики процесса резки и качество расходных материалов.
- Обратите внимание на то, чтобы линия подачи газа была защищена от попадания таких загрязнителей, как масло и пыль.
- С целью обеспечения удаления возможной пыли и частиц, на некоторое время откройте вентиль газового баллона.
- Подключите регулятор расхода газа к газовому баллону, убедитесь, что гайка регулятора расхода газа полностью соответствует винтовой резьбе штуцера на выходе газа газового баллона.

- Подсоедините один конец газового шланга к регулятору расхода газа, другой конец - к входному отверстию газа на задней панели сварочного аппарата и откройте вентиль на газовом баллоне.
- При помощи клапана регулятора давления отрегулируйте расход газа.
- Убедитесь, что в местах соединения отсутствует утечка газа.
- В случае если давление на входе газа будет превышать верхние предельные значения, может возникнуть повреждение воздушного фильтра.

Источник газа	Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот
Рекомендуемые пропорции/давление входной подачи газа	Резка: при 5 бар 130 л/мин.

### 2.5.2 Подсоединение клемм заземления

- Вилку кабеля клеммы заземления вставьте в гнездо заземления и хорошо зафиксируйте, повернув вправо. Убедитесь в прочности соединения.
- Для улучшения качества резки, клемму заземления прочно подсоедините к рабочей заготовке как можно ближе к зоне резки.
- Убедитесь в наличии хорошего контакта от металла к металлу. Категорически запрещается подсоединять клемму заземления к той части рабочей заготовки, которая будет отрезана от изделия.



*Для обеспечения личной безопасности, уменьшения электромагнитных помех и создания безопасных условий выполнения работы необходимо обеспечить заземление источника питания в соответствии с национальными и местными электротехническими нормами.*


### 2.5.3 Соединения горелки

- Фонарик прилагается к аппарату.
- Подробную информацию о горелках см. в 5.1.



## 2.6 Установка расходных материалов

- Прежде всего, необходимо подготовить расходные материалы горелки.
- Следует выбирать соответствующие расходные материалы.
- Расходные материалы должны быть установлены в указанном порядке.

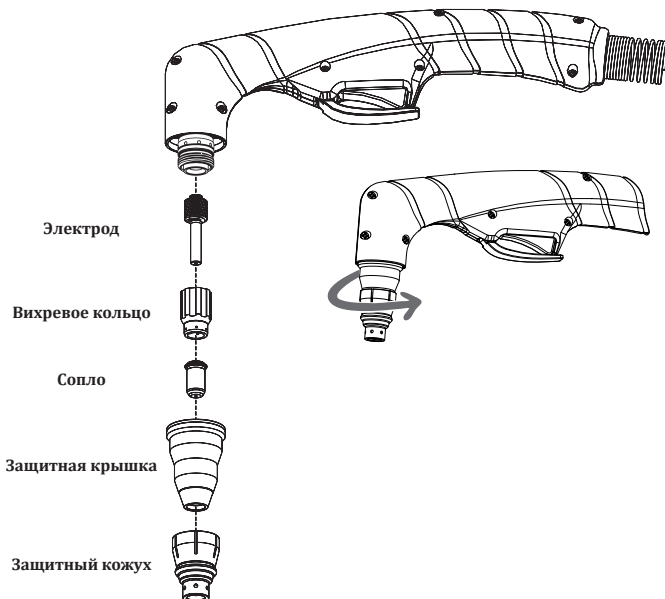

- Срок службы расходных материалов зависит от материала, для которого выполняется резка, толщины, длины реза, метода резки, расстояния до материала, качества воздуха и частота выхлопов. Это зависит. Если частота выхлопов высокая, расходные материалы будут подвержены быстрому износу.
- При работе с расходными материалами с защитными приспособлениями, во время резки конец горелки может касаться металла, для которого выполняется резка. При работе с расходными материалами без защитных приспособлений, расстояние между заготовкой и горелкой должно быть 2-3 мм.
- Подробную информацию о расходных материалах см. в Разделе 5.1.



**После нажатия на триггер горелки немедленно возникает плазменная дуга. Перед заменой расходных материалов обязательно убедитесь в том, что источник питания отключен.**

## 2.7 Пилотная дуга


В процессе плазменной резки используется ионизированный газ с высокой электропроводностью. В момент срабатывания плазменной горелки включается питание постоянного тока, и в горелке за короткое время начинается быстрый поток газа. Эта мощность постоянного тока ионизирует газ в горелке, и возникает дуга. Дуга, которая сужается и усиливается горелкой, называется вспомогательной дугой (Pilot arc).

Вспомогательная дуга (Pilot arc) вытесняется из сопла горелки газами с высокой скоростью. При соприкосновении с разрезаемым металлом образуется основной ток и начинается резка. Процесс резки продолжается перемещением горелки.






## ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
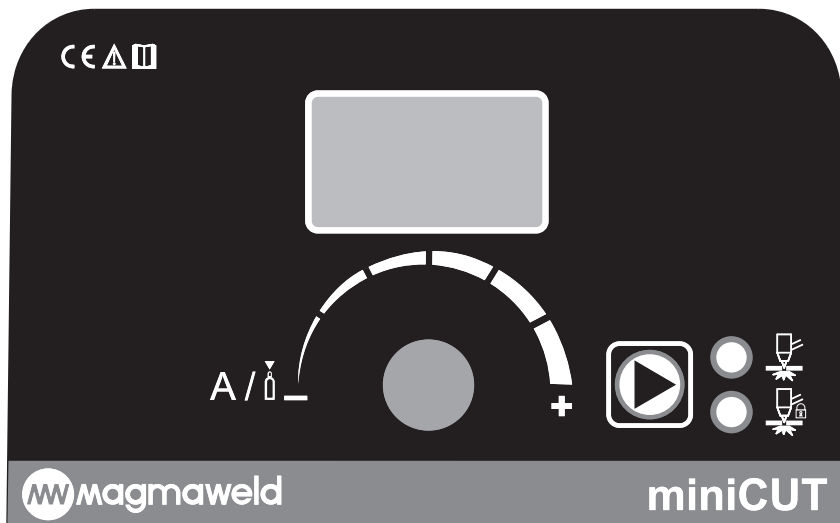
### 3.1 Интерфейс пользователя



RU

	<p><b>Цифровой индикатор</b> Цифровой экран обеспечивает возможность наблюдать за установленными параметрами сварочного тока, значениями давления и кодами ошибок.</p>
	<p><b>Режимы резки</b></p> <p> <b>Нормальный режим резки</b></p> <p>В нормальном режиме резки в момент нажатия на триггер возникнет плазменная дуга и начнется процесс резки. В конце рабочей заготовки, даже если вы не отпустите триггер, дуга затухнет и вы сможете отпустить триггер. Дуга погаснет и в том случае, если вы отпустите триггер в середине рабочей заготовки. Для продолжения работы в момент нажатия на триггер возникнет пилотная дуга.</p> <p> <b>Фиксатор триггера горелки</b></p> <p>В этом режиме в момент нажатия на триггер возникнет пилотная дуга. После начала резки вы можете убрать руку от триггера, процесс резки будет продолжен. В конце рабочей заготовки (в момент, когда будет определена полость) пилотная дуга погаснет и будет выполнен выход из режима. После повторного нажатия на триггер начнется резка материала и режим снова активируется. Данный режим резки облегчает процесс резки в особенности длинных рабочих заготовок, резка может выполняться без необходимости постоянного нажатия на триггер.</p>

 <p data-bbox="112 399 212 446">A / i</p>	<p data-bbox="266 167 448 191"><b>Ручка регулятора</b></p> <p data-bbox="266 194 666 218"><b>A : Настройка Тока / i Настройка газа</b></p> <p data-bbox="266 221 1032 268">Поворотом ручки вправо и влево устанавливается необходимое значение тока в определенном диапазоне допусков.</p> <p data-bbox="266 379 1032 526">Чтобы переключиться на регулировку газа, необходимо один раз нажать на регулировочный потенциометр. Машина переключается в режим свободного газа, отрегулированное значение считывается с потенциометра регулировки давления газа. Когда вы потяните рычажок регулировки давления газа на воздушном фильтре вверх и установите его в свободное положение, вы можете увеличивать/уменьшать давление, поворачивая его вправо/влево.</p>
---	--

### 3.2 Использование горелки

При выполнении резки сдвиньте вперед защитную крышку на триггере горелки и нажмите на триггер горелки. В момент нажатия на триггер горелки возникнет плазменная дуга. Для выполнения качественной резки необходимо медленно продвигать конец горелки вдоль разрезаемого материала. Подробную информацию о горелках см. в Разделе 5.1.



**При включенном блоке питания триггер горелки находится в активированном состоянии. Убедитесь, что ваша рука не находится на пути выполнения резки. Категорически запрещается держать рукой рабочую заготовку, направлять горелку по направлению к себе или другим людям.**



## ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Техобслуживание и ремонт сварочного аппарата должны выполняться только квалифицированными специалистами. Компания не несет ответственности в связи с аварийными ситуациями, возникающими в результате выполнения техобслуживания и ремонта лицами без соответствующей квалификации.
- Запасные части, используемые во время ремонта, можно приобрести в авторизованных техслужбах. Использование оригинальных запасных частей обеспечит продление срока эксплуатации и предупредит снижение рабочих показателей сварочного аппарата.
- Обращайтесь только к производителю или в авторизованные техслужбы, указанные производителем.
- В течение гарантийного срока выполнение любых вмешательств в конструкцию сварочного аппарата без предварительного согласия производителя может стать причиной аннулирования всех гарантийных обязательств производителя.
- Во время выполнения любых процедур техобслуживания и ремонта обязательно соблюдайте правила техники безопасности.
- Перед началом выполнения любых видов процедур техобслуживания или ремонта отсоедините вилку сетевого кабеля сварочного аппарата и выждите 10 секунд для разряда напряжения на конденсаторах.

RU

### 4.1 Техобслуживание




#### Ежедневное техобслуживание

- Регулярно выполняйте контроль состояния расходных материалов горелки, замените если имеются повреждения. Для обеспечения продолжительного срока службы расходных деталей, обратитесь внимание, чтобы использовались оригинальные расходные материалы.




#### Один раз в 3 месяца

- Запрещается удалять этикетки с поверхности сварочного аппарата. Изношенные/поврежденные этикетки замените на новые. Этикетки можно приобрести в авторизованных техслужбах.
- Проверьте зажимы и кабели. Обратите внимание на состояние и прочность соединений частей.
- Поврежденные/неисправные части замените на новые. Категорически запрещается выполнять ремонт/удлинение кабеля.
- Убедитесь, что имеется достаточная площадь для обеспечения вентиляции.

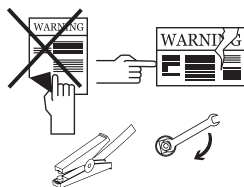

#### Один раз в 6 месяцев

- Очистите и зажмите соединительные элементы, такие как гайки и болты. Проверьте клеммы кабеля заземления. Откройте боковые крышки аппарата и очистите внутреннюю часть при помощи сухого воздуха под низким давлением или вакуумным аппаратом. Не используйте воздух под давлением на близком расстоянии от электрических соединений.
- Убедитесь, что воздушный фильтр чистый. Если загрязнен, замените на новый.

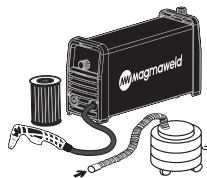

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вышеуказанные периоды являются максимальными периодами для выполнения техобслуживания в случаях, если сварочный аппарат работает без каких-либо сбоев. В зависимости от интенсивности работ и загрязнения рабочей среды,



**Категорически запрещается выполнять плазменную резку при демонтированных крышках корпуса аппарата.**

## 4.2 Устранение неисправностей

В таблице ниже указаны возможные неисправности и рекомендуемые способы устранения.

Неисправность	Причина	Устранение
Аппарат не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проблема в электросоединения аппарата</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что аппарат подключен с источником электропитания</li> <li>• Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Неправильное подсоединение сетевого электропитания</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте правильное подключение сетевого кабеля</li> <li>• Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Неправильный предохранитель сетевого электропитания или повреждение сетевого кабеля</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте предохранители на линии подачи сетевого электропитания, сетевой кабель и штекер сетевого кабеля.</li> <li>• Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Неправильно работает переключатель вкл./выкл.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте переключатель вкл./выкл.</li> <li>• Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
Аппарат работает, но резка не выполняется	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно не соответствует давление и расход воздуха</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте давление и качество воздуха. Убедитесь, что давление и расход воздуха адекватны, воздух сухой и чистый</li> <li>• Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно несоответствует сетевое напряжение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что к аппарату подается адекватное сетевое напряжение</li> <li>• Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно отсутствует подсоединение зажима заземления к рабочей заготовке или аппарату</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что клемма заземления подсоединена к рабочей заготовке и аппарату. Очистите зону контакта клеммы заземления с рабочей заготовкой</li> <li>• Убедитесь, что клемма заземления не имеет повреждений</li> <li>• Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно изношены или повреждены горелка и/или расходные материалы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что горелка и/или расходные материалы не изношены и не повреждены, если необходимо, замените на новые</li> <li>• Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не выполняется переход дуги на рабочую заготовку</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что поверхность рабочей заготовки чистая и не имеет окрашенного слоя</li> <li>• Убедитесь, что между горелкой и рабочей заготовкой имеется соответствующее расстояние</li> <li>• Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>

Неисправность	Причина	Устранение
Аппарат работает, но не выполняют хорошую резку	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно не соответствует давление и расход воздуха, возможно загрязнены элементы воздушного фильтра</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте давление и качество воздуха. Убедитесь, что давление и расход воздуха адекватны, воздух сухой и чистый</li> <li>Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно изношены или повреждены горелка и/или расходные материалы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что горелка и/или расходные материалы не изношены и не повреждены, если необходимо, замените на новые</li> <li>Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно неправильно выбраны или не установлены горелка и/или расходные материалы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что установлены и используются правильные горелка и/или расходные материалы</li> <li>Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно неправильно выбран режим резки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в правильном выборе режима резки</li> <li>Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно выбрано неправильное значение силы тока</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите правильное значение силы тока в соответствии с толщиной и типом материала для выполнения резки</li> <li>Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно скорость резки и толщина реза выше предусмотренного для рабочих характеристик аппарата</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что скорость резки и толщина реза соответствуют возможностям аппарата</li> <li>Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно слишком большое расстояние между горелкой и рабочей заготовкой или неправильный уклон</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что расстояние между горелкой и рабочей заготовкой и уклон установлены правильно</li> <li>Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно неправильное направление резки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в правильном направлении резки</li> <li>Если проблема сохраняется, свяжитесь с техслужбой</li> </ul>

### 4.3 Коды неисправностей

В приведенном ниже списке указаны все коды ошибок сварочных аппаратов. Учитывайте коды ошибок, относящиеся к вашему сварочному аппарату.

Код неисправности	Неисправность	Причина	Устранение
E01	Тепловая защита (Начальный)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Время безотказной работы вашей машины могло быть превышено</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дайте машине остыть, немного подождите. Если неисправность исчезнет, попробуйте использовать его при более низких значениях силы тока</li> <li>• Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вентилятор может не работать</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Визуально проверьте, работает вентилятор или нет</li> <li>• Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Передняя часть каналов впуска и выпуска воздуха может быть заблокирована</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Откройте воздухопроводы</li> <li>• Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая среда машины может быть очень жаркой или душной</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что рабочая среда машины не слишком жаркая или душная</li> <li>• Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E02	Низкое напряжение сети	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно, упало сетевое напряжение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте кабели подключения к сети и напряжение. Убедитесь, что подано правильное входное напряжение. Если сетевое напряжение в норме, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E03	Напряжение сети высокое	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно, напряжение в сети увеличилось</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте кабели подключения к сети и напряжение. Убедитесь, что подано правильное входное напряжение. Если сетевое напряжение в норме, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E04	Ошибка чтения тока / напряжения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможна аппаратная ошибка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E05	Ошибка чтения датчика температуры	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможна аппаратная ошибка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E06	Ошибка блока водяного охлаждения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно, неисправен блок водяного охлаждения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте разъем блока водяного охлаждения и входы / выходы горелки</li> <li>• Убедитесь, что обеспечивается циркуляция воды</li> <li>• Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E07	Системная ошибка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможна аппаратная ошибка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E08			
E09			

Код неисправности	Неисправность	Причина	Устранение
E10	Ошибка подключения резака	<ul style="list-style-type: none"> <li>Горелка и соединения резака могут быть неисправны</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте резак и соединения резака</li> <li>Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E11	Системная ошибка	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможна аппаратная ошибка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E12			
E13	Ошибка устройства подачи проволоки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможна ошибка подачи проволоки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте проволочную корзину, катушку / катушечный пресс и соединения горелки</li> <li>Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E14	Системная ошибка	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможна аппаратная ошибка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E15	Ошибка связи дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно, произошла ошибка в соединениях дистанционного управления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте соединения дистанционного управления</li> <li>Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E16	Системная ошибка	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможна аппаратная ошибка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E17			
E18			
E19	Тепловая защита (Среднее)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Время безотказной работы вашей машины могло быть превышено</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дайте машине остыть, немного подождите. Если неисправность исчезнет, попробуйте использовать его при более низких значениях силы тока</li> <li>Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Вентилятор может не работать</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Визуально проверьте, работает вентилятор или нет</li> <li>Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Передняя часть воздухозаборника - выпускные каналы могут быть заблокированы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Откройте воздухопроводы</li> <li>Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочая среда машины может быть очень жаркой или душной</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что рабочая среда машины не слишком жаркая или душная</li> <li>Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E20	Системная ошибка	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможна аппаратная ошибка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E21			
E22			
E23			


Код неисправности	Неисправность	Причина	Устранение
E26	Низкое давление на входе	<ul style="list-style-type: none"> <li>Низкое давление на входе</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте соединения воздуха / газа, убедитесь, что давление на входе соответствует требованиям, если давление на входе в норме, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E27	Корпус горелки не установлен	<ul style="list-style-type: none"> <li>Защита резака не может быть установлена или установлена</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что защита резака установлена правильно.</li> <li>Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E28	Системная ошибка	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможна аппаратная ошибка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E29	Низкое напряжение шины постоянного тока	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно, упало сетевое напряжение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте кабели подключения к сети и напряжение. Убедитесь, что подано правильное входное напряжение. Если сетевое напряжение в норме, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E30	Напряжение на шине постоянного тока высокое	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно, напряжение в сети увеличилось</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте кабели подключения к сети и напряжение. Убедитесь, что подано правильное входное напряжение. Если сетевое напряжение в норме, обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>
E31	Системная ошибка	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможна аппаратная ошибка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ul>






## ПРИЛОЖЕНИЯ

### 5.1 Расходные материалы и запасные части горелки

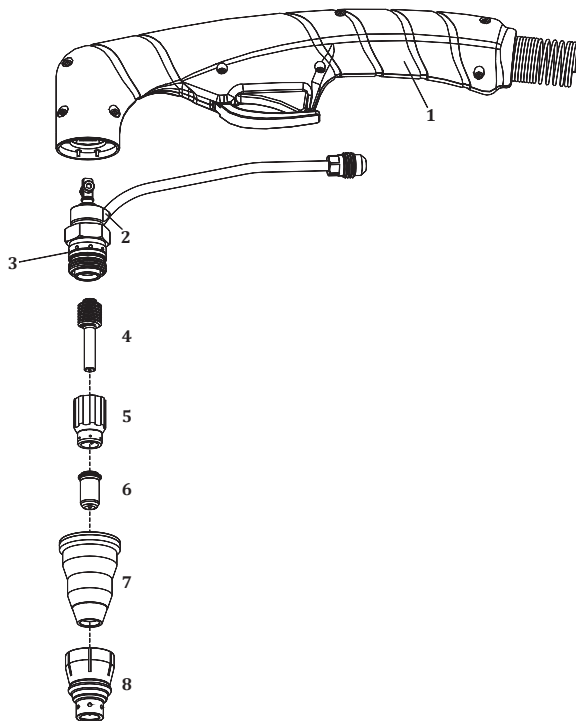

№	Описание	Код материала
1	Рукоятка горелки	Y542000027
2	Головка горелки	Y542000026
3	Уплотнительное кольцо	Y542000028
4	Электрод	7042E00002
5	Вихревое кольцо	7042220478
6	Сопло	7042220480
7	Защитная крышка	7042220483
8	Защитный кожух	7042220569


## 5.2 Список запасных частей для машины плазменной резки

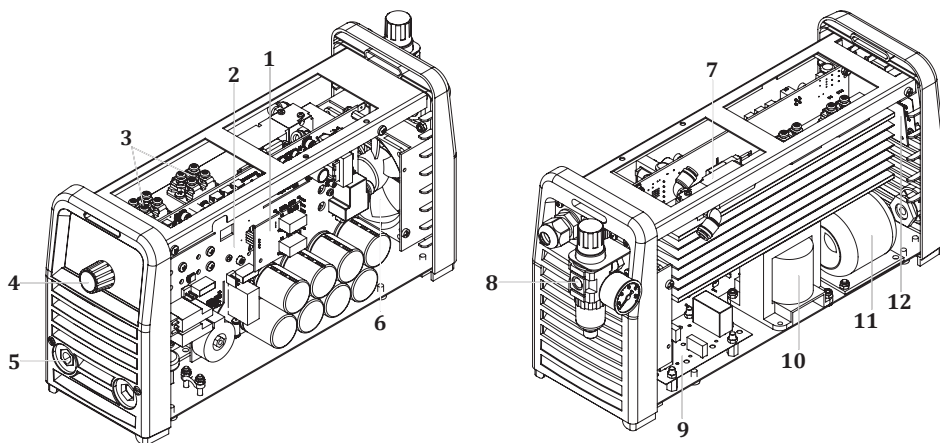


№	Описание	miniCUT
1	Электронная плата E236A-2	Y544000021
2	Электронная плата E235A-2	Y544000015
3	Выходной диод	A430130010
4	Ручка потенциометра	A229500001
5	Гнездо сварочного кабеля	A377900111
6	Вентилятор	K250001024
7	Вентиль	A253006137
8	Фильтр	A256006348
9	Электронная плата E236A-3	Y544000022
10	Силовой трансформатор	A366000040
11	Катушка индуктивности	A421050012
12	Электронная плата E236A-1	Y544000023

## 5.5 Схемы подключения

### Блок-схема miniCUT

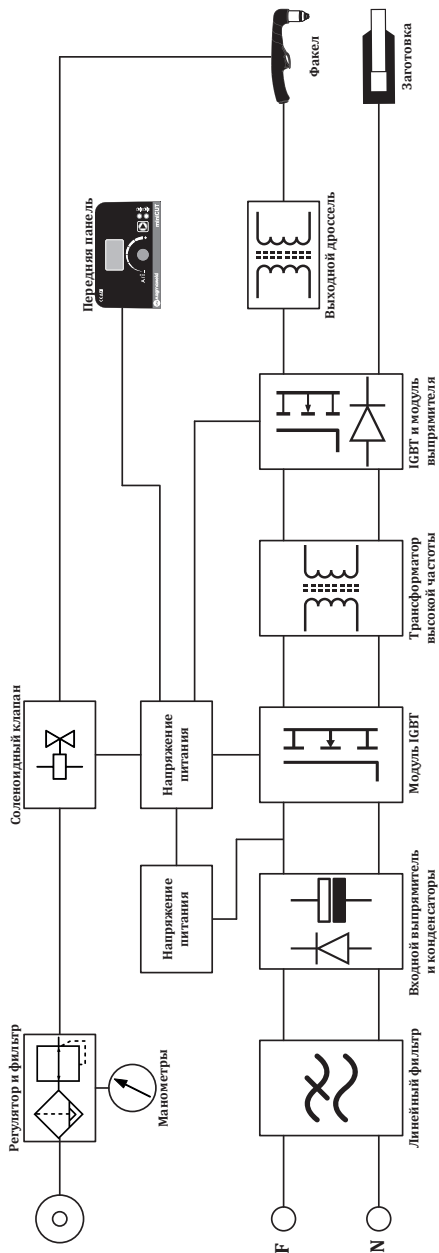

## Электрическая схема miniCUT

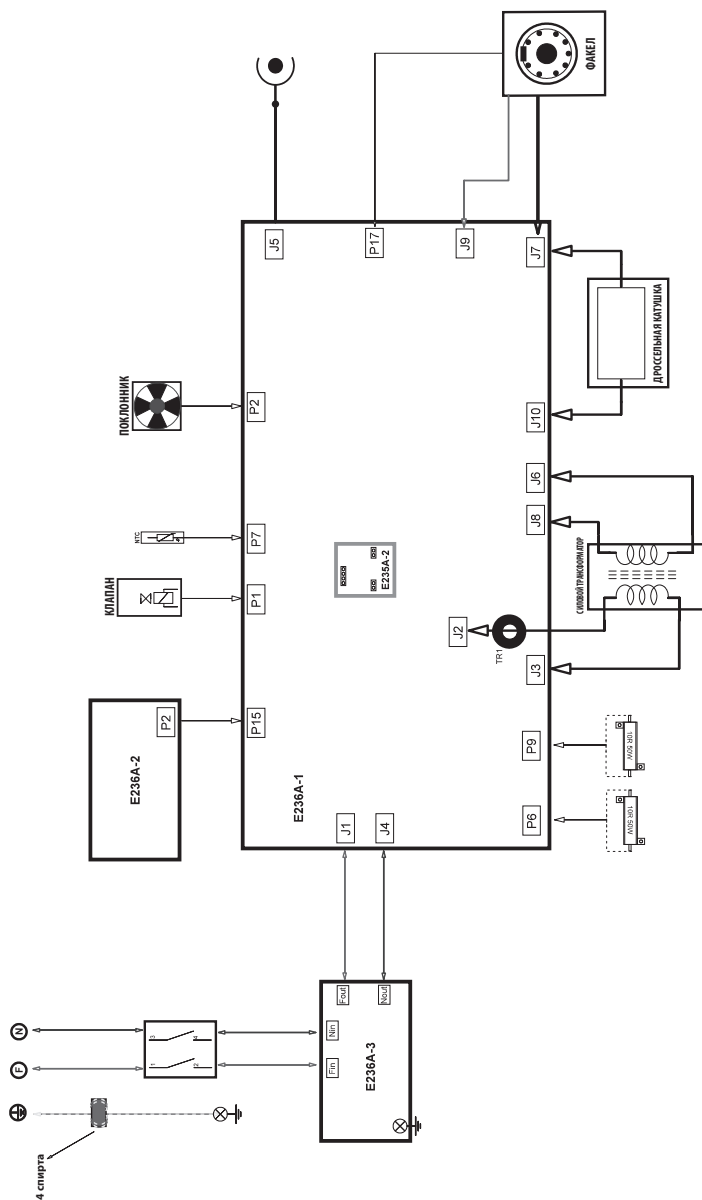

**ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ**

Модель	
Серийный номер	

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Имя	MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Адрес	Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım MANİSA
Телефон / Электронная почта	+90 236 226 27 00 / info@magmaweld.com

**ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПКЕ**

Имя дилера	
Город / Страна	
Телефон / Электронная почта	
Дата покупки	

**ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ**

Название компании	
Город / Страна	
Телефон / Электронная почта	
Имя контакта	

**СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (если применимо)**

Название компании	
Имя техника	
Дата сдачи (дата начала гарантии)	



Пожалуйста, посетите наш веб-сайт [www.magmaweld.ru/условия-гарантии/wt](http://www.magmaweld.ru/условия-гарантии/wt) чтобы ознакомиться с условиями гарантии.



 **CONTEÚDO**

	PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	120
<b>1</b>	<b>INFORMAÇÃO TÉCNICA</b>	
1.1	Informações gerais	126
1.2	Componentes da máquina	126
1.3	Placa de identificação do produto	127
1.4	Dados técnicos	128
1.5	Acessórios	128
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO</b>	
2.1	Verificação da entrega	129
2.2	Recomendações de instalação e operação	129
2.3	Ligação da ficha de rede	130
2.4	Ligação à alimentação principal	130
2.5	Ligações para corte por plasma	130
2.5.1	Ligação da garrafa de gás	130
2.5.2	Ligações de grampos de ligação à terra	130
2.5.3	Ligações da tocha	131
2.6	Instalação de consumíveis	131
2.7	Arco piloto	132
<b>3</b>	<b>OPERAÇÃO</b>	
3.1	Interface do utilizador	133
3.2	Utilização da tocha	134
<b>4</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO</b>	
4.1	Manutenção	135
4.2	Resolução de problemas	136
4.3	Códigos de erro	138
<b>5</b>	<b>ANEXO</b>	
5.1	Consumíveis e peças sobressalentes da tocha	141
5.2	Lista de peças sobressalentes para máquinas de corte a plasma	142
5.3	Diagramas de Conexão	143

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

*Certifique-se de que cumpre todas as regras de segurança indicadas neste manual!*

### *Explicação sobre instruções de segurança*



- Os símbolos de segurança apresentados no manual identificam potenciais perigos.
- A existência de um símbolo de segurança neste manual indica que existe perigo de ferimento e que as instruções de segurança seguintes devem ser lidas atentamente de modo a evitar potenciais perigos.
- O proprietário da máquina é responsável por evitar o acesso ao equipamento por parte de pessoas não autorizadas.
- As pessoas que utilizam esta máquina devem possuir experiência ou formação em soldadura/corte, devem ter lido o manual do utilizador antes da operação e cumprir as instruções de segurança.

### *Explicação sobre símbolos de segurança*



#### **ATENÇÃO**

Indica uma situação de perigo potencial que pode resultar em ferimento ou danos. Caso não sejam adotadas precauções, pode resultar em ferimentos ou perdas/danos materiais.



#### **IMPORTANTE**

Especifica notificações e alertas sobre a operação da máquina.



#### **PERIGO**

Indica um perigo grave. Caso não seja evitado, podem ocorrer ferimentos graves ou fatais.

### *Compreender precauções de segurança*



- Leia atentamente o manual do utilizador, a etiqueta na máquina e as instruções de segurança.
- Certifique-se de que as etiquetas de aviso presentes na máquina estão em bom estado. Substitua etiquetas em falta e danificadas.
- Aprenda a utilizar adequadamente a máquina e a proceder corretamente a verificações.
- Utilize a sua máquina em ambientes de trabalho adequados.
- As alterações indevidas efetuadas na sua máquina afetarão negativamente a segurança do funcionamento e a durabilidade da mesma.
- O fabricante não se responsabiliza pelas consequências decorrentes da operação do dispositivo em condições que não as previstas.

### *Os choques elétricos podem ser fatais*



*Certifique-se de que os procedimentos de instalação cumprem as normas elétricas nacionais e demais normas relevantes e garanta que a máquina é instalada por pessoas autorizadas.*

- Use luvas secas e resistentes e um avental de trabalho. Nunca use luvas e aventais de trabalho molhados ou danificados.
- Contra o risco de queimaduras, use vestuário de proteção à prova de fogo. O vestuário usado pelo operador deve proteger contra faíscas, salpicos e radiação do arco.
- Não trabalhe sozinho. Em caso de perigo, certifique-se de que pode pedir ajuda a alguém no seu local de trabalho.
- Não toque no eletrodo com as mãos desprotegidas. Não permita que o suporte do eletrodo ou o eletrodo entrem em contacto com outra pessoa ou objeto com ligação à terra.
- Nunca toque em peças com carga elétrica.
- Nunca toque no eletrodo quando se encontra em contacto com o eletrodo ligado à superfície de trabalho, o chão ou outra máquina.
- Ao isolar-se da superfície de trabalho e do chão, estará a proteger-se de possíveis choques elétricos. Use material isolante não inflamável, isolado, seco, não danificado e com largura suficiente para interromper o contacto do utilizador com a superfície de trabalho.
- Não ligue mais do que um eletrodo ao suporte do eletrodo.
- Fixe o cabo de trabalho com contacto metal/metal adequado à peça de trabalho ou à mesa de trabalho, o mais próximo da soldadura possível.
- Verifique a tocha, antes de operar a máquina. Certifique-se de que a tocha e respetivos cabos estão em boas condições. Substitua a tocha sempre que apresente danos e/ou desgaste.
- Não toque em suportes de eletrodo ligados a duas máquinas em simultâneo, pois estará presente dupla tensão de circuito aberto.
- Mantenha a máquina desligada e desligue os cabos quando esta não estiver a ser utilizada.



- Antes de reparar a máquina, remova todas as ligações de energia e/ou fichas de ligação ou desligue a máquina.
- Mantenha-se atento aquando da utilização de cabo principal longo.
- Certifique-se de que todas as ligações estão firmes, limpas e secas.
- Mantenha os cabos secos, sem óleo e gordura, e protegidos contra metal seco e faíscas.
- Os cabos descarnados podem ser fatais. Verifique frequentemente todos os cabos quanto a possíveis danos. Caso detete um cabo danificado ou não isolado, repare-o ou substitua-o de imediato.
- Isole o grampo de trabalho quando este não esteja ligado à peça de trabalho, a fim de evitar o contacto com objetos metálicos.
- Certifique-se do aterramento adequado da linha de alimentação.
- Não utilize saída de soldadura AC em espaços húmidos, molhados ou confinados ou caso exista perigo de queda.
- Utilize a saída AC APENAS se necessário para o processo de soldadura.
- Caso seja necessária a saída AC, utilize o comando à distância de saída, se disponível na unidade.

**São necessárias precauções de segurança adicionais, caso se verifique qualquer uma das seguintes de risco elétrico:**

- em locais húmidos ou durante a utilização de vestuário molhado,
- em estruturas metálicas, tais como pisos, grades ou andaimes,
- em posições limitadoras, tais como sentado, ajoelhado ou deitado,
- quando existe o risco de contacto inevitável ou accidental com a peça de trabalho ou o chão.

Nestas condições, utilize o seguinte equipamento pela ordem apresentada:

- Máquina de soldar MIG semiautomática tensão constante DC (CV)
- Máquina de soldar MMA manual DC,
- Máquina de soldar DC ou AC com tensão reduzida em circuito aberto (VRD), se disponível.

#### **Procedimentos em caso de choque elétrico**



- Desligue a energia elétrica.
- Use material não condutor, por exemplo, madeira seca, para libertar a vítima do contacto com peças ou cabos sob tensão.
- Ligue para o serviço de emergência.

#### **Caso possua formação em primeiros socorros;**

- Caso a vítima não esteja a respirar, depois de interromper o contacto com a fonte elétrica, proceda de imediato à ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Prossiga com a RCP (massagem cardíaca) até que a respiração seja retomada ou até à chegada de ajuda.
- Caso esteja disponível um desfibrilador eletrónico automático (DEA), utilize-o de acordo com as instruções.
- Trate as queimaduras elétricas como queimaduras térmicas, aplicando compressas esterilizadas e frias (geladas). Previna a contaminação e aplique um meio de cobertura limpo e seco.

#### **As peças móveis podem causar ferimentos**



- Mantenha-se afastado de peças em movimento.
- Mantenha todos os dispositivos de proteção, tais como coberturas, painéis, abas, etc., da máquina e do equipamento fechados e bloqueados.
- Use calçado com biqueira de aço para efeitos da possível queda de objetos pesados sobre os pés.

#### **Os fumos e os gases podem ser prejudiciais para a sua saúde**



#### **A inalação prolongada de fumos e gases de soldadura/corte é muito perigosa.**

- A sensação de queimadura e a irritação dos olhos, do nariz e da garganta são sintomas de ventilação inadequada. Neste caso, aumente de imediato a ventilação da área de trabalho e, caso o problema persista, interrompa o processo de soldadura/corte imediatamente.
- Instale um sistema de ventilação natural ou forçada na área de trabalho.
- Use um sistema de extração de fumos adequado nas zonas em que são executados trabalhos de soldadura/corte. Se necessário, instale um sistema capaz de expelir os fumos e os gases acumulados em toda a área de trabalho. Use um sistema de filtração adequado para evitar a poluição ambiental durante a descarga.
- Se estiver a trabalhar em espaços confinados ou se estiver a soldar chumbo, berílio, cádmio, zinco, materiais revestidos ou pintados, use máscaras que forneçam ar fresco em complemento às precauções indicadas.
- Caso as garrafas de gás estejam agrupadas numa zona separada, certifique-se de que estão bem ventiladas, mantenha as válvulas principais fechadas em caso de não utilização e atente a possíveis fugas de gás.
- Os gases de proteção como o argón são mais densos do que o ar e podem ser inalados se utilizados em espaços confinados. Tal também constitui perigo para a sua saúde.

- Não execute operações de soldadura/corte na presença de vapores de hidrocarboneto clorado libertados durante as operações de lubrificação ou pintura.
- Certas peças soldadas/cortadas requerem ventilação especial. As regras de segurança dos produtos que requerem ventilação especial devem ser lidas atentamente. Deve ser utilizada uma máscara antigás adequada, quando necessário.

**A luz do arco pode ferir os olhos e a pele**



- Use uma máscara protetora comum e um filtro de vidro adequado para proteger os olhos e o rosto.
- Proteja destes raios outras partes expostas do seu corpo (braços, pescoço, ouvidos, etc.) com vestuário de proteção adequado.
- Isole a sua zona de trabalho com telas à prova de fogo dobráveis e afixe sinais de aviso ao nível dos olhos, evitando que as pessoas ao seu redor sofram ferimentos provocados pelos raios do arco e pelos metais quentes.
- Esta máquina não é utilizada para o aquecimento de tubos gelados. Esta operação, quando efetuada com a máquina de soldar/corte, provoca explosão, incêndio ou danos nas suas instalações.

**As faíscas e os salpicos podem entrar nos olhos e ferir**



- A execução de tarefas como soldadura/corte, desbaste e escorvamento provoca faíscas e salpicos de partículas metálicas. Sob a máscara de soldadura, use óculos de proteção aprovados com abas para prevenir possíveis ferimentos.

**As peças quentes podem provocar queimaduras graves**



- Não toque nas peças quentes com as mãos desprotegidas.
- Antes de tocar nas peças, aguarde o tempo previsto para o arrefecimento da máquina.
- Se for necessário segurar em peças quentes, use as ferramentas adequadas, luvas de soldadura/corte com isolamento térmico elevado e vestuário à prova de fogo.

**O ruído pode prejudicar a sua capacidade auditiva**



- O ruído gerado por certos equipamentos e durante certas operações pode prejudicar a sua capacidade auditiva.
- Caso o nível de ruído seja elevado, use a proteção de ouvidos adequada.

**Os fios de soldar podem provocar ferimentos**



- Quando do desenrolamento do fio de soldar/corte, não aponte a tocha na direção do corpo, de outras pessoas ou de qualquer metal.
- Quando do desenrolamento manual do fio de soldar, especialmente com diâmetros reduzidos, o fio pode saltar da sua mão, como uma mola, ferindo-o ou a pessoas ao seu redor; assim, deve proteger os seus olhos e rosto.

**As operações de soldadura podem provocar fogo e explosão**



- Nunca proceda a operações de soldadura/corte em locais próximos de materiais inflamáveis. Podem ocorrer incêndios ou explosões.
- Antes de começar a soldar/cortar, remova estes materiais ou cubra-os com coberturas de proteção para evitar combustões.
- Neste contexto, aplicam-se normas específicas nacionais e internacionais.
- Não proceda a soldadura/corte em depósitos ou tubos totalmente fechados.
- Antes de soldar depósitos e recipientes fechados, abra-os, esvazie-os totalmente e limpe-os. Preste toda a atenção possível às operações de soldadura/corte a realizar nestes espaços.
- Não proceda à soldadura em depósitos e tubos que, anteriormente, possam ter contido substâncias suscetíveis de provocar explosões, incêndios ou outras reações.
- O equipamento de soldadura/corte aquece. Por este motivo, não o coloque sobre superfícies que possam aquecer/queimar ou danificar-se facilmente!
- As faíscas e os salpicos de peças podem provocar incêndio. Por este motivo, mantenha materiais como extintores, água e areia em locais facilmente acessíveis.
- Utilize válvulas de segurança, reguladores e válvulas de gás em circuitos de gás inflamáveis, explosivos e comprimidos. Certifique-se de que estes são periodicamente inspecionados e que funcionam de forma fiável.

**A manutenção de máquinas e aparelhos efetuada por pessoas não autorizadas pode originar ferimentos**



- Os equipamentos elétricos não devem ser reparados por pessoas não autorizadas. Os erros ocorridos por incumprimento desta regra podem resultar em ferimento grave ou morte aquando da utilização do equipamento.
- Os elementos do circuito de gás funcionam sob pressão; aquando da realização de serviços por pessoas não autorizadas, podem ocorrer explosões e os utilizadores podem sofrer ferimentos graves.
- Recomenda-se a realização da manutenção técnica da máquina e das respetivas unidades auxiliares, no mínimo, anualmente.

**Soldar/cortar em espaços pequenos e confinados**



- Em espaços pequenos e confinados, certifique-se de que executa as operações de soldadura/corte acompanhado por outra pessoa.
- Evite, tanto quanto possível, soldar/cortar em espaços fechados.

**A inobservância das precauções durante o transporte pode causar acidentes**



- Adote todas as precauções necessárias ao movimentar a máquina. As áreas para onde a máquina será transportada, as peças a usar no transporte e as condições físicas e de saúde da pessoa responsável pelo transporte devem ser adequadas ao processo em causa.
- Certas máquinas são extremamente pesadas; assim, aquando da movimentação das mesmas, certifique-se de que são adotadas as medidas de segurança necessárias.
- Se a máquina de soldar for utilizada numa plataforma, é necessário verificar se esta possui os limites de carga adequados.
- Em caso de transporte da máquina através de veículo (carro de transporte, empilhadora, etc.), certifique-se da resistência do mesmo e dos pontos de conexão (suspensores de carga, cintas, parafusos, porcas, rodas, etc.) que ligam a máquina ao veículo.
- Em caso de transporte manual da máquina, certifique-se da resistência dos elementos da mesma (suspensores de carga, cintas, etc.) e conexões.
- Cumpra as normas da Organização Internacional do Trabalho relativas a pesos e regras de transporte em vigor no seu país, de modo a assegurar as condições de transporte necessárias.
- Para movimentar fontes de alimentação de energia, utilize sempre cabos ou olhais de transporte. Nunca puxe por tochas, cabos ou tubos. Certifique-se de que transporta as garrafas de gás em separado.
- Antes de transportar o equipamento de soldar/cortar, remova todas as interligações separadamente, eleve e transporte os mais pequenos pelos cabos e os maiores pelos olhais ou utilizando o equipamento de transporte adequado, tal como empilhadoras.

**A queda de peças pode causar ferimentos**



**O posicionamento incorreto de fontes de alimentação ou de outro equipamento pode causar ferimentos graves às pessoas ou danificar objetos.**

- Posicione a sua máquina sobre o chão e plataformas com uma inclinação máxima de 10°, de modo a que não caia nem deslize. Opte por espaços que não interfiram com o fluxo dos materiais e onde não exista risco de tropeçar em cabos e mangueiras; não obstante, estas áreas devem ser espaçosas, de fácil ventilação e sem poeiras. Para prevenir a queda das garrafas de gás, fixe-as à respetiva plataforma, caso se trate de máquinas em que esta esteja disponível; em caso de utilização estática, fixe-as à parede com uma corrente, de modo a que não caiam.
- Permita o fácil acesso às configurações e conexões da máquina por parte dos utilizadores.

**O uso prolongado da máquina provoca sobreaquecimento**



- Permita que a máquina arrefeça, de acordo com os níveis do ciclo de operação.
- Reduza a corrente ou o nível do ciclo de operação antes de retomar a soldadura/corte.
- Não obstrua as entradas de ar da máquina.
- Nas entradas de ventilação da máquina, não coloque filtros que não possuam aprovação do fabricante.

**O uso prolongado da máquina provoca sobreaquecimento**



- De acordo com os testes de compatibilidade eletromagnética, este dispositivo possui classificação grupo 2, classe A, nos termos da norma TS EN 55011.
- Este dispositivo de classe A não se destina a ser utilizado em áreas domésticas com alimentação elétrica de baixa tensão. Podem verificar-se potenciais dificuldades em termos de compatibilidade eletromagnética devido à interferência por radiofrequência transmitida e emitida nesses locais.



Este dispositivo não é compatível nos termos da norma IEC 61000-3-12. Caso pretenda ligar a máquina à rede de baixa tensão utilizada em ambiente doméstico, o instalador responsável pela ligação elétrica ou a pessoa que utilizará a máquina deve ter conhecimento de que a mesma foi ligada naqueles termos; neste caso, a responsabilidade incumbe totalmente ao utilizador.

- Certifique-se de que a área de trabalho cumpre a compatibilidade eletromagnética (CEM). As interferências eletromagnéticas durante as operações de soldadura/corte podem causar efeitos indesejados nos seus dispositivos e redes eletrónicos. Estes efeitos são da responsabilidade do utilizador.
- Em caso de tais interferências, a fim de garantir a conformidade, devem ser adotadas medidas extraordinárias, tais como a utilização de cabos curtos, de cabos blindados, mudança de localização da máquina de soldar, remoção dos cabos do dispositivo e/ou área afetados, utilização de filtros ou proteção da área de trabalho em termos de CEM.
- De modo a evitar possíveis danos resultantes da CEM, proceda à soldadura em local o mais afastado possível (100 metros) de equipamentos eletrónicos sensíveis.
- Certifique-se de que a sua máquina de soldar e/ou de corte foi instalada e está situada nas condições previstas no manual do utilizador.

PT

### Avaliação de compatibilidade eletromagnética da área de trabalho



#### De acordo com o Art.º 5.2 da IEC 60974-9;

Antes de instalar o equipamento de soldar/corte, o responsável pela operação e/ou o utilizador devem proceder à verificação da existência de possível interferência eletromagnética. Devem ser observados os seguintes aspetos:

- a) Outros cabos de alimentação, cabos de controlo, cabos de sinal e de telefone por cima e por baixo da máquina de soldar/corte e respetivo equipamento,
- b) Transmissores e recetores de rádio e televisão,
- c) Computadores e outros equipamentos de controlo,
- d) Equipamento crítico de segurança, tal como proteção de equipamento industrial,
- e) Dispositivos médicos pessoais, tais como pacemakers e aparelhos auditivos,
- f) Equipamento utilizado para medição ou calibração,
- g) A imunidade de outros equipamentos circundantes. O utilizador deve assegurar a compatibilidade de outros equipamentos circundantes. Tal pode significar medidas de proteção adicionais;
- h) Atendendo ao período durante o qual as operações de soldadura/corte ou outras atividades ocorrem durante o dia, os limites das áreas podem ser aumentados de acordo com a dimensão do edifício, a sua estrutura e outras atividades que sejam realizadas no mesmo.

Para além da avaliação do espaço, pode também ser necessária a avaliação das instalações de dispositivos para prevenir o efeito de interferência. Caso se considere necessário, podem também ser aplicadas medições para confirmar a eficácia das medidas de redução aplicadas.

(Fonte: IEC 60974-9).

### Métodos de redução da interferência eletromagnética



- O dispositivo deve ser ligado à fonte de alimentação elétrica por pessoa competente e conforme recomendado. Em caso de interferência, é possível adotar medidas adicionais, tais como o filtro da rede. A utilização de equipamento de soldadura por arco fixo deve ocorrer com tubo metálico ou com um cabo blindado afim. O alojamento da alimentação de energia deve estar ligado e, entre ambas as estruturas, deve existir um bom contacto elétrico.
- Deve ser executada a manutenção de rotina recomendada do equipamento. Todas as coberturas da máquina devem estar fechadas e/ou bloqueadas aquando da utilização do dispositivo. Estão interditas quaisquer alterações às configurações padrão sem o consentimento prévio por escrito do fabricante. Caso tais alterações sejam efetuadas, o utilizador é responsável pelas possíveis consequências.
- Os cabos de soldar/cortar devem manter-se o mais curtos possível. Devem ser dispostos no chão e alinhados lado a lado no chão da área de trabalho. Os cabos de soldar/cortar não devem emaranhar-se.
- Durante a soldadura/corte, é gerado um campo magnético na máquina. Tal pode fazer com que a máquina atraia peças metálicas. Para evitar esta situação, certifique-se de que os materiais metálicos estão a uma distância segura ou fixos. O operador deve encontrar-se isolado quanto a todos os objetos metálicos interligados.

- Nos casos que não seja possível o aterramento da peça de trabalho devido à segurança elétrica ou à sua dimensão e posição (por exemplo, na construção de navios ou na produção para construção em aço), a ligação entre a peça de trabalho e a ligação à terra pode, em certos casos, reduzir as emissões. Note-se que o aterramento da peça de trabalho pode resultar em ferimentos no utilizador ou em avaria do equipamento elétrico circundante. Se necessário, é possível proceder ao aterramento da peça de trabalho na forma de ligação direta. Nos países em que a mesma não é permitida, é possível proceder à ligação utilizando os elementos com a capacidade adequada, de acordo com as normas e legislação locais.
- A proteção e blindagem de outros dispositivos e cabos na área de trabalho evita efeitos de “aliasing”. Para aplicações específicas, é possível adotar a proteção com tela de toda a área de soldadura/corte.

### **Campo eletromagnético (CEM)**



A corrente elétrica que passa por um condutor é passível de formar campos eletromagnéticos (EMF) a nível local.

Todos os operadores devem cumprir os seguintes procedimentos, a fim de minimizar o risco de exposição ao CEM:

- Para reduzir o campo eletromagnético, é necessário instalar e fixar os cabos de soldadura/corte o mais afastados possível dos materiais de união (fita, uniões de cabo, etc.).
- O corpo e cabeça do operador devem estar o mais afastados possível da máquina de soldar/cortar e dos cabos,
- Os cabos de soldar/cortar não devem embrulhar-se ao corpo nem à máquina,
- Os cabos de soldar/cortar não devem ser embrulhar-se à estrutura da máquina. Os cabos de alimentação devem manter-se afastados da estrutura da máquina e colocados lado a lado,
- O cabo de retorno deve estar ligado à peça de trabalho o mais próximo possível da área a soldar,
- A máquina de soldar/cortar não deve estar encostada, integrada ou demasiado próxima da fonte de alimentação,
- As operações de soldadura/corte não devem ser executadas aquando do transporte da unidade de alimentação do fio de soldar ou da fonte de alimentação.

Os EMF podem também interferir com o funcionamento de implantes médicos (materiais no interior do corpo humano), tais como pacemakers. Na presença de portadores de tais dispositivos médicos, devem ser implementadas medidas preventivas. Por exemplo, limitações de acesso para terceiros ou avaliações de risco individual para operadores. Devem ser realizadas avaliações de riscos e prestado aconselhamento por especialistas médicos a portadores de dispositivos médicos.

### **Proteção**



- Não exponha a máquina à chuva e proteja-a quanto a água e vapores pressurizados.

### **Eficiência energética**



- Selecione o método e a máquina de soldar/cortar para a soldura que pretende executar.
- Selecione a corrente e/ou tensão de soldadura/corte correspondente ao material e espessura que vai soldar.
- Se necessitar de aguardar muito tempo antes de começar a soldar/cortar, desligue a máquina depois de a ventoinha a ter arrefecido. As nossas máquinas com controlo inteligente da ventoinha desligam-se automaticamente.

### **Eliminação**



- Este dispositivo não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. Deve ser encaminhado para reciclagem nos termos da diretiva europeia e da legislação nacional.
- Informe-se junto do seu revendedor e pessoas autorizadas sobre a gestão de resíduos das suas máquinas usadas.

## **FORMULÁRIO DE GARANTIA**




Para consultar o formulário de garantia, visite a nossa página [www.magmaweld.com/warranty-form/wr](http://www.magmaweld.com/warranty-form/wr).

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### 1.1 Informações gerais

miniCUT é uma máquina de corte a plasma de alto desempenho projetada para aplicações de corte. É leve e portátil com seu design compacto. Oferece excelente desempenho de corte. A pressão do gás é ajustada manualmente.



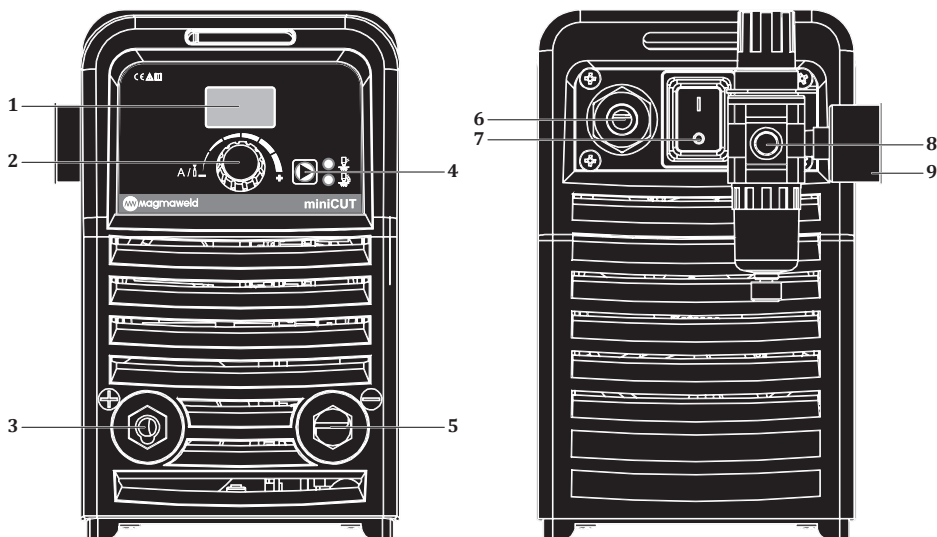

### 1.2 Componentes da máquina



**Figura 1 : miniCUT - vista frontal e vista traseira**

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1- Ecrã digital             | 6- Ligação de alimentação |
| 2- Botão de ajuste          | 7- Interruptor On/Off     |
| 3- Ligação à terra (+)      | 8- Filtro de ar           |
| 4- Seletor de modo de corte | 9- Indicador de pressão   |
| 5- Conector da tocha        |                           |

### 1.3 Placa de identificação do produto

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım Manisa-TÜRKİYE					
MINICUT		S/N:			
		EN 60974-1/-10 Cl. A			
	---	15A / 86V - 30A / 92V			
		X	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> =280V	I <sub>2</sub>	30A	27A	21A
		U <sub>2</sub>	92V	91V	88.5V
		I <sub>1</sub>	22.5A	20A	16A
		S <sub>1</sub>	5.18kVA	4.6kVA	3.68kVA
	U <sub>i</sub> =230V	I <sub>1max</sub> =22.5A	I <sub>1eff</sub> =16A		
IP23S		CE	EMC	UK CA	

 Transformador retificador monofásico



Característica vertical



Corrente contínua



Corte por plasma



Corrente alternada monofásica de entrada



Adequada para operação em ambientes perigosos

X Fator de marcha

U<sub>0</sub> Tensão em circuito aberto

U<sub>1</sub> Tensão de rede e frequência

U<sub>2</sub> Tensão nominal de soldadura


I<sub>1</sub> Corrente de rede nominal

I<sub>2</sub> Corrente nominal de soldadura

S<sub>1</sub> Potência nominal

IP23S Classe de proteção

Fator de marcha  
Temperatura (C°)

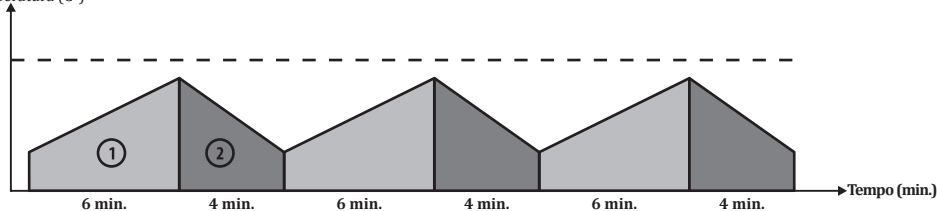

Como definido na norma EN 60974-1, o nível do fator de marcha inclui um período de 10 minutos. Por exemplo, se uma máquina de 100 A a 60% for operada a 100 A, a máquina pode soldar/cortar sem interrupção nos primeiros 6 minutos do período de 10 minutos (zona 1). Contudo, os 4 minutos seguintes devem manter-se inativos, para que a máquina arrefeça (zona 2).

### 1.4 Dados técnicos

DADOS TÉCNICOS	BIRIM	miniCUT
Tensão de rede (monofásica - 50-60 Hz)	V	230
Potência nominal	kVA	5,18
Amplitude da corrente de soldadura	ADC	15 - 30
Corrente nominal de soldadura	ADC	30
Tensão em circuito aberto	VDC	280
Espessura de corte recomendada (todos os metais)	mm	8 (500 mm/min)
Espessura de corte máxima (todos os metais)	mm	10 (325 mm/min)
Espessura de rutura (todos os metais)	mm	12
Dimensões (c x l x a)	mm	402 x 121 x 200
Peso	kg	7,5
Classe de proteção		IP23S

As velocidades de corte indicadas na tabela resultam de ensaios laboratoriais da Magmaweld. Podem variar em função de diferentes aplicações de corte e condições ambientais.

### 1.5 Acessórios

ACESSÓRIOS PADRÃO	QUANT.	CÓDIGO DO PRODUTO
Grampo da peça de trabalho e cabo	1	K301100343
Tocha	1	7142H03004



## INSTALAÇÃO

### 2.1 Verificação da entrega

Verifique se foram recebidos todos os materiais encomendados. Em caso de falta ou danificação de material, contacte imediatamente o ponto de venda.

A caixa padrão inclui:

- Máquina de corte e cabo principal ligado
- Tocha e consumíveis
- Grampo da peça de trabalho e cabo
- Certificado de garantia
- Manual do Utilizador

Em caso de entrega com danos, registo um relatório, fotografe os danos e envie à transportadora em conjunto com uma cópia da guia de remessa. Caso o problema persista, contacte o serviço de apoio ao cliente.

PT

### Símbolos e seu significado no dispositivo



O corte e/ou a soldadura podem ser perigosos. Devem estar previstas as condições de trabalho adequadas e as precauções necessárias. Os especialistas são responsáveis pela máquina e devem dispor do equipamento necessário. Os demais devem manter-se afastados da área de corte/soldadura.



Este dispositivo não é compatível nos termos da norma IEC 61000-3-12. Caso pretenda ligar à rede de baixa tensão utilizada nos meios domésticos, é essencial que o instalador ou a pessoa que operará a máquina execute a ligação elétrica e possua informação sobre a conectividade da mesma. Neste caso, a responsabilidade será assumida pela pessoa que realizará a instalação ou pelo operador.



Os símbolos de segurança e as notas de aviso no dispositivo e nas instruções de operação devem ser cumpridos. As etiquetas não devem ser removidas.



As grelhas destinam-se à ventilação. As aberturas devem manter-se descobertas, a fim de permitir a refrigeração adequada e a impedir a entrada de objetos estranhos.

### 2.2 Recomendações de instalação e operação

- Anéis de elevação ou empilhadeiras devem ser usados para movimentar a máquina. Não levante a máquina com o cilindro de gás. Ao transportar manualmente máquinas de solda portáteis, ações devem ser tomadas de acordo com os regulamentos de Saúde e Segurança Ocupacional. As providências necessárias devem ser tomadas no local de trabalho para garantir que o processo de transporte seja realizado de acordo com as condições de saúde e segurança, tanto quanto possível. As precauções devem ser tomadas de acordo com as características do ambiente de trabalho e os requisitos do trabalho. Coloque a máquina sobre uma superfície dura, nivelada e lisa, onde ela não caia ou tombe
- Caso a temperatura ambiente seja superior a 40 °C, opere a máquina com uma corrente inferior ou um ciclo de operação inferior.
- Evite cortar no exterior, em circunstâncias de vento ou chuva. Caso seja necessário cortar em tais circunstâncias, proteja a área de corte e a máquina de corte com uma cortina e capota.
- Ao posicionar a máquina, certifique-se de que o acesso aos controles e conexões da máquina não é dificultado por materiais como paredes, cortinas, placas.
- Em caso de corte no interior, use um sistema de extração de fumos adequado. Use um aparelho de respiração, caso, em espaços confinados, exista o risco de inalação de fumos de corte e gás.
- Cumpra os níveis do ciclo de operação previstos na etiqueta do produto. A suspensão dos níveis do ciclo de operação podem danificar a máquina e, por sua vez, anular a garantia.
- O cabo de alimentação deve respeitar o valor do fusível especificado.
- A alimentação elétrica deve possuir ligação à terra, de acordo com as normas elétricas locais e nacionais.
- Garanta que as ligações de alimentação elétrica estão corretas. Caso a fonte de gás esteja comprimida em garrafa, fixe a garrafa de gás para que não tombe.

### 2.3 Ligação da ficha de rede



*Para sua segurança, nunca utilize o cabo principal da máquina sem uma ficha. Proteja o equipamento com fusível de ação retardada adequado ao sistema e com interruptor de emergência que, em casos urgentes, desligue imediatamente a entrada de eletricidade.*

- Utilize o cabo de ligação à terra adequado à fonte de alimentação. Insira o conector do chassi no conector na fonte de alimentação e encaixe. Certifique-se de que a ligação fica bem apertada.
- As tarefas de ligação elétrica devem ser realizadas por um electricista qualificado, de acordo as regulamentações locais e nacionais.

### 2.4 Ligação à alimentação principal



*Ao ligar a ficha à tomada, certifique-se de que o interruptor está na posição "0".*

- Antes de ligar a máquina à alimentação principal, verifique as 3 fases com um voltímetro. Depois de verificar cada fase, introduza a ficha na tomada.
- Ligue a máquina através do interruptor On/Off.
- Para desligar a máquina, rode o interruptor para a posição "0".

### 2.5 Ligações para corte por plasma



*Durante o processo de corte, mantenha-se atento e use o vestuário de proteção adequado, bem como luvas.*

#### 2.5.1 Ligação da garrafa de gás

- Caso a fonte de gás se encontre na área de trabalho ou em garrafa de gás, deve ser utilizado um regulador do gás com capacidade para fornecer gás à entrada de ar da máquina.
- Caso seja utilizada uma garrafa de gás, para prevenir a queda da mesma, fixe-a.
- Para um trabalho seguro e para alcançar os melhores resultados, utilize um regulador normalizado e certifique-se de que a qualidade da alimentação do gás cumpre as normas. A qualidade de alimentação do gás afetará a performance de corte e qualidade do consumo.
- Proteja a linha de gás contra contaminantes, tais como óleo, pó, etc.
- Mantenha a válvula da garrafa de gás aberta durante algum tempo, permitindo a descarga de possíveis sedimentos e partículas.
- Ligue o regulador à garrafa de gás. Certifique-se que a rosca na saída da garrafa de gás e a porca do regulador combinam.
- Ligue uma extremidade da mangueira ao regulador do gás e a outra extremidade à entrada de gás, na parte de trás da máquina, e abra a válvula da garrafa de gás.
- Ajuste o fluxo de gás através da válvula de regulação da pressão.
- Certifique-se da inexistência de fugas nas ligações.
- Caso o limite superior da pressão de entrada do gás seja ultrapassado, o filtro de ar pode sofrer danos.

Fonte de gás	Ar limpo, seco, sem óleo ou nitrogénio
Pressão/nível de fluxo de entrada de gás recomendados	Corte: 130 l/m a 5 bar.

#### 2.5.2 Ligações de grampos de ligação à terra

- Introduza a ficha do grampo de ligação à terra na tomada de ligação à terra na máquina e aperte rodando para a direita. Certifique-se de que a ligação foi executada.
- Para melhorar a qualidade de corte, fixe o grampo de ligação à terra à peça de trabalho o mais próximo possível da área a cortar.

- Certifique-se de que existe bom contacto metal-metal. Nunca ligue o grampo de ligação à terra à peça cadente do metal.



*A fonte de alimentação deve possuir ligação à terra, de acordo com as regulamentações elétricas nacionais e locais, a fim de assegurar a segurança pessoal, reduzir a interferência eletromagnética e criar condições de operação adequadas.*

### 2.5.3 Ligações da tocha


- A tocha vem acoplada à máquina.
- Para informações detalhadas sobre tochas, consulte 5.1.



PT

### 2.6 Instalação de consumíveis

- Em primeiro lugar, devem ser preparados os consumíveis da tocha.
- Os consumíveis apropriados devem ser selecionados.
- Os consumíveis devem ser instalados na ordem especificada.

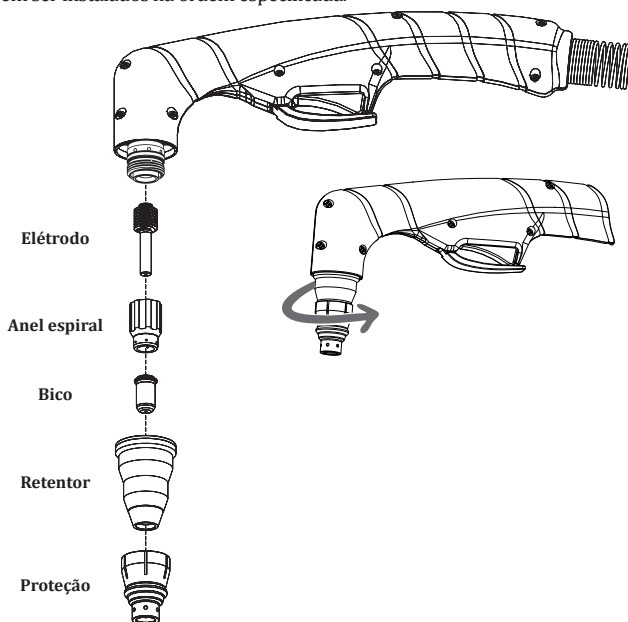

- A durabilidade dos consumíveis depende do material a cortar, espessura de corte, comprimento de corte, método de corte, distância adequada ao material, qualidade do ar e frequência de disparo. Caso a frequência de disparo seja elevada, o desgaste do consumível será mais rápido.
- Durante o corte, ao trabalhar com consumíveis protegidos, a ponta da tocha pode tocar no metal a cortar. Ao trabalhar com consumíveis não protegidos, deve ser mantida uma distância de 2-3 mm entre a parte a cortar e a tocha.”
- Consulte a secção 5.1, para informações mais detalhadas sobre consumíveis.



***O arco de plasma forma-se imediatamente ao premir o gatilho da tocha.***

***Ao substituir consumíveis para plasma, certifique-se de que desliga a fonte de alimentação.***

PT


## **2.7 Arco piloto**

No processo de corte por plasma, é utilizado gás ionizado com elevada condutividade elétrica. Aquando do acionamento da tocha de plasma, é ativada a tensão DC e, em pouco tempo, inicia o fluxo rápido de gás na tocha. Esta tensão DC ioniza o gás na tocha e forma-se o arco. Este arco é diminuído e intensificado pela tocha e designa-se arco piloto.





O arco piloto é expelido pela ponta da tocha através de gases de velocidade elevada. Quando entra em contacto com o metal a cortar, a corrente principal forma-se e inicia-se o corte. O processo de corte continua através do movimento da tocha.

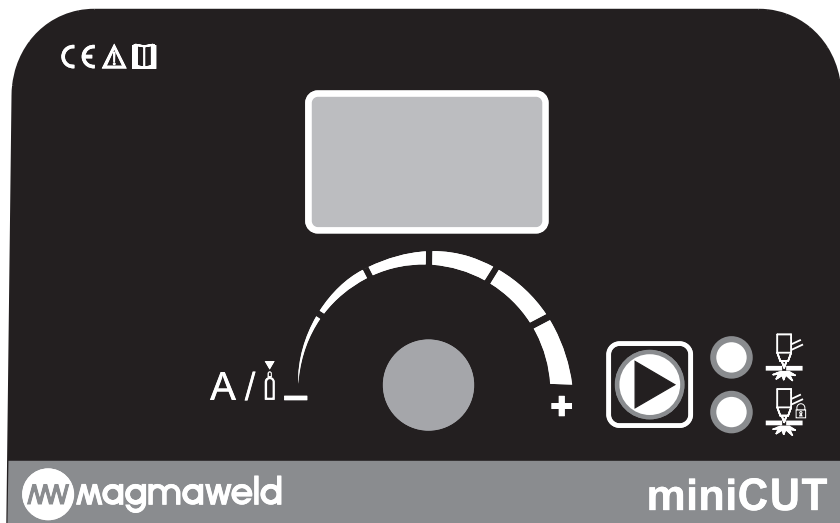


## OPERAÇÃO

### 3.1 Interface do utilizador



PT

	<p><b>Ecrã digital</b> No ecrã digital, é possível monitorizar visualmente a corrente de soldadura ajustada, os valores de pressão e códigos de erro.</p>
	<p><b>Modos de corte</b></p> <p> <b>Corte normal</b></p> <p>No modo de corte normal, assim que premir o gatilho, forma-se um arco piloto e inicia-se o processo de corte. Mesmo que, ao concluir a peça de trabalho, não liberte o gatilho, o arco desaparece e pode libertar o gatilho. Se libertar o gatilho a meio do material, o arco voltará a desaparecer. O arco piloto reaparece quando voltar a premir o gatilho para retomar o processo.</p> <p> <b>Bloqueio do gatilho da tocha</b></p> <p>Neste modo, o arco piloto forma-se assim que premir o gatilho. Depois de iniciar o processo de corte, pode retirar a mão do gatilho e prosseguir aquele. Assim que concluir a peça de trabalho (quando o espaço vazio fica visível), o arco piloto desaparecerá e o modo será desativado. O modo será ativado quando voltar a premir o gatilho e começar a cortar a peça de trabalho. Este modo facilita o corte, especialmente em peças de trabalho mais compridas. O corte pode ser realizado sem manter continuamente o dedo no gatilho.</p>

 <p>A / </p>	<p><b>Botão de ajuste</b> <b>A: Ajuste de corrente /  Ajuste de gás</b></p> <p>Para ajustar a corrente, rode o botão de ajuste para a esquerda ou para a direita para definir o valor da corrente para determinado intervalo.</p> <p>Para mudar para o ajuste de gás, é necessário pressionar uma vez o potenciômetro de ajuste. A máquina muda para o modo de gás livre, o valor ajustado é lido no pote de ajuste da pressão do gás. Ao puxar o potenciômetro de ajuste da pressão do gás no filtro de ar para cima e colocá-lo na posição livre, você pode aumentar/diminuir a pressão girando-o para a direita/esquerda.</p>
---	---

### 3.2 Utilização da tocha

Prima o gatilho da tocha, empurrando a capa protetora no mesmo para a frente aquando do início do processo de corte. O arco de plasma forma-se assim que premir o gatilho da tocha. Para garantir um corte uniforme, a ponta da tocha deve ser lentamente empurrada para a frente ao longo do material a cortar. Consulte a secção 5.1, para informações mais detalhadas sobre as tochas.



***O gatilho da tocha está ativo quando a fonte de alimentação está ligada. Certifique-se de que não coloca as mãos no percurso de maquinação.***

***Não segure a peça de trabalho com as mãos nem aponte a tocha para si ou para outros.***



## MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

- A manutenção e reparação da máquina devem ser realizadas por pessoas qualificadas para o efeito. A nossa empresa não se responsabiliza por quaisquer acidentes que possam ocorrer na sequência de intervenções não autorizadas.
- É possível adquirir as peças a utilizar durante a reparação junto dos nossos serviços autorizados. A utilização de peças de substituição originais prolongará a durabilidade da sua máquina e evitará perdas de desempenho.
- Contacte sempre o fabricante ou um serviço autorizado especificado pelo fabricante.
- Nunca proceda a intervenções por si próprio. Caso o faça, a garantia do fabricante perde a validade.
- Durante a manutenção e reparação, cumpra sempre todas as normas de segurança aplicáveis.
- Antes de efetuar qualquer reparação na máquina, desligue a ficha de alimentação da mesma e aguarde durante 10 segundos pela descarga dos condensadores.

PT

### 4.1 Manutenção




#### Manutenção diária

- Os consumíveis da tocha devem ser verificados regularmente e substituídos, caso apresentem desgaste ou danos. Para uma utilização duradoura e elevado desempenho, certifique-se de que estes são produtos originais.




#### A cada 3 meses

- Não remova as etiquetas de aviso do dispositivo. Substitua as etiquetas usadas/danificadas por etiquetas novas. É possível adquirir etiquetas junto do serviço de assistência autorizado.
- Verifique os grampos e os cabos. Preste atenção às ligações e à resistência das peças.
- Substitua as peças danificadas/avariadas por peças novas. Nunca acrescente/repare os cabos.
- Garanta o espaço adequado para ventilação.

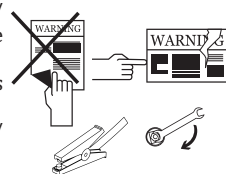

#### A cada 6 meses

- Limpe e aperte elementos de fixação, tais como parafusos e porcas. Verifique o grampo da peça de trabalho e cabos. Abra as coberturas laterais da máquina e limpe com ar seco. Não utilize ar comprimido muito próximo em componentes eletrónicos.
- Certifique-se de que o filtro de ar está limpo. Em caso de sujidade, substitua por um novo.

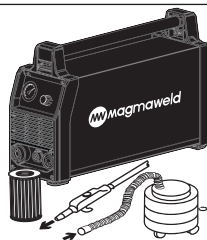

**NOTA:** os intervalos acima indicados são os períodos máximos a aplicar caso não sejam detetados problemas no seu dispositivo. Dependendo da carga de trabalho e da contaminação do seu ambiente de trabalho, é possível repetir os processos com maior frequência.



**A operação da máquina de corte por plasma nunca deve ocorrer com coberturas abertas.**

## 4.2 Resolução de problemas

As tabelas seguintes indicam erros possíveis e respetivas soluções.

Falha	Motivo	Solução
A máquina não funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problema na ligação elétrica da máquina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que a máquina está ligada à eletricidade</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligações à rede incorretas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O interruptor on/off não funciona corretamente</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O fusível da alimentação principal apresenta falha ou o cabo principal está danificado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique o fusível da alimentação principal, cabo principal e ficha</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O interruptor on/off não funciona corretamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique o interruptor on/off</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
A máquina está a funcionar, mas não corta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A pressão e o fluxo de ar podem não ser adequados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a pressão do ar e a qualidade do ar e certifique-se de que o nível de fluxo é adequado e de que o ar está seco e limpo</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A tensão principal pode não ser adequada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que a tensão principal à máquina é adequada</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os grampos de ligação à terra podem não estar fixados à peça ou à máquina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que os grampos de ligação à terra estão ligados à peça de trabalho e à máquina. Limpe a área de contacto entre os grampos de ligação à terra e a peça de trabalho</li> <li>• Certifique-se de que os grampos de ligação à terra não apresentam danos</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A tocha e/ou os consumíveis podem apresentar desgaste ou danos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que a tocha e/ou os consumíveis não apresentam desgaste ou danos e substitua-os, se necessário</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não existe transferência do arco à peça de trabalho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que a superfície da peça de trabalho não está pintada e está limpa</li> <li>• Certifique-se de que a tocha está a uma distância adequada da peça de trabalho</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>



Falha	Motivo	Solução
A máquina está a funcionar, mas não corta	<ul style="list-style-type: none"> <li>A pressão e o fluxo de ar podem não ser adequados, possível sujidade nos elementos de filtro de ar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a pressão do ar e a qualidade do ar. Certifique-se de que a pressão do ar e o nível de fluxo são adequados e de que o ar está seco e limpo</li> <li>Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>A tocha e/ou os consumíveis podem apresentar desgaste ou danos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se de que a tocha e/ou os consumíveis não apresentam desgaste ou danos e substitua-os, se necessário</li> <li>Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>A tocha e/ou os consumíveis podem não estar corretamente selecionados ou instalados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se de que a tocha e/ou os consumíveis são utilizados e instalados corretamente</li> <li>Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>O modo de corte pode estar incorretamente selecionado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se de que o modo de corte é o correto</li> <li>Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>O valor de amperagem da corrente pode ter sido incorretamente selecionado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O valor da corrente deve ser selecionado em função do material a cortar (espessura e tipo de material)</li> <li>Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>A velocidade e a espessura de corte adequadas para o desempenho da máquina podem ter sido ultrapassadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se de que a velocidade e a espessura de corte são adequadas</li> <li>Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>A altura ou o ângulo da tocha em relação à peça de trabalho podem ser incorretos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se de que a altura e o ângulo da tocha em relação à peça de trabalho são corretos</li> <li>Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>A direção de corte pode ser incorreta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se de que a direção de corte é a correta</li> <li>Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>

### 4.3 Códigos de erro

A lista seguinte inclui todos os códigos de erro das máquinas de soldar. Considere os códigos de erro relacionados com a sua máquina.

Código de erro	Erro	Causa	Solução
E01	Proteção térmica (primária)	<ul style="list-style-type: none"> <li>O tempo de funcionamento da sua máquina foi excedido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permita o arrefecimento da máquina, aguardando um pouco. Caso a falha desapareça, tente ligar a máquina com valores de amperagem mais baixos</li> <li>Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>A ventoinha pode não estar a funcionar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique visualmente se a ventoinha está a funcionar</li> <li>Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Possível obstrução da frente das condutas de entrada/saída de ar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abra a frente das condutas de ar</li> <li>Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Possível sobreaquecimento do ambiente de trabalho da máquina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se de que o ambiente de trabalho da máquina não está demasiado quente ou mal ventilado</li> <li>Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
E02	Tensão de rede reduzida	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possível redução da tensão de rede</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique os cabos de ligação à rede e tensão. Certifique-se de que está disponível a tensão correta de entrada. Caso a tensão de rede esteja normal, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
E03	Tensão de rede elevada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possível aumento da tensão de rede</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique os cabos de ligação à rede e tensão. Certifique-se de que está disponível a tensão correta de entrada. Caso a tensão de rede esteja normal, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
E04	Erro de leitura de corrente/ tensão	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possível erro de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
E05	Erro de leitura do sensor térmico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possível erro de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
E06	Erro da unidade de refrigeração a água	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possível erro na unidade de refrigeração a água</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique o conector da unidade de refrigeração a água e as entradas/saídas da tocha</li> <li>Certifique-se de que existe circulação de água</li> <li>Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
E07	Erro de Sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possível erro de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
E08			
E09			
E10	Erro de ligação da tocha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possível falha da tocha ou das ligações da tocha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a tocha e as ligações da tocha</li> <li>Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>


Código de erro	Erro	Causa	Solução
E11	Erro de Sistema	• Possível erro de hardware	• Contacte o serviço de assistência autorizado
E12			
E13	Erro do a limentador de fio	• Possível erro na alimentação de fio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique o compartimento do fio, o carreto, a pressão do carreto e as ligações da tocha</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
E14	Erro de Sistema	• Possível erro de hardware	• Contacte o serviço de assistência autorizado
E15	Erro de comunicação do comando à distância	• Possível erro nas ligações do comando à distância	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique as ligações do comando à distância</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
E16	Erro de Sistema	• Possível erro de hardware	• Contacte o serviço de assistência autorizado
E17			
E18			
E19	Proteção térmica (secundária)	• O tempo de funcionamento da sua máquina foi excedido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permita o arrefecimento da máquina, aguardando um pouco. Caso a falha desapareça, tente ligar a máquina com valores de amperagem mais baixos</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
		• A ventoinha pode não estar a funcionar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique visualmente o funcionamento da ventoinha</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
		• Possível obstrução da frente das condutas de entrada/saída de ar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desobstrua a frente das condutas de ar</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
		• Possível sobreaquecimento do ambiente de trabalho da máquina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o ambiente de trabalho da máquina não está demasiado quente ou mal ventilado</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>
E20	Erro de Sistema	• Possível erro de hardware	• Contacte o serviço de assistência autorizado
E21			
E22			
E23			
E26	Pressão de entrada reduzida	• A pressão de entrada pode ser reduzida	• Verifique as ligações de ar/gás; certifique-se de que a pressão de entrada é adequada. Caso a tensão de rede esteja normal, contacte o serviço de assistência autorizado
E27	Proteção da tocha não instalada	• A proteção da tocha pode não estar instalada ou corretamente encaixada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que a proteção da tocha está corretamente encaixada na máquina</li> <li>• Caso o problema persista, contacte o serviço de assistência autorizado</li> </ul>

Código de erro	Erro	Causa	Solução
E28	Erro de Sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possível erro de hardware</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contacte o serviço de assistência autorizado</li></ul>
E29	Tensão de barramento DC reduzida	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possível redução da tensão de rede</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique os cabos de ligação à rede e tensão. Certifique-se de que está disponível a tensão correta de entrada. Caso a tensão de rede esteja normal, contacte o serviço de assistência autorizado</li></ul>
E30	Tensão de barramento DC elevada	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possível aumento da tensão de rede</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique os cabos de ligação à rede e tensão. Certifique-se de que está disponível a tensão correta de entrada. Caso a tensão de rede esteja normal, contacte o serviço de assistência autorizado</li></ul>
E31	Erro de Sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possível erro de hardware</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contacte o serviço de assistência autorizado</li></ul>

PT


## ANEXO

### 5.1 Consumíveis e peças sobressalentes da tocha

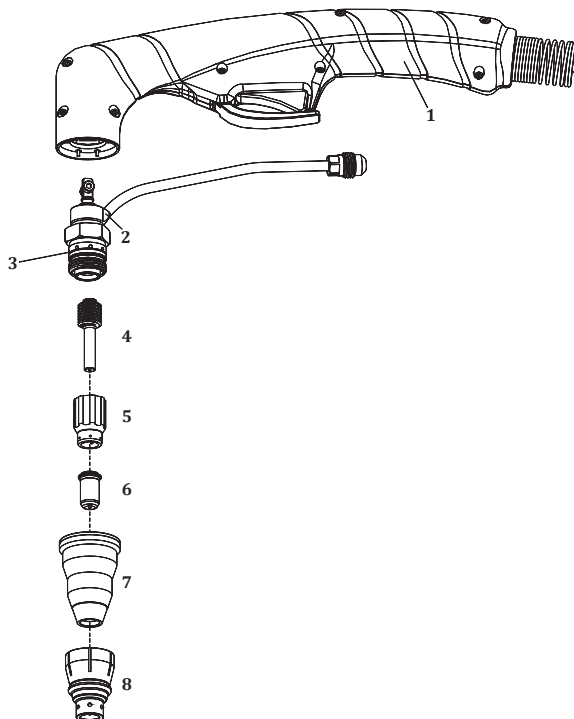

NO	TANIM	MALZEME KODU
1	Torç Kabzası	Y542000027
2	Torç Kafası	Y542000026
3	O-Ring	Y542000028
4	Elektrod	7042E00002
5	Girdaplı Halka (Swirl Ring)	7042220478
6	Nozul	7042220480
7	Muhafaza Kapağı (Retaining Cap)	7042220483
8	Muhafaza (Shield)	7042220569


## 5.2 Lista de peças sobressalentes para máquinas de corte a plasma

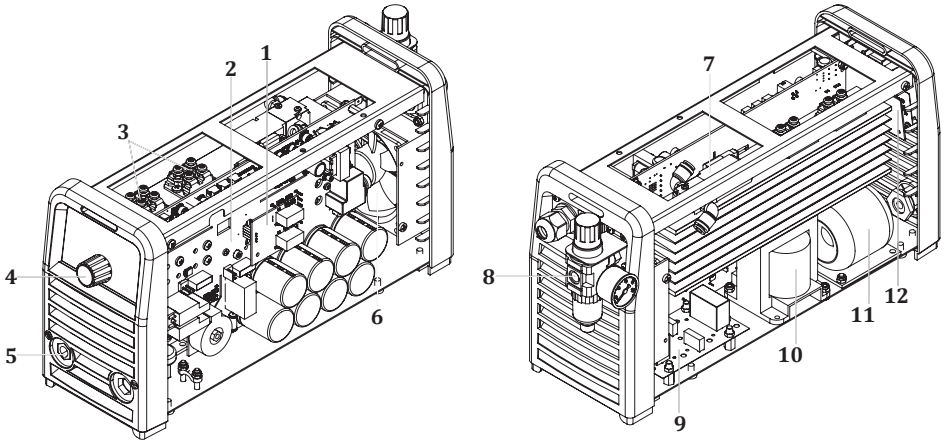

NO	TANIM	miniCUT
1	Elektronik Kart E236A-2	Y544000021
2	Elektronik Kart E235A-2	Y544000015
3	Çıkış Diyotu	A430130010
4	Potans Düğmesi	A229500001
5	Kaynak Prizi	A377900111
6	Fan	K250001024
7	Valf	A253006137
8	Filtre	A256006348
9	Elektronik Kart E236A-3	Y544000022
10	Güç Trafosu	A366000040
11	Şok Bobini	A421050012
12	Elektronik Kart E236A-1	Y544000023

### 5.5 Diagramas de Conexão


#### Diagrama de blocos miniCUT

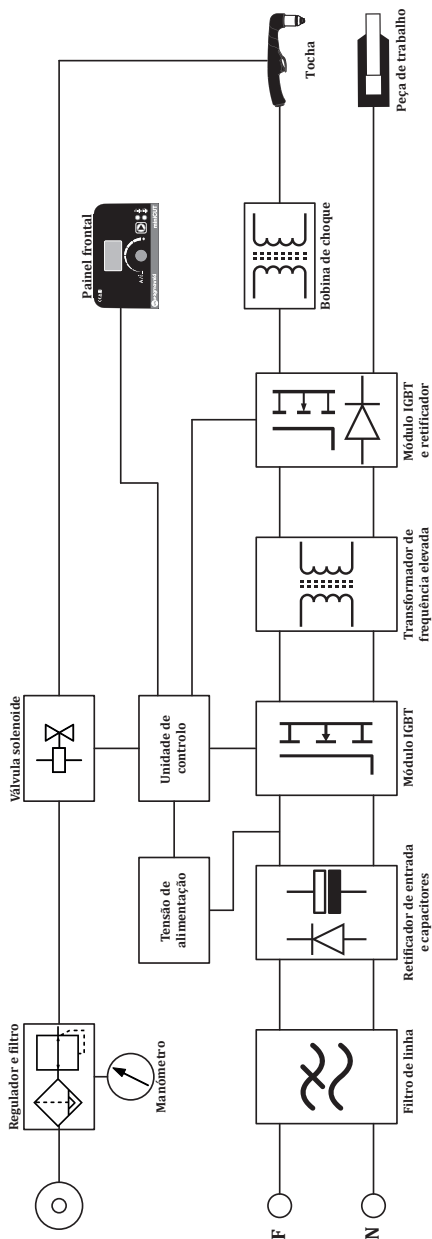

PT

# Diagramas de Circuitos miniCUT

PT

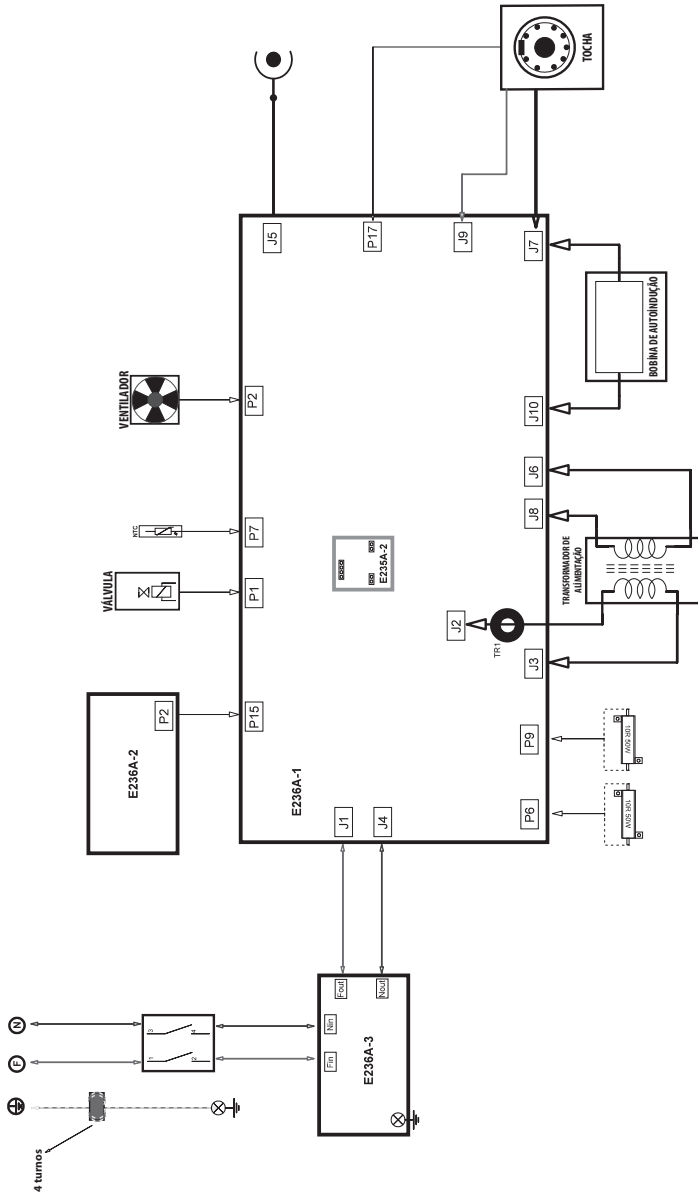



**INFORMAÇÃO DO PRODUTO****Modelo****Número de série****FABRICANTE****Nome**

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**Morada**

Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım MANİSA

**Telefone/e-mail**

+90 236 226 27 00 / info@magmaweld.com

**DADOS DA AQUISIÇÃO****Nome do distribuidor****Cidade/país****Telefone/e-mail****Data de aquisição****DADOS DO CLIENTE****Nome da empresa****Cidade/país****Telefone/e-mail****Nome de contacto****DADOS DE ASSISTÊNCIA (se aplicável)****Nome da empresa****Nome do técnico****Data de entrada em funcionamento**  
(data de início da garantia)

Para consultar os termos da garantia, visite a nossa página  
[www.magmaweld.com/warranty-terms/wt](http://www.magmaweld.com/warranty-terms/wt).



 **ÍNDICE**

NORMAS DE SEGURIDAD	148
<b>1 INFORMACIÓN TÉCNICA</b>	
1.1 Descripciones generales	154
1.2 Componentes de la máquina	154
1.3 Etiqueta del producto	155
1.4 Especificaciones técnicas	156
1.5 Accesorios	156
<b>2 INSTALACIÓN</b>	
2.1 Consideraciones al recibir	157
2.2 Recomendaciones de instalación y funcionamiento	157
2.3 Conexión del enchufe eléctrico	158
2.4 Conexión de red	158
2.5 Conexiones para corte por plasma	158
2.5.1 Conexiones de gas	158
2.5.2 Conexiones de pinzas de puesta a tierra	158
2.5.3 Conexiones de antorcha	159
2.6 Ubicación de consumibles	159
2.7 Arco Piloto	160
<b>3 INFORMACIÓN DE USO</b>	
3.1 Interfaz de usuario	161
3.2 Uso de la antorcha	162
<b>4 MANTENIMIENTO Y FALLAS</b>	
4.1 Mantenimiento	163
4.2 Reparación de averías	164
4.3 Códigos de error	166
<b>5 ANEXOS</b>	
5.1 Consumibles y repuestos de la antorcha	169
5.2 Lista de repuestos de la máquina cortadora por plasma	170
5.3 Diagramas de conexión	171

## NORMAS DE SEGURIDAD

*Siga todas las normas de seguridad incluidas en el manual!*

### Definición de información de seguridad



- Los símbolos de seguridad del manual se utilizan para identificar peligros potenciales.
- Cuando aparezca cualquier símbolo de seguridad en este manual, debe entenderse que existe un riesgo de lesiones y los peligros potenciales deben evitarse leyendo atentamente las siguientes explicaciones.
- El propietario de la máquina es responsable de evitar que personas no autorizadas accedan al equipo.
- Las personas que utilizan la máquina tienen experiencia o están completamente capacitadas en soldadura/corte, debe leer el manual del usuario y seguir las advertencias de seguridad antes de comenzar el trabajo.

### Definición de símbolos de seguridad



#### ATENCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar lesiones o daños. En caso de no tomar precauciones, se pueden producir lesiones o pérdidas/daños materiales.



#### IMPORTANTE

Indica información y advertencias de uso.



#### PELIGRO

Indica peligro grave. Cuando no proceda, puede provocar la muerte o lesiones graves.

### Comprender las advertencias de seguridad



- Lea atentamente el manual de usuario, las etiquetas y las advertencias de seguridad de la máquina.
- Asegúrese de que las etiquetas de advertencia de la máquina estén en buen estado. Reemplace las etiquetas faltantes o dañadas.
- Aprenda cómo se opera la máquina y cómo hacer debidamente los controles.
- Utilice la máquina en entornos de trabajo adecuados.
- Los cambios inapropiados que se puedan realizar en su máquina afectarán negativamente la operación segura y la vida útil de su máquina.
- El fabricante no asume responsabilidad de las consecuencias de operar el dispositivo fuera de las condiciones especificadas.

### Peligro de muerte por descarga eléctrica!



*Asegúrese de que los procedimientos de instalación cumplan con los estándares eléctricos nacionales y otras regulaciones pertinentes, y haga que personas autorizadas instalen la máquina.*

- Use guantes y delantal secos y bien aislados. Nunca use guantes y delantales mojados o dañados.
- Lleve ropa protectora ignífuga contra el riesgo de quemaduras. La ropa utilizada por el operario debe ser protectora contra chispas, salpicaduras y radiación de arco.
- No trabaje solo. En caso de peligro, asegúrese de que haya alguien en su entorno que pueda informarle.
- No toque el electrodo con las manos desprotegidas. Evite que los alicates o electrodos del electrodo entren en contacto con cualquier persona u objeto conectado a tierra.
- Nunca toque partes con acumulación de cargas eléctricas.
- Si está en contacto con un electrodo conectado a la superficie de trabajo, piso u otra máquina, nunca toque el electrodo.
- Puede protegerse de posibles descargas eléctricas aislándose de la superficie de trabajo y del suelo. Utilice un material aislante no inflamable, eléctricamente aislante, seco y sin daños lo suficientemente grande como para eliminar el contacto entre la superficie de trabajo y el operario.
- No conecte más de un electrodo al portaelectrodos.
- Fije las pinzas de puesta a tierra a la pieza de trabajo o a la mesa de trabajo lo más cerca posible para garantizar un buen contacto de metal con metal.
- Verifique la antorcha antes de operar la máquina. Asegúrese de que la antorcha y sus cables estén en buenas condiciones. Asegúrese de reemplazar una antorcha dañada y desgastada.
- No toque los portaelectrodos conectados a 2 máquinas diferentes al mismo tiempo ya que habrá doble tensión de circuito abierto.
- Mantenga la máquina apagada cuando no esté en uso y desconecte los cables.
- Desconecte todas las conexiones de alimentación y/o enchufes o apague la máquina antes de repararla.

- Tenga cuidado al utilizar un cable de red largo.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas, limpias y secas.
- Asegúrese de que los cables estén secos, limpios y sin aceite. Proteja de piezas de metal calientes y chispas.
- Los cables pelados sin aislamiento representan un peligro mortal. Compruebe con frecuencia todos los cables para detectar posibles daños. Si detecte un cable dañado o sin aislamiento, repárelo o reemplácelo de inmediato.
- Si las pinzas de puesta a tierra no están conectadas a la pieza de trabajo, aíslela para evitar el contacto con cualquier objeto metálico.
- Asegúrese de que la conexión a tierra de la línea eléctrica se realice correctamente.
- No use la salida de soldadura de CA en áreas mojadas, húmedas o congestionadas y donde haya peligro de caída.
- Use la salida de CA solo cuando sea necesario para el proceso de soldadura.
- Cuando se requiera salida de CA, use la unidad de control remoto si está disponible en su máquina.

**cuando exista una de las siguientes situaciones eléctricamente peligrosas, tome precauciones de seguridad adicionales;**

- Cuando esté en lugares húmedos o con ropa mojada,
- Cuando se encuentre en pisos de metal, estructuras de rejilla o andamios,
- Cuando esté en posiciones estrechas, como sentarse, arrodillarse o acostarse,
- Cuando el riesgo de contacto con la pieza o el suelo sea alto o inevitable.

Se pueden utilizar los siguientes equipos:

- Máquina de soldadura MIG de tensión constante (CV) CC semiautomática,
- Máquina de soldadura MMA manual de CC,
- Máquina de soldar CC o CA con bajo tensión de circuito abierto (VRD), si corresponde.

#### **Cosas que hacer en caso de descarga eléctrica**



- Apague la eléctrica.
- Utilice materiales no conductores, como madera seca, para liberar a la víctima de la descarga eléctrica de cables o piezas con corriente.
- Llame a los servicios de emergencia.

**Si tiene formación en primeros auxilios;**

- Si la víctima no respira, realice la RCP inmediatamente después de perder el contacto con la fuente eléctrica. Continúe con la RCP hasta que comience a respirar o llegue la ayuda.
- Utilícelo según las indicaciones cuando haya disponible un desfibrilador electrónico automático (DEA).
- Trate una quemadura eléctrica, por ej. una quemadura térmica, por medio de compresa fría. Prevenga la infección y cubra con un paño limpio y seco.

#### **Las piezas móviles pueden causar lesiones**



- Manténgase alejado de los objetos en movimiento.
- Mantenga todas las cubiertas, paneles, puertas, etc. de la máquina y los dispositivos cerrados y bloqueados.
- Use zapatos con punta de metal con el fin de evitar la posibilidad de que se caigan objetos pesados.

#### **El humo y los gases pueden ser perjudiciales para la salud**



**Es muy peligroso respirar el humo y el gas que se liberan durante la soldadura y el corte durante mucho tiempo.**

- Sensaciones de ardor e irritación en ojos, nariz y garganta señalan una ventilación insuficiente. En tal caso, aumente inmediatamente la ventilación; si el problema persiste, pare de soldar/cortar.
- Cree un sistema de ventilación natural o artificial en el área de trabajo.
- Utilice un sistema de extracción de humos adecuado en los puntos de soldadura/corte. Si es necesario, instale un sistema que pueda expulsar los humos y gases acumulados en todo el taller. Durante la descarga, utilice un sistema de filtración adecuado para evitar contaminar el medio ambiente.
- En espacios confinados o soldando plomo, berilio, cadmio, zinc, materiales revestidos o pintados, además de las precauciones anteriores, use respiradores que proporcionen aire fresco.
- Si los cilindros de gas están agrupados en un área separado, asegure una buena ventilación de estas áreas, mantenga las válvulas principales cerradas cuando los cilindros de gas no estén en uso, preste atención a las fugas de gas.
- Los gases protectores como el argón son más densos que el aire y existe la posibilidad de inhalarlos en lugar de aire en espacios confinados.

- No realice operaciones de soldadura/corte en presencia de vapores de hidrocarburos clorados liberados durante los procesos de lubricación o pintura.
- Algunas piezas soldadas/cortadas requieren ventilación particular. Se deben leer con atención las normas de seguridad de los productos que requieran una ventilación particular. En los casos en que se requiera, se debe usar una máscara antigás adecuada.

**Las salpicaduras y la luz del arco pueden dañar los ojos y la piel**



- Use una máscara protectora estándar y un filtro de vidrio adecuado para proteger sus ojos y su cara.
- Proteja demás partes expuestas de su cuerpo (brazos, cuello, orejas, etc.) de salpicaduras y rayos de arco con ropa protectora adecuada.
- Rodee su área de trabajo con pantallas a prueba de llamas más altas que el nivel de los ojos y cuelgue carteles de advertencia para que las personas a su alrededor no sufran daños por los rayos del arco y los metales calientes.
- No se utiliza para calentar tuberías heladas. Operar con una máquina de soldar/cortar provocará una explosión, un incendio o daños en su instalación.

**Las chispas y las piezas que salpican pueden dañar sus ojos**



- Operaciones como soldadura/corte, esmerilado de superficies, cepillado provocan chispas y salpicaduras de partículas metálicas. Para evitar posibles lesiones, use gafas de seguridad aprobadas con protectores laterales debajo de la máscara protectora.

**Las piezas calientes pueden causar quemaduras graves**



- No toque las piezas calientes con las manos desprotegidas.
- Antes de trabajar en las piezas de la máquina deje que se enfríen.
- Cuando necesite manipular piezas calientes, utilice herramientas adecuadas, guantes de soldadura/corte con alto aislamiento térmico y ropa ignífuga.

**El ruido puede dañar su audición**



- El ruido generado por algunos equipos y procesos puede afectar su audición.
- Si el nivel de ruido es alto, use protectores auditivos aprobados.

**El alambre de soldadura puede causar lesiones**



- No apunte el soplete a ninguna parte del cuerpo, a otras personas ni a ningún metal mientras desenrolla el alambre de soldadura.
- Cuando desenrolle manualmente el alambre de soldadura, el alambre delgado puede saltar de su mano como un resorte y dañar a usted o a otras personas a su alrededor. Al hacer esto, protéjase los ojos y la cara.

**La soldadura/corte puede provocar incendios y explosiones**



- Nunca suelde/corte cerca de materiales inflamables. Puede haber incendio o explosiones.
- Antes de comenzar el proceso de soldadura/corte, retire estos materiales del ambiente o cúbralos con fundas protectoras para evitar que se quemen y escalden.
- En estas áreas se aplican normas particulares nacionales e internacionales.

- No suelde/corte tubos o tuberías completamente cerrados.
- Antes de soldar/cortar tubos y recipientes cerrados, ábralos, vacíelos completamente, ventílelos y límpielos. Tenga el mayor cuidado posible cuando suelde/corte en tales lugares.
- No suelde/corte tubos o tuberías que contengan sustancias que puedan causar explosión, incendio u otras reacciones, incluso si están vacíos.
- Se producen altas temperaturas durante el proceso de soldadura/corte. ¡Debido a esto, no se debe colocar sobre superficies inflamables o dañadas.

- Las chispas y salpicaduras pueden provocar un incendio. Mantenga materiales como tubos de extintores, agua y arena al alcance de la mano.
- Utilice válvulas de retención, reguladores de gas y válvulas en circuitos de gases inflamables, explosivos y válvulas de gas. Asegúrese de que se revisen periódicamente y de que funcionen de una manera correcta.

**El mantenimiento de maquinaria y la tensión por parte de personas no autorizadas puede causar lesiones**



- Los dispositivos eléctricos no deben ser reparados por personas no autorizadas. Los errores cometidos aquí pueden provocar lesiones graves o la muerte durante el uso.
- Los elementos del circuito de gas funcionan bajo presión; los servicios por personas no autorizadas pueden resultar con explosiones y lesiones graves de los usuarios.
- Se recomienda realizar el mantenimiento técnico de la máquina y sus periféricos al menos una vez al año.

**Soldadura/Corte en Espacios Confinados de Pequeño Volumen**



- Asegúrese de realizar operaciones de soldadura/corte con otra persona en pequeños volúmenes y áreas cerradas.
- Evite en la medida de lo posible las operaciones de soldadura/corte en lugares tan cerrados.

**No tomar las precauciones requeridas durante el transporte puede causar accidentes**



- Tome todas las precauciones requeridas durante el transporte de la máquina. Las áreas a transportar, las partes que se utilizarán en el transporte y las condiciones físicas y de salud de la persona que realizará el transporte deben ser adecuadas para el proceso de transporte.
- Algunas máquinas son extremadamente pesadas, por lo que al trasladarlas se debe asegurarse de que se toman las precauciones de seguridad ambiental requeridas.
- Si la máquina se utilizará en una plataforma, se debe verificar que ésta soporta los límites de carga adecuados.
- En caso de transportar con el medio de un vehículo (carro de transporte, carretilla elevadora, etc.), asegúrese de que el vehículo y los puntos de conexión que conectan la máquina a eso (gancho de transporte, correa, tornillo, tuerca, rueda, etc.) están intactos.
- Si se va a realizar un transporte manual, asegúrese de que los la tensiones de la máquina (correa de transporte, cinturón, etc.) y las conexiones estén intactos.
- Para garantizar las condiciones de transporte necesarias, respetad las normas de la Organización Internacional del Trabajo relativas al peso de transporte y las normas de transporte de su país.
- Utilice siempre las asas o las agarraderas de transporte en el momento de reubicar la fuente de alimentación. Nunca tire de sopletes, cables o mangueras. Lleve siempre los cilindros de gas por separado.
- Antes de transportar el equipo de soldadura/corte, retire todas las interconexiones, levante y transporte las pequeñas por sus asas, las más grandes por las agarraderas de transporte o utilizando equipos de elevación adecuados, como carretillas elevadoras.

**Las piezas que caen pueden causar lesiones**



**La colocación incorrecta de la fuente de alimentación u otro equipo puede provocar lesiones graves a las personas y daños materiales a otros objetos.**

- Coloque su máquina sobre pisos y plataformas con una pendiente máxima de 10° para que no se caiga ni vuelque. Prefiera áreas libres de polvo, bien ventiladas, anchas, inmóviles, en los que no interferirá con el flujo de material, no se producirá el riesgo de engancharse en cables y mangueras. Para evitar que las botellas de gas vuelquen, fijelas a la plataforma en máquinas con plataforma de gas adecuada para la botella, y a la pared con una cadena para que no vuelquen en usos estacionarios.
- Proporcione a los operarios un fácil acceso a las configuraciones y conexiones en la máquina.

**El uso excesivo provoca el sobrecalentamiento de la máquina**



- Deje que la máquina se enfríe de acuerdo con los ciclos de trabajo.
- Disminuya la relación del ciclo de trabajo o corriente antes de comenzar a soldar/cortar nuevamente.
- No bloquee las aberturas de ventilación de la máquina.
- No coloque filtros en las entradas de ventilación de la máquina sin la aprobación del fabricante.

**La soldadura por arco puede causar interferencias electromagnéticas**



Este dispositivoV no cumple con IEC 61000 -3 - 12 Si se desea conectarse a la red de baja tensión que se utiliza en el hogar, el instalador que realizará la conexión eléctrica o la persona que utilizará la máquina debe tener conocimiento de la conectividad de la máquina, en este caso es bajo la responsabilidad del usuario .ir.

- Asegúrese de que el área de operación cumpla con la compatibilidad electromagnética (EMC). Las interferencias electromagnéticas que pueden ocurrir durante el proceso de soldadura/corte pueden causar efectos no deseados en sus dispositivos electrónicos y en su red. Cualquier efecto causado por estas interferencias durante el funcionamiento es bajo la responsabilidad del usuario.
- En caso de alguna interferencia, para garantizar el cumplimiento; se pueden tomar medidas adicionales, como usar cables cortos, usar cables blindados, reubicar la máquina, quitar cables del dispositivo y/o área afectada, usar un filtro o proteger el área de trabajo en términos de EMC.
- Realice sus operaciones de soldadura/corte lo más lejos posible (100 m) de sus dispositivos electrónicos sensibles para evitar posibles daños EMC.
- Asegúrese de que su máquina esté instalada y colocada de acuerdo con el manual de instrucciones.

### Evaluación de la Compatibilidad Electromagnética del Área de Estudio Según IEC 60974-9 cláusula 5.2

#### Evaluación de la Compatibilidad Electromagnética del Área de Estudio



Antes de instalar equipos de soldadura/corte, el operario y/o el usuario deben realizar una investigación de posibles interferencias electromagnéticas en el entorno. Deben tenerse en cuenta las siguientes situaciones:

- a) Otros cables de alimentación, cables de control, cables de señal y telefónicos arriba, abajo y junto a la máquina de soldar/cortar y sus equipos;
- b) Transmisores y receptores de radio y televisión;
- c) Ordenadores y otros equipos de control;
- d) Equipos críticos de seguridad, por ejemplo, la protección de equipos industriales;
- e) la tensiones médicos de personas cercanas, por ejemplo, marcapasos y audífonos;
- f) Equipos utilizados para la medición o calibración;
- g) Inmunidad de otro equipo en el entorno. El usuario debe asegurarse de que otros equipos que se utilicen en el entorno sean compatibles. Esto puede requerir medidas de protección suplementarias,
- h) Los límites del área de estudio se pueden ampliar de acuerdo con el tamaño del entorno, la estructura del edificio y otras actividades que se llevan a cabo en el edificio, teniendo en cuenta el tiempo de la operación de soldadura/corte a lo largo del día.

Además de la evaluación del área, también puede exigirse la evaluación de las instalaciones del dispositivo para resolver el solapamiento. Cuando sea necesario, las mediciones in situ también se pueden utilizar con el fin de confirmar la eficiencia de las medidas de mitigación.

(Fuente: IEC 60974-9).

#### Métodos de reducción de ruidoV



- El dispositivo debe ser conectado a la red eléctrica según las recomendaciones y por una persona autorizada. En caso de interferencias, se pueden aplicar medidas adicionales, como filtrar la red. El suministro de equipos de soldadura por arco montados permanentemente debe ser a través de un conducto metálico o un cable blindado equivalente. El blindaje y la carcasa de la fuente de alimentación deben estar conectados y se debe mantener un buen contacto eléctrico entre las dos estructuras.
- Se debe realizar el mantenimiento periódico recomendado del dispositivo. Todas las escotillas deben estar cerradas y/o bloqueadas cuando el la tensión está en uso. No se pueden realizar cambios o modificaciones en el dispositivo que no sean sus configuraciones estándar; sin la aprobación por escrito del fabricante. En caso contrario, el usuario será responsable de toda la consecuencia que pudiera derivarse.
- Los cables de soldadura/corte deben mantenerse lo más cortos posible. Deben correr uno al lado del otro desde el piso del área de trabajo. Los cables de soldadura/corte no deben enrollarse.
- Se forma un campo magnético en la máquina durante la soldadura/corte. Esto puede hacer que la máquina tire de las piezas de metal sobre sí misma. Para evitar este disparo, asegúrese de que los materiales metálicos estén a una distancia segura o fijos. El operario debe estar aislado de todos estos materiales metálicos interconectados.
- En los casos en que la pieza de trabajo no esté conectada a tierra por motivos de seguridad eléctrica o debido a su tamaño y posición (p. ej., casco de barco o fabricación de construcciones de acero), una conexión entre la pieza de trabajo y tierra puede reducir las emisiones en algunos casos. Debe tenerse en cuenta que conectar a tierra la pieza de trabajo puede causar lesiones a los usuarios o el mal funcionamiento de otros equipos eléctricos en el entorno. Cuando sea necesario, la conexión a tierra y la pieza de trabajo se pueden realizar como una conexión directa, pero en algunos países donde la conexión directa no está permitida, la conexión se puede establecer utilizando elementos de capacidad adecuados de acuerdo con las normas y reglamentos locales.
- El blindaje y la protección de otros dispositivos y cables en el área de trabajo pueden evitar efectos disruptivos. Se puede considerar el blindaje de toda la zona de soldadura/corte para algunas aplicaciones específicas.



**Campo electromagnético (CEM)**

La corriente eléctrica que pasa a través de cualquier conductor crea campos eléctricos y magnéticos (CEM) locales.

Los operarios deben seguir los procedimientos a continuación con el fin de minimizar el riesgo que representa la exposición a CEM;

- Los cables de soldadura/corte deben juntarse y asegurarse con materiales de unión (cinta, bridas, etc.) tanto como sea posible, para reducir el campo magnético.
- El cuerpo y la cabeza del operario deben mantenerse lo más alejados posible de las máquinas de soldar/cortar y los cables;
- Los cables de soldadura/corte y eléctricos no deben enrollarse alrededor del cuerpo;
- El cuerpo no debe quedar atrapado entre los cables de soldadura/corte. Los cables de soldadura/corte deben mantenerse alejados del cuerpo, ambos uno al lado del otro;
- El cable de retorno debe conectarse a la pieza de trabajo lo más cerca posible del área de soldadura / corte;
- No debe apoyarse en la unidad de potencia, no debe sentirse ni trabajar muy cerca de esa;
- No se debe soldar/cortar mientras se transporta la unidad de potencia o el alimentador de alambre.

Los CEM también pueden afectar el funcionamiento de los implantes médicos (material implantado) como los marcapasos. Se deben tomar medidas de protección para las personas con implantes médicos. Por ejemplo, se puede restringir el acceso a los transeúntes o se pueden realizar evaluaciones de riesgo individuales para los operarios. Un profesional médico debe realizar una evaluación de riesgos y una recomendación para los usuarios con implantes médicos..



- **Protección** No exponga la máquina a la lluvia, salpicaduras de agua o vapor a presión.

**Eficiencia Energética**

- Prefiera el método y la máquina adecuados para el proceso de soldadura/corte.
- Seleccione la corriente y/o tensión adecuado para el material y espesor que de soldadura/corte.
- Si el período de inactividad será largo, deje que el ventilador enfríe la máquina y apague. Las máquinas con control inteligente de ventiladores se detendrán automáticamente.

**Procedimiento de Residuos**

- Este dispositivo no es basura doméstica. Debe estar dirigido al reciclaje según la legislación nacional con la directiva de la Unión Europea.
- Obtenga información de su distribuidor y personas autorizadas sobre la gestión de residuos de su máquina.

**FORMULARIO DE GARANTÍA**

Para obtener el formulario de garantía, visite nuestro sitio web [www.magmaweld.com/warranty-form/wr](http://www.magmaweld.com/warranty-form/wr).

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### 1.1 Descripciones generales

miniCUT es una máquina de corte por plasma de alto rendimiento diseñada para aplicaciones de corte. Es liviano y portátil con su diseño compacto. Ofrece un excelente rendimiento de corte. La presión del gas se ajusta manualmente.

### 1.2 Componentes de la máquina

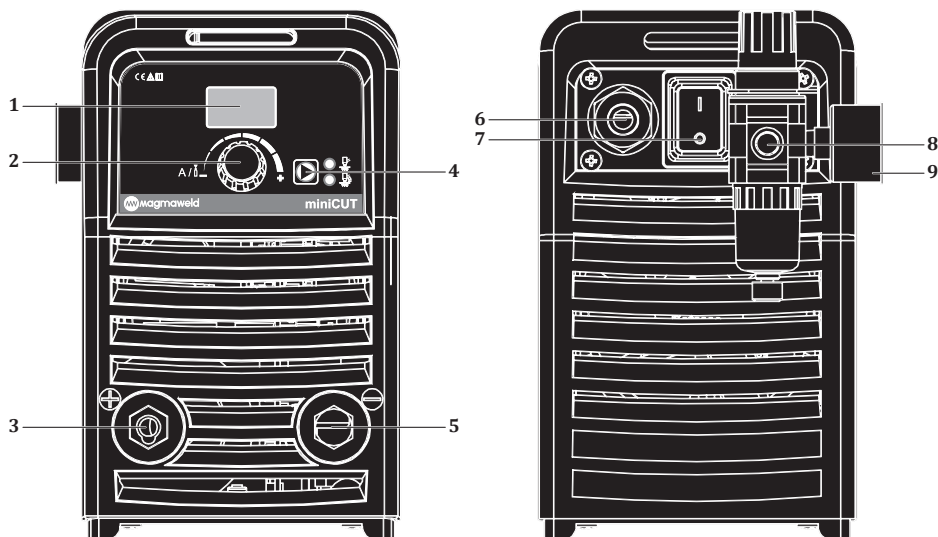


Figura 1 : Vista frontal y trasera del miniCUT


- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1- Pantalla digital                     | 6- Conexión de alimentación         |
| 2- Potenciómetro                        | 7- Interruptor de encendido/apagado |
| 3- Conexión a tierra (+)                | 8- Filtro de aire                   |
| 4- Botón de selección del modo de corte | 9- Indicador de Presión             |
| 5- Conector antorcha                    |                                     |

### 1.3 Etiqueta del producto

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım Manisa-TÜRKİYE					
MINICUT		S/N:			
		EN 60974-1/-10 Cl. A			
	---	15A / 86V - 30A / 92V			
		X	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> =280V	I <sub>2</sub>	30A	27A	21A
		U <sub>2</sub>	92V	91V	88.5V
		I <sub>1</sub>	22.5A	20A	16A
		S <sub>1</sub>	5.18kVA	4.6kVA	3.68kVA
	U <sub>i</sub> =230V	I <sub>imax</sub> =22.5A	I <sub>leff</sub> =16A		
IP23S	CE	EMC	UK CA		

- Rectificador de transformador monofásico
- Característica vertical
- Corriente directa
- Corte por plasma
- Entrada de red-1 fase de corriente alterna
- Adecuado para trabajar en entornos peligrosos

- X Ciclo de trabajo
- U<sub>0</sub> Tensión de funcionamiento inactivo
- U<sub>1</sub> Tensión y frecuencia de red
- U<sub>2</sub> Tensión de fuente nominal
- I<sub>1</sub> Corriente nominal extraída de la red
- I<sub>2</sub> Corriente de soldadura nominal
- S<sub>1</sub> Potencia extraída de la red eléctrica
- IP23S Clase de Protección

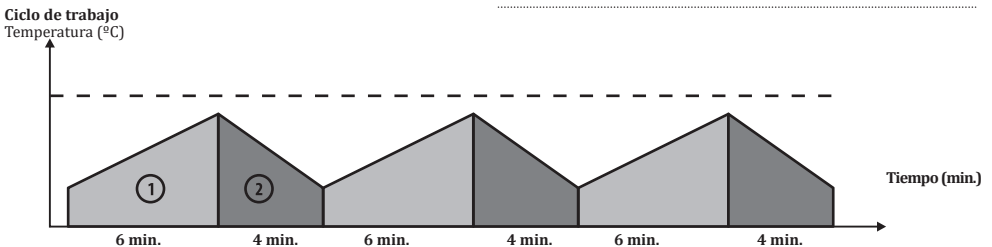

Tal como se define en la norma EN 60974-1 el ciclo de trabajo incluye un período de 10 minutos. Por ejemplo, si se desea operar a 100A en una máquina especificada como %60A / 100A, la máquina puede cortar sin parar en los primeros 10 minutos del tiempo de 6 minutos (zona 1).. No obstante, la máquina debe dejarse inactiva durante los siguientes 4 minutos para que se enfríe (zona 2)..

### 1.4 Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	miniCUT
Tensión de red (monofásica - 50-60 Hz)	V	230
Potencia extraída de la red eléctrica	kVA	5,18
Rango de configuración corriente	ADC	15 - 30
Corriente nominal	ADC	30
Abra el circuito de tensión	VDC	280
Espesor de corte recomendado (todos los metales)	mm	8 (500 mm/min)
Espesor máximo de corte (todos los metales)	mm	10 (325 mm/min)
Espesor de rotura (todos los metales)	mm	12
Tamaños (LxAnxAI)	mm	402 x 121 x 200
Peso	kg	7,5
Clase de Protección		IP23S

Las velocidades de corte de la tabla corresponden a los resultados de las pruebas de laboratorio de Magmaweld. Pueden variar según las diferentes aplicaciones de corte y las condiciones ambientales.

### 1.5 Accesorios

ACCESORIOS ESTÁNDAR	CANTIDAD	CÓDIGO DE PRODUCTO
Alicates y cable de puesta a tierra	1	K301100343
Antorcha	1	7142H03004

## INSTALACIÓN

### 2.1 Consideraciones al recibir

Asegúrese de que hayan llegado todos los materiales pedidos. Si falta algún material o está dañado, comuníquese con el punto de venta de inmediato.

La caja estándar debe contener;

- La máquina principal y cable de red conectado a esa
- Antorchas y consumibles
- Alicates y cable de puesta a tierra
- Certificado de garantía
- Manual de usuario

En caso de entrega dañada, lleve un registro, tome una fotografía del daño y notifique a la compañía de envío con una fotocopia de la hoja de ruta. En el caso de que el problema persista, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

### **Símbolos en el dispositivo y sus significados;**



El corte/soldadura por plasma es peligroso. Deben proporcionarse condiciones de trabajo apropiadas y deben tomarse las medidas necesarias. Los expertos son responsables de la máquina y deben proporcionar el equipo requerido. Las personas no relacionadas deben mantenerse alejadas del área de trabajo.



Este dispositivo no cumple con IEC 61000-3-12 Si se desea conectarse a la red de baja tensión que se utiliza en el hogar, el instalador que realizará la conexión eléctrica o la persona que utilizará la máquina debe tener conocimiento de la conectividad de la máquina, en este caso es bajo la responsabilidad del usuario.



Se debe prestar atención a los símbolos de seguridad y las notas de advertencia en el dispositivo y en el manual del usuario, y no se deben quitar las etiquetas.



Las parrillas son para la ventilación. Para garantizar un buen enfriamiento, las aberturas no deben cubrirse y no se deben insertar objetos.

### 2.2 Recomendaciones de instalación y funcionamiento

- Para mover la máquina se deben utilizar anillas de elevación o carretillas elevadoras. No levante la máquina con la bombona de gas. Cuando se transporten manualmente máquinas de soldar portátiles, se debe actuar de acuerdo con las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Se deben tomar las medidas necesarias en el lugar de trabajo para garantizar que el proceso de transporte se lleve a cabo de acuerdo con las condiciones de salud y seguridad en la medida de lo posible. Se deben tomar precauciones de acuerdo con las características del entorno de trabajo y los requisitos del puesto. Coloque la máquina sobre una superficie dura, nivelada y lisa donde no se caiga ni se vuelque.
- En los casos en que la temperatura ambiente supere los 40 °C, opere la máquina a una corriente más baja o a una velocidad de ciclo más alta.
- Evite cortar plasma cuando haya viento y lluvia al aire libre. Si se debe realizar el corte por plasma en tales casos, proteja el área de la operación y la máquina de corte por plasma con una cortina resistente al fuego y un toldon.
- Al colocar la máquina, asegúrese de que los materiales como paredes, cortinas y paneles no interfieran con el fácil acceso a los controles y conexiones de la máquina.
- Si está cortando plasma en el interior, utilice un sistema de extracción de humo adecuado. El proceso de corte por plasma provoca la liberación de polvo de piezas cortadas, humo y gases que son perjudiciales para la salud. Si existe el riesgo de inhalar humo, polvo y gas en espacios cerrados, use la tensión de respiración.
- Cumplase con las tasas de ciclo de operación indicadas en la etiqueta. La superación frecuente de las tasas del ciclo de funcionamiento puede dañar la máquina, lo que puede anular la garantía.
- Se debe utilizar un cable de alimentación adecuado para el valor de seguro especificado.
- El suministro de energía debe estar conectado a tierra de acuerdo con la legislación eléctrica local y nacional.
- Asegúrese de que las conexiones de suministro de gas se realizan correctamente. Si la fuente de gas está comprimida en el cilindro, fije el cilindro de gas para que no se caiga.

## 2.3 Conexión del enchufe eléctrico



**Por motivos de seguridad, nunca utilice el cable de alimentación de la máquina sin enchufe. Resgarse el equipo con fusibles retardados apropiados para el sistema y un botón de emergencia para apagar rápidamente la energía entrante en caso de emergencia.**

- Utilice el cable de chasis adecuado para su fuente de alimentación. Empuje el conector del chasis en la ranura de la fuente de alimentación y colóquelo en la ranura, asegurándose de que la conexión esté bien apretada.
- Las operaciones de conexión eléctrica deben ser realizadas por un electricista autorizado según la legislación local y nacional.

## 2.4 Conexión de red



**Al enchufar el enchufe, asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado de la máquina esté en la posición "0".**

- Compruebe las 3 fases con un voltímetro antes de conectar la máquina a la red eléctrica. Una vez que haya determinado que cada fase es correcta, enchufe la toma de corriente.
- Arranque la máquina con el interruptor de encendido/apagado.
- Apague la máquina moviendo el interruptor de nuevo a la posición "0".

## 2.5 Conexiones para corte por plasma



**Se debe tener cuidado al cortar; se debe llevar ropa protectora y guantes adecuados.**

### 2.5.1 Conexiones de gas

- Si la fuente de gas está en el taller o en el cilindro de gas, se debe utilizar un regulador de gas y éste debe ser capaz de suministrar gas a la entrada de aire de la máquina.
- Para los casos en que se utiliza un cilindro de gas, asegure el cilindro de gas para que no se vuelque.
- Para trabajar con seguridad y lograr los mejores resultados, utilice un regulador que cumpla con las normas y asegúrese de que la calidad del suministro de gas cumpla con esas. El rendimiento del corte y la calidad de los consumibles serán afectados por la calidad del suministro de gas.
- Asegúrese de que la protección de la línea de gas de contaminantes como aceite o polvo.
- Mantenga la válvula del cilindro de gas abierta un rato para que se descarguen los sedimentos y partículas.
- Conecte el regulador de gas al cilindro de gas; asegúrese de que la rosca en la salida de gas del cilindro de gas y la tuerca del regulador coincidan.
- Conecte un extremo de la manguera del cilindro al regulador de gas y el otro extremo a la entrada de gas en la parte trasera de la máquina y abra la válvula del cilindro de gas.
- Ajuste el caudal de gas con la válvula reguladora de presión.
- Asegúrese de que no haya fugas en las conexiones.
- Si se excede el límite superior de la presión del gas de entrada, el filtro de aire puede dañarse.

Fuente de gas	Aire o nitrógeno limpio, seco y sin aceite
Caudal/presión de entrada de gas recomendados	Corte: 5 l/min a 130 bar.

### 2.5.2 Conexiones de pinzas de puesta a tierra

- Inserte el enchufe del cable de los alicates de conexión a tierra en el enchufe de conexión a tierra de la máquina y apriételo girándolo hacia la derecha. Asegúrese de que la conexión esté hecha.
- Para mejorar la calidad del corte, sujete firmemente las pinzas de conexión a tierra a la pieza de trabajo lo más cerca posible del local del corte.


- Asegúrese de que haya un buen contacto de metal a metal. Nunca conecte los alicates de conexión a tierra a la parte del metal que cae.



*Para garantizar la protección personal, la fuente de alimentación debe estar conectada a tierra de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales para reducir la interferencia electromagnética y crear las condiciones de funcionamiento adecuadas.*

### 2.5.3 Conexiones de antorcha


- La antorcha viene acoplada a la máquina.
- Para obtener información detallada sobre las antorchas, consulte 5.1.

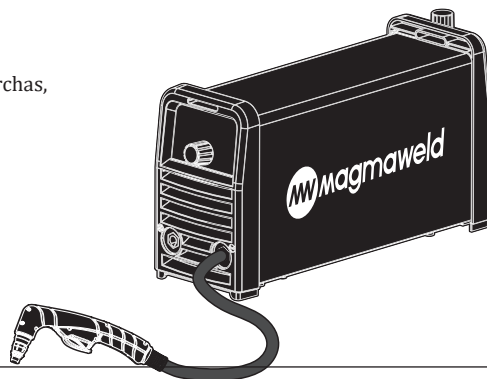

ES

### 2.6 Ubicación de consumibles

- En primer lugar se deben preparar los consumibles del soplete.
- Se deben seleccionar los consumibles apropiados.
- Los consumibles deben instalarse en el orden especificado.

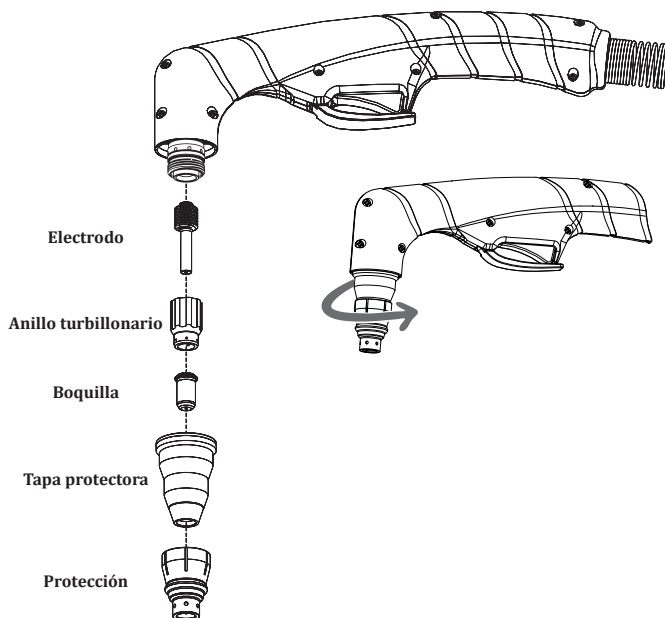

- La vida útil de los consumibles depende del material a cortar, el grosor del corte, la longitud del corte, el método de corte, la distancia adecuada al material, la calidad del aire y la frecuencia del chorro. Si la frecuencia de voladura es mayor, el consumible se desgastará más rápidamente.
- Cuando se trabaja con consumibles protegidos, la punta de la antorcha puede tocar el metal que se va a cortar durante el corte. Cuando se trabaja con consumibles sin protección, debe haber una distancia de 2 mm entre la pieza a cortar y la antorcha.
- Ver 5.1 para obtener información detallada sobre los consumibles.



***Cuando se presiona el gatillo de la antorcha el arco de plasma se crea de inmediato. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada en el momento de reemplazar los consumibles de plasma.***

## 2.7 Arco Piloto

ES


En el proceso de corte por plasma se utiliza gas ionizado con alta conductividad eléctrica. En el momento en que se activa el soplete de plasma, se activa la alimentación de CC y en poco tiempo, comienza un rápido flujo de gas dentro del soplete. Esta potencia de CC ioniza el gas en la antorcha y se produce un arco. Este se llama el arco piloto trasero, que se estrecha e intensifica por la antorcha.

El arco piloto es forzado a salir de la boquilla del soplete por los gases a alta velocidad. Cuando entra en contacto con el metal a cortar, se forma la corriente principal y comienza el corte. El proceso de corte continúa moviendo la antorcha.





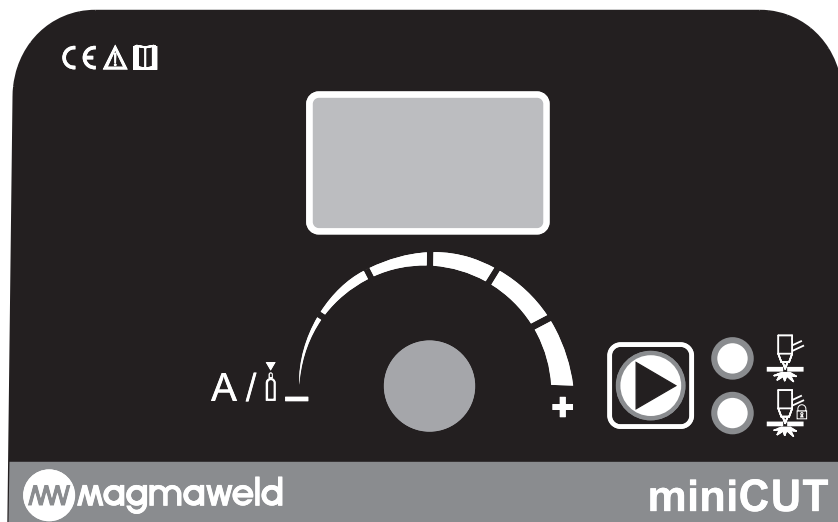


## INFORMACIÓN DE USO

### 3.1 Interfaz de usuario



ES

	<p><b>Pantalla digital</b> La corriente de soldadura ajustada, los valores de presión y los códigos de error se pueden monitorear visualmente po medio de la pantalla digital.</p>
	<p><b>Modos de corte</b></p> <p> <b>Corte regular</b></p> <p>Tan pronto como presiona el gatillo en el modo de corte regular, se produce un arco piloto y comienza el proceso de corte. Incluso si no suelta el gatillo cuando la pieza de trabajo está terminada, el arco se apaga, puede soltar el gatillo. Si suelta el gatillo en el medio del material, el arco se apagará de nuevo. Cuando presiona el gatillo nuevamente para continuar con la operación, el arco piloto reaparece..</p> <p> <b>Bloqueo del gatillo de la antorcha</b></p> <p>En este modo, el arco piloto se produce cuando presiona el gatillo. Después de iniciar el proceso de corte, puede quitar la mano del gatillo y continuar con el proceso de corte. Tan pronto como la pieza de trabajo esté terminada (cuando vea un espacio), el arco piloto se apagará y el modo se desactivará. El modo estará activo cuando vuelva a presionar el gatillo y comience a cortar la pieza de trabajo. Este modo facilita el corte de piezas de trabajo especialmente largas, se puede cortar sin mantener pulsado el dedo en el gatillo.</p>

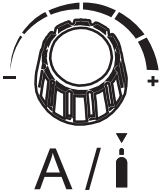**Potenciómetro de ajuste****A: Ajuste de corriente / i Ajuste de gas**

Para ajustar la corriente, el valor de corriente deseado se ajusta dentro de ciertos rangos de tolerancia girando el potenciómetro de ajuste hacia la izquierda y hacia la derecha.



Para cambiar al ajuste de gas, es necesario presionar el potenciómetro de ajuste una vez. La máquina cambia al modo de gas libre, el valor ajustado se lee en el potenciómetro de ajuste de presión de gas. Cuando tira de la olla de ajuste de presión de gas en el filtro de aire hacia arriba y la coloca en la posición libre, puede aumentar/disminuir la presión girándola hacia la derecha/izquierda.

**3.2 Uso de la antorcha**

Al cortar, presione el gatillo de la antorcha empujando la tapa protectora en el gatillo de la antorcha hacia adelante. El arco de plasma ocurrirá tan pronto como presione el gatillo de la antorcha. Para hacer un corte uniforme, la punta del soplete debe avanzar lentamente a través del material que se va a cortar.

Vease 5.1 para obtener información detallada sobre las antorchas.



***El gatillo de la antorcha está activo cuando la fuente de alimentación está encendida. Debe asegurarse de que su mano no entre en la ruta de corte.***

***No debe sostener la pieza de trabajo en la mano ni apuntar la antorcha hacia usted ni hacia nadie más.***



## MANTENIMIENTO Y FALLAS

- El mantenimiento y las reparaciones de la máquina deben ser realizados por personas competentes. La compañía no asume responsabilidad de los accidentes que puedan ocurrir como consecuencia de intervenciones de personas no autorizadas.
- Puede obtener las piezas que se utilizarán durante la reparación de nuestros servicios autorizados. El uso de repuestos originales prolongará la vida útil de su máquina y evitará pérdidas de rendimiento..
- Consulte siempre al fabricante oa un centro de servicio autorizado especificado por el fabricante.
- Cualquier interposición no autorizada por el fabricante queda fuera de la garantía.
- Asegúrese de cumplir con las normas de seguridad vigentes durante las operaciones de mantenimiento y reparación.
- Antes de realizar cualquier acción en la máquina para su reparación, desconecte el enchufe de red de la máquina y espere 10 segundos para que se descarguen los condensadores..

### 4.1 Mantenimiento




#### Mantenimiento diario

- Los consumibles de la antorcha deben revisarse periódicamente y reemplazarse si están desgastados o dañados. Asegúrese de que estos materiales sean productos originales para uso a largo plazo y alto rendimiento.




#### Cada 3 meses

- No retire las etiquetas de advertencia del dispositivo. Reemplace las etiquetas gastadas o rotas por otras nuevas. Puede obtener las etiquetas en el servicio autorizado.
- Verifique los alicates y los cables. Preste atención a las conexiones y la durabilidad de las partes.
- Reemplace las piezas dañadas o defectuosas por nuevas. Nunca agregue/repare cables.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio para la ventilación.

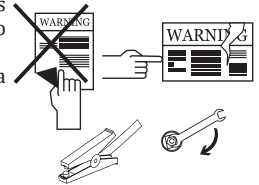

#### Cada 6 meses

- Limpie y apriete las piezas de conexión como pernos y tuercas. Compruebe los cables de las pinzas de puesta a tierra. Abra las cubiertas laterales de la máquina y límpiela con aire seco a baja presión o una herramienta de vacío. No aplique aire comprimido desde una distancia cercana a los componentes electrónicos.
- Asegúrese de que el filtro de aire esté limpio. Si está sucio, reemplácelo por uno nuevo.

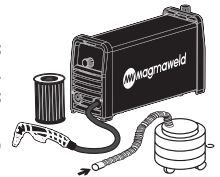

**NOTA:** Los períodos mencionados son los períodos máximos que deben aplicarse si su dispositivo no presenta ningún problema.. Puede repetir las operaciones mencionadas con más frecuencia, dependiendo de la intensidad y la contaminación de su entorno de trabajo..



**Nunca corte con las puertas de la máquina de corte por plasma abiertas.**

## 4.2 Reparación de averías

Las siguientes tablas contienen las posibles fallas y sus soluciones.

Falla	Causa	Resolución
La maquina no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La conexión eléctrica de la máquina es problemática</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la máquina esté conectada a la electricidad</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexiones de red incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que las conexiones a la red son correctas</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fusible de red defectuoso o cable de red dañado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe los fusibles de alimentación de red, el cable de red y el enchufe</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El interruptor de encendido/apagado no funciona correctamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe el interruptor de encendido/apagado</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
La máquina funciona pero no corta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La presión y el flujo de aire pueden no ser adecuados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe la presión del aire y la calidad del aire. Asegúrese de que la presión y el caudal de aire sean los adecuados, que el aire esté seco y limpio</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La tensión de red puede no ser adecuada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la tensión de red que llega a la máquina sea la adecuada</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los alicates de puesta a tierra no deben estar sujetos a la pieza de trabajo ni a la máquina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que las pinzas de puesta a tierra estén conectadas a la pieza de trabajo ya la máquina. Limpie el área donde los alicates de puesta a tierra hacen contacto con la pieza de trabajo</li> <li>• Asegúrese de que las pinzas de puesta a tierra no estén dañadas.</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La antorcha y/o los consumibles pueden estar desgastados o dañados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la antorcha y/o los consumibles no estén desgastados o dañados, reemplácelos si es necesario</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>

Falla	Causa	Resolución
La máquina funciona pero no corta	<ul style="list-style-type: none"> <li>El arco no se transfiere a la pieza de trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la superficie de la pieza de trabajo no esté pintada y limpia</li> <li>Asegúrese de que la antorcha esté a la distancia adecuada de la pieza de trabajo</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La presión y el flujo de aire pueden no ser adecuados, los elementos del filtro de aire pueden estar sucios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe la presión del aire y la calidad del aire. Asegúrese de que la presión y el caudal de aire sean los adecuados, que el aire esté seco y limpio</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La antorcha y/o los consumibles pueden estar desgastados o dañados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la antorcha y/o los consumibles no estén desgastados o dañados, reemplácelos si es necesario</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La antorcha y/o los consumibles pueden no estar seleccionados o instalados correctamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la antorcha y/o los consumibles se utilicen e instalen de una manera correcta</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que se haya seleccionado incorrectamente el modo de corte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que el modo de corte sea el correcto</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El valor de amperaje utilizado puede haber sido seleccionado incorrectamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe seleccionar el valor de amperaje adecuado (grosor y tipo de material) para el material que se va a cortar</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que se exceda la velocidad de corte y el espesor adecuado para el rendimiento de la máquina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la velocidad de corte y el grosor de corte sean los adecuados</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La altura o el ángulo de la antorcha con respecto a la pieza de trabajo pueden ser incorrectos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la altura y el ángulo de la antorcha con respecto a la pieza de trabajo sean correctos</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La dirección de corte puede ser incorrecta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la dirección de corte sea la correcta</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>

### 4.3 Códigos de error

A continuación se indican todos los códigos de error para todas las máquinas. Tenga en cuenta los códigos de error relacionados con su propia máquina.

Código de Error	Error	Causa	Resolución
E01	Protección térmica (Primaria)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que se haya excedido el tiempo de actividad de su máquina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deje que la máquina se enfríe esperando un momento. Si la falla desaparece, trate de usarlo en valores de amperaje más bajos</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que el ventilador no esté funcionando</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe visualmente si el ventilador funciona</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>La parte delantera de los canales de entrada y salida de aire puede estar bloqueada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abra los conductos de aire</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>El ambiente de trabajo de la máquina puede ser muy caluroso o sin ventilación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que el entorno de trabajo de la máquina no sea muy caluroso ni con poca ventilación</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
E02	Tensión de red bajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que haya caído la tensión de red</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe los cables de conexión a la red y la tensión. Asegúrese de que se proporcione la entrada de tensión correcta. Si la tensión de red es normal, contactar con el servicio autorizado</li> </ul>
E03	Tensión de red alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>La tensión de red puede haber aumentado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe los cables de conexión a la red y la tensión. Asegúrese de que se proporcione la entrada de voltaje correcta. Si la tensión de red es normal, contactar con el servicio autorizado</li> </ul>
E04	Error de lectura de corriente/tensión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede haber un error de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Póngase en contacto con el servicio autorizado</li> </ul>
E05	Error de lectura del sensor de temperatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede haber un error de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Póngase en contacto con el servicio autorizado</li> </ul>
E06	Error de la unidad de refrigeración por agua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede haber un error en la unidad de refrigeración por agua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revise el conector del grupo enfriador de agua y las entradas/salidas de la antorcha</li> <li>Asegúrese de que haya circulación de agua</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
E07	Error del sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede haber un error de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Póngase en contacto con el servicio autorizado</li> </ul>
E08			
E09			
E10	Error de conexión de antorcha	<ul style="list-style-type: none"> <li>La antorcha y las conexiones de la antorcha pueden estar defectuosas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revise la antorcha y las conexiones de la antorcha</li> <li>Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>


Código de Error	Error	Causa	Resolución
E11	Error del sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede haber un error de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Póngase en contacto con el servicio autorizado</li> </ul>
E12			
E13	Error del alimentador de alambre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede haber un error en la alimentación del alambre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique las conexiones de la cesta de alambre, el carrete/la prensa de carrete y la antorcha</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
E14	Error del sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede haber un error de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Póngase en contacto con el servicio autorizado</li> </ul>
E15	Error de comunicación del mando remoto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede haber un error en las conexiones del mando remoto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique las conexiones del mando remoto</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
E16	Error del sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede haber un error de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Póngase en contacto con el servicio autorizado</li> </ul>
E17			
E18			
E19	Protección Térmica (Secundario)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible que se haya excedido el tiempo de actividad de su máquina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deje que la máquina se enfríe esperando un momento. Si la falla desaparece, trate de usarlo en valores de amperaje más bajos.</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible que el ventilador no esté funcionando</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe visualmente si el ventilador funciona.</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• La parte frontal de los canales de entrada - salida de aire puede estar bloqueada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra los conductos de aire</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• El ambiente de trabajo de la máquina puede ser muy caluroso o sin ventilación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el entorno de trabajo de la máquina no sea muy caluroso ni con poca ventilación.</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
E20	Error del sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede haber un error de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Póngase en contacto con el servicio autorizado</li> </ul>
E21			
E22			
E23			
E26	Presión de entrada baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La presión de entrada puede ser baja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique sus conexiones de aire/gas, asegúrese de que la presión de entrada sea la adecuada, si la presión de entrada es normal, comuníquese con el servicio autorizado</li> </ul>
E27	Carcasa de la antorcha no instalada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible que la protección de la antorcha no ha sido instalado ni asentado bien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el protector de la antorcha esté instalado correctamente</li> <li>• Si el problema persiste, contacte con el servicio autorizado</li> </ul>
E28	Error del sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede haber un error de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Póngase en contacto con el servicio autorizado</li> </ul>

Código de Error	Error	Causa	Resolución
E29	Voltaje de bus de CC bajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible que haya caído la tensión de red</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe los cables de conexión a la red y la tensión. Asegúrese de que se proporcione la entrada de tensión normal, contactar con el servicio autorizado</li> </ul>
E30	Voltaje de bus de CC alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La tensión de red puede haber aumentado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe los cables de conexión a la red y la tensión. Asegúrese de que se proporcione la entrada de tensión correcta. Si la tensión de red es normal, contactar con el servicio autorizado</li> </ul>
E31	Error del sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede haber un error de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Póngase en contacto con el servicio autorizado</li> </ul>




## ANEXOS

### 5.1 Consumibles y repuestos de la antorcha

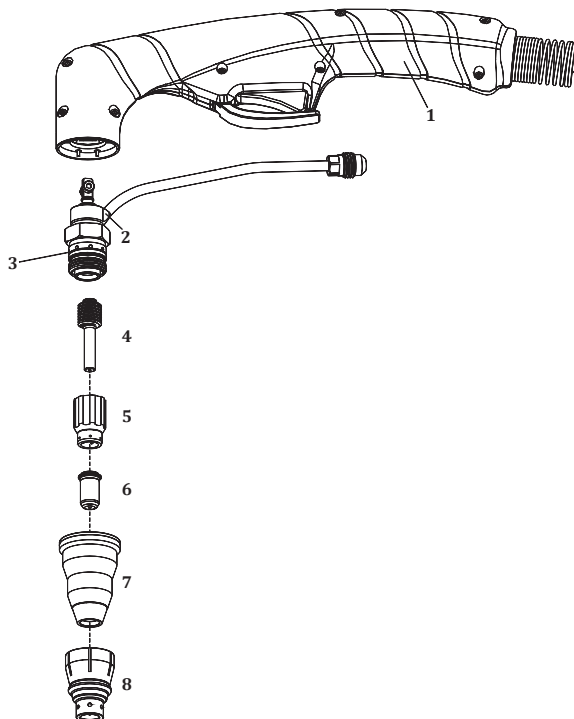

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO MATERIAL
1	Sujeción de antorcha	Y542000027
2	Cabeza de antorcha	Y542000026
3	Junta tórica	Y542000028
4	Electrodo	7042E00002
5	Anillo turbillonario	7042220478
6	Boquilla	7042220480
7	Tapa protectora	7042220483
8	Protección	7042220569


## 5.2 Lista de repuestos de la máquina cortadora por plasma

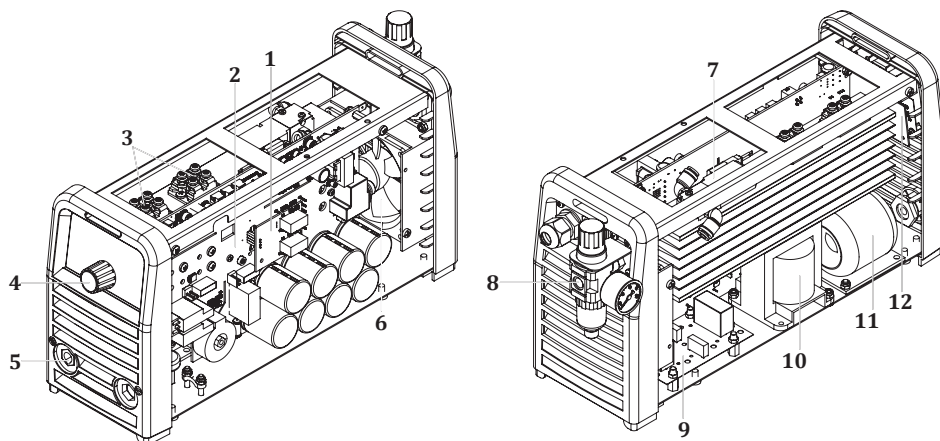

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	miniCUT
1	Placa Electrónica E236A-2	Y544000021
2	Placa Electrónica E235A-2	Y544000015
3	Diodo de salida	A430130010
4	Botón de potencia	A229500001
5	Zócalo de soldadura	A377900111
6	Ventilador	K250001024
7	Válvula	A253006137
8	Filtro	A256006348
9	Placa Electrónica E236A-3	Y544000022
10	Transformador	A366000040
11	Bobina de choque	A421050012
12	Placa Electrónica E236A-1	Y544000023

### 5.3 Diagramas de conexión


#### Diagrama de bloques miniCUT

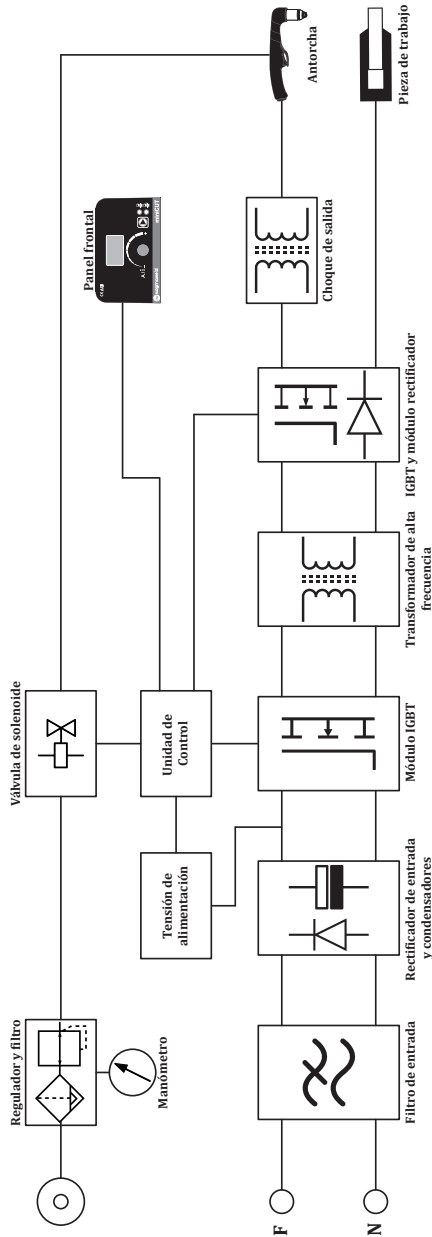

ES

# Diagramas de circuito miniCUT

ES

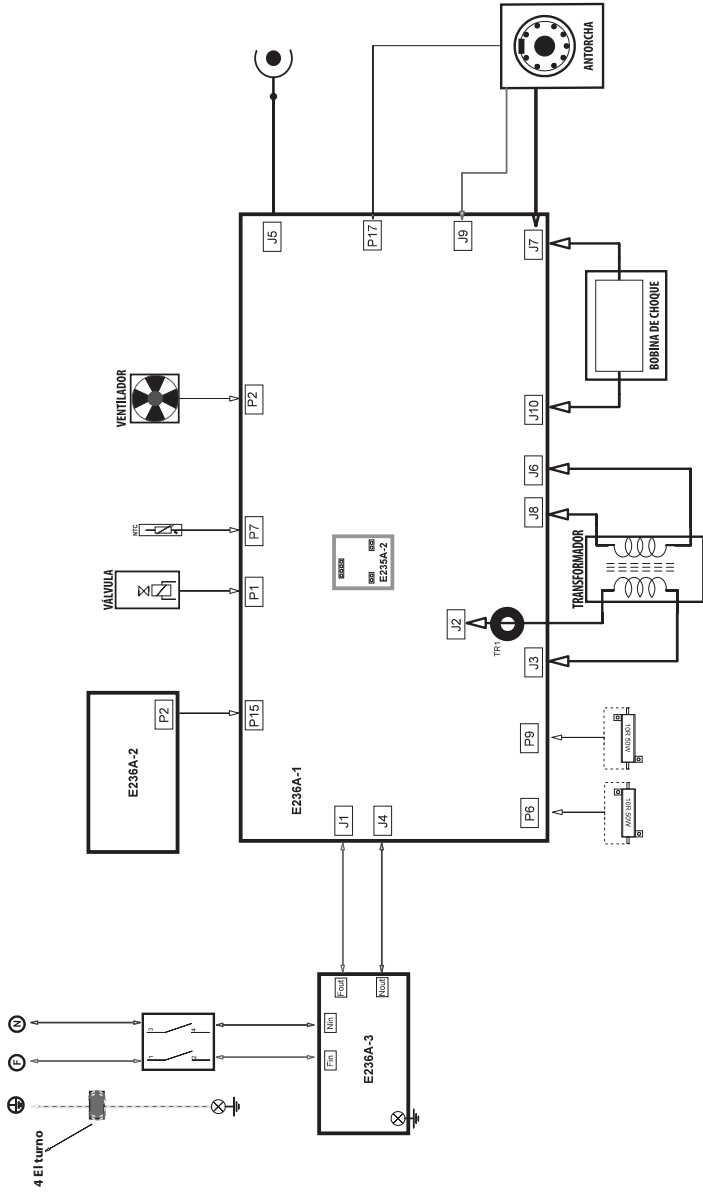

**PRODUCTO****Modelo****Número de serie****MANUFACTURERO****Título**

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**Dirección**

Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım MANİSA

**Teléfono / E-mail**

+90 236 226 27 00 / info@magmaweld.com

**INFORMACIÓN DE COMPRA****Título****Ciudad / País****Teléfono / E-mail****Fecha y número de factura****INFORMACIÓN DEL CLIENTE****Título****Ciudad / País****Teléfono / E-mail****Nombre y Apellidos del Destinatario****INFORMACIÓN DE SERVICIO (si aplica)****Título****Nombre y Apellido del Técnico****Fecha de puesta en servicio**  
(Fecha de inicio de la garantía)

Para conocer las condiciones de la garantía, visite nuestro sitio web  
[www.magmaweld.com/warranty-terms/wt](http://www.magmaweld.com/warranty-terms/wt).



 **INHOUD**

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	176
<b>1 TECHNISCHE GEGEVENS</b>	
1.1 Algemene verklaringen	182
1.2 Onderdelen van het apparaat	182
1.3 Productlabel	183
1.4 Technische specificaties	184
1.5 Accessoires	184
<b>2 INSTALLATIE-INFORMATIE</b>	
2.1 Aandachtspunten bij ontvangst	185
2.2 Aanbevelingen voor installatie en gebruik	185
2.3 Elektrische aansluiting	186
2.4 Op het net aansluiten	186
2.5 Aansluitingen voor plasmasnijden	186
2.5.1 Gasaansluitingen	186
2.5.2 Aardklemverbindingen	186
2.5.3 Toorts aansluitingen	187
2.6 Het aanbrengen van verbruiksmaterialen	187
2.7 Overgedragen boog	188
<b>3 GEBRUIKSAANWIJZIGEN</b>	
3.1 Gebruikersinterface	189
3.2 Gebruik van de toorts	190
<b>4 ONDERHOUDS- EN STORINGSINFORMATIE</b>	
4.1 Onderhoud	191
4.2 Problemen oplossen	192
4.3 Foutcodes	194
<b>5 BIJLAGEN</b>	
5.1 Verbruiksartikelen en reserveonderdelen voor de toorts	197
5.2 Lijst met reserveonderdelen voor plasmasnijmachines	198
5.3 Bedradingsschema's	199

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

*Volg alle veiligheidsvoorschriften in de handleiding!*

### Aannames voor de beveiligingsinformatie



- De veiligheidssymbolen in de handleiding worden gebruikt om potentiële gevaren te identificeren.
- Telkens wanneer er een veiligheidssymbool in deze handleiding voorkomt, moet worden erkend dat er een risico op letsel bestaat en moet de volgende uitleg aandachtig worden gelezen om mogelijke gevaren te voorkomen.
- De eigenaar van het apparaat is verantwoordelijk voor het voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de apparatuur.
- Personen die het apparaat gebruiken, moeten ervaren of volledig getraind zijn in lassen/snijden en moeten de bedieningshandleiding lezen voordat zij aan het werk gaan en moeten de veiligheidswaarschuwingen in acht nemen.

### Toelichting op de veiligheidssymbolen



#### LET OP

Duidt op een potentieel gevaarlijke situatie die letsel of schade kan veroorzaken. Het niet nemen van voorzorgsmaatregelen kan leiden tot persoonlijk letsel of verlies/beschadiging van materiaal.



#### BELANGRIJK

Verwijst naar gebruiksinstructies en waarschuwingen.



#### GEVAAR

Geeft aan dat er ernstig gevaar dreigt. Het niet opvolgen van deze instructie kan tot de dood of ernstig letsel leiden.

### Begrijpen van de veiligheidswaarschuwingen



- Lees de gebruiksaanwijzing, labels en veiligheidswaarschuwingen op het apparaat zorgvuldig door.
- Controleer of de waarschuwingslabels op het apparaat in goede staat zijn. Vervang ontbrekende of beschadigde labels.
- Leer hoe u het apparaat bedient en hoe u de controles correct uitvoert.
- Gebruik uw apparaat in een geschikte werkomgeving.
- Ongepaste wijzigingen aan uw apparaat kunnen de veilige werking en de levensduur van uw apparaat negatief beïnvloeden.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van het apparaat anders dan de aangegeven omstandigheden.

### Elektrische schokken kunnen levensgevaarlijk zijn



*Zorg ervoor dat de installatieprocedures voldoen aan de nationale elektrische normen en andere relevante voorschriften. Zorg ervoor dat het apparaat door deskundige personen wordt geïnstalleerd.*

- Draag droge en stevige geïsoleerde handschoenen en een werkschort. Gebruik nooit natte of beschadigde handschoenen en werkschorten.
- Draag vlambestendige beschermende kleding tegen het risico op brandwonden. De kleding van de gebruiker moet bescherming bieden tegen vonken, spatten en boogstraling.
- Werk nooit alleen. Zorg ervoor dat er in uw werkomgeving iemand is aan wie u een gevaar kunt melden.
- Raak de elektrode niet aan met blote handen. Zorg dat de elektrodeklem of elektrode niet in contact komt met personen of gearde voorwerpen.
- Raak nooit onderdelen onder spanning aan.
- Raak de elektrode nooit aan als u in contact bent met de elektrode die verbonden is met het werkoppervlak, de vloer of een andere machine.
- Bescherm uzelf tegen mogelijke elektrische schokken door uzelf te isoleren van het werkoppervlak en de vloer. Gebruik onbrandbaar, elektrisch isolerend, droog en onbeschadigd isolatiemateriaal dat groot genoeg is om te voorkomen dat de operator in contact komt met het werkoppervlak.
- Sluit niet meer dan één elektrode aan op de elektrodetang.
- Sluit de aardtang zo dicht mogelijk bij het werkstuk of de werktafel aan, zodat er een goed metaal-op-metaalcontact is.
- Controleer de toorts voordat u de machine start. Zorg ervoor dat de zaklamp en de kabels in goede staat zijn. Vervang een beschadigde, versleten toorts altijd.



- Raak de elektrodetang die op 2 verschillende machines is aangesloten niet tegelijkertijd aan, aangezien er dan een dubbele open circuitspanning ontstaat.
- Schakel het apparaat uit als u het niet gebruikt en ontkoppel de kabels.
- Koppel alle stroomaansluitingen en/of verbindingsstekkers los of schakel de machine uit voordat u de machine repareert.
- Wees voorzichtig wanneer u een lange netkabel gebruikt.
- Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten, schoon en droog zijn.
- Zorg ervoor dat de kabels droog, schoon en vetvrij zijn. Bescherm tegen hete metalen onderdelen en vonken.
- Ongeïsoleerde, onbedekte kabels vormen een levensgevaarlijk gevaar. Controleer alle kabels regelmatig op mogelijke schade. Als u een beschadigde of ongeïsoleerde kabel aantreft, repareer of vervang deze dan onmiddellijk.
- Als de aardtang niet met het werkstuk verbonden is, isoleer deze dan om contact met een metalen voorwerp te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel correct geaard is.
- Gebruik de AC lasuitgang niet in natte, vochtige of krappe ruimtes en op plaatsen waar valgevaar bestaat.
- Gebruik de wisselstroomuitgang alleen als deze nodig is voor het lasproces.
- Als AC-uitgang vereist is, gebruik dan de afstandsbediening als uw machine daarmee uitgerust is.

**Neem extra veiligheidsmaatregelen als een van de volgende elektrisch gevaarlijke omstandigheden aanwezig is;**

- Wanneer u op vochtige plaatsen bent of natte kleren draagt,
  - Op metalen vloeren, roosters of steigerconstructies,
  - Bij verkrampte posities zoals zitten, knielen of liggen,
  - Wanneer het risico van contact met het werkstuk of de vloer groot of onvermijdelijk is.
- De volgende apparatuur kan in deze gevallen worden gebruikt;
- Halfautomatische DC constante spanning (CV) MIG lasmachine,
  - DC handmatige beklede elektrode lasmachine,
  - DC- of AC-lasmachine met lage open circuitspanning (VRD), indien beschikbaar.

**Wat te doen in geval van een elektrische schok**



- Schakel de elektrische voeding uit.
- Gebruik niet-geleidende materialen, zoals droog hout, om het slachtoffer van een elektrische schok te bevrijden van stroomvoerende draden of onderdelen.
- Bel de hulpdiensten.

**Als u een EHBO-training hebt gevolgd;**

- Als het slachtoffer niet ademt, voer dan onmiddellijk reanimatie uit nadat het contact met de elektrische bron verbroken is. Ga door met reanimeren totdat de ademhaling op gang komt of hulp arriveert.
- Als er een automatische elektronische defibrillator (AED) beschikbaar is, gebruik deze dan zoals aangegeven.
- Behandel een elektrische brandwond als een thermische brandwond door een koud kompres aan te leggen. Voorkom infectie en dek af met een schone, droge doek.

**Bewegende onderdelen kunnen letsel veroorzaken**



- Blijf uit de buurt van bewegende voorwerpen.
- Houd alle afdekkingen, panelen, deuren, enz. van machines en apparaten gesloten en vergrendeld.
- Draag schoenen met metalen neuzen voor het geval er zware voorwerpen vallen.

**Dampen en gassen kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid**



*Het is erg gevaarlijk om de rook en gassen die vrijkomen tijdens het lassen en snijden langdurig in te ademen.*

- Een brandend gevoel en irritatie in de ogen, neus en keel zijn symptomen van slechte ventilatie. Verhoog in zo'n geval onmiddellijk de ventilatie, stop met lassen/snijden als het probleem aanhoudt.
- Zorg voor een natuurlijk of kunstmatig ventilatiesysteem in de werkruimte.
- Gebruik een geschikt dampafzuigsysteem op plaatsen waar gelast/gesneden wordt. Installeer indien nodig een systeem dat de dampen en gassen die zich in de hele werkplaats ophopen, kan afvoeren. Gebruik een geschikt filtratiesysteem om vervuiling van het milieu tijdens het lozen te voorkomen.

- Als u in besloten ruimtes werkt of als u lood-, beryllium-, cadmium-, zink-, gecoate of geveerde materialen last, gebruik dan naast de bovenstaande voorzorgsmaatregelen maskers die frisse lucht leveren.
- Als gascilinders in een aparte ruimte zijn gegroepeerd, zorg er dan voor dat deze ruimtes goed geventileerd zijn, houd de hoofdkranen gesloten als gascilinders niet in gebruik zijn, let op gaslekken.
- Beschermende gassen zoals argon zijn dichters dan lucht en kunnen worden ingeademd in plaats van lucht als ze in gesloten ruimten worden gebruikt. Dit is gevaarlijk voor uw gezondheid.
- Voer geen las- / snijwerkzaamheden uit in de aanwezigheid van gechloroerde koolwaterstofdampen afkomstig van smeer- of verfprocessen.
- Sommige gelaste/gesneden onderdelen vereisen speciale ventilatie. Lees aandachtig de veiligheidsregels voor producten die speciale ventilatie vereisen. Als een gasmasker vereist is, moet het juiste gasmasker worden gedragen.

### **Lasspatten en booglicht kunnen uw ogen en huid beschadigen**



- Draag een gestandaardiseerd beschermingsmasker en een geschikt glasfilter om uw ogen en gezicht te beschermen.
- Bescherm andere blootgestelde lichaamsdelen (armen, nek, oren, enz.) tegen spatten en boogstralen met geschikte beschermende kleding.
- Omringel uw werkgebied met vlamwerende schermen boven ooghoogte en hang waarschuwingsborden op om de mensen om u heen te beschermen tegen boogstralen en hete metalen.
- Het wordt niet gebruikt voor het verwarmen van bevroren leidingen. Dit proces met een las/snijmachine kan explosie, brand of schade aan uw installatie veroorzaken.

### **Vonken en rondvliegende scherven kunnen uw ogen verwonden**



- Handelingen zoals lassen/snijden, oppervlakteslijpen, borstelen enz. veroorzaken vonken en spatten van metaaldeeltjes. Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met randbescherming onder het veiligheidsmasker om mogelijk letsel te voorkomen.

### **Hete onderdelen kunnen ernstige brandwonden veroorzaken**



- Raak hete onderdelen niet met blote handen aan.
- Laat de apparaatonderdelen afkoelen voordat u eraan werkt.
- Als u hete onderdelen moet hanteren, gebruik dan geschikt gereedschap, las-/snijhandschoenen met hoge thermische isolatie en vuurvaste kleding

### **Lawaai kan uw gehoor beschadigen**



- Het lawaai van sommige apparatuur en processen kan uw gehoor beschadigen.
- Draag goedgekeurde gehoorbescherming als het geluidsniveau hoog is.

### **Laskabel kan verwondingen veroorzaken**



- Richt de toorts niet op lichaamsdelen, andere personen of metaal wanneer u de lasdraadspoel afrolt.
- Wanneer u de lasdraad met de hand van de spoel afrolt, vooral bij dunne diameters, kan de draad als een veer uit uw hand vliegen en u of andere personen in uw omgeving verwonden.

### **Lassen /snijden kan leiden tot brand en explosies**



- Las/snij nooit in de buurt van brandbare materialen. Er kan brand of explosie ontstaan.
- Verwijder deze materialen uit de omgeving voordat u begint met lassen/snijden of bedek ze met beschermkappen om te voorkomen dat ze verbranden en ontbranden.
- Op deze gebieden zijn speciale nationale en internationale regels van toepassing.
- Las/snij geen volledig gesloten buizen of pijpen.
- Open buizen en gesloten houders vóór het lassen/snijden, maak ze volledig leeg, ventileer en reinig ze. Wees uiterst voorzichtig bij las- / snijwerkzaamheden op dergelijke plaatsen.
- Las/snij niet, zelfs niet als ze leeg zijn, op buizen en pijpen die eerder stoffen hebben bevat die explosie, brand of andere reacties kunnen veroorzaken.

- Tijdens het lassen/snijden wordt een hoge temperatuur gegenereerd. Plaats het daarom niet op oppervlakken die gemakkelijk kunnen verbranden of beschadigen!
- Vonken en rondvliegende scherven kunnen brand veroorzaken. Houd daarom materialen zoals een brandblusserbuis, water en zand binnen handbereik.
- Gebruik terugslagkleppen, gasregelaars en afsluiters op circuits met ontvlambaar, explosief gas en gas onder druk. Zorg ervoor dat deze regelmatig gecontroleerd worden en goed functioneren.

**Onderhoud van machines en apparaten door onbevoegden kan letsel veroorzaken**



- Elektrische apparaten mogen niet door onbevoegden gerepareerd worden. Hier kunnen fouten ernstig letsel of de dood veroorzaken bij gebruik
- De gascircuitelementen werken onder druk; onderhoud door onbevoegden kan leiden tot explosies en ernstig letsel bij gebruikers.
- Het wordt aanbevolen om de machine en de bijbehorende eenheden minstens één keer per jaar technisch te onderhouden.

**Lassen / snijden in kleine besloten ruimtes**



- Voer las- / snijwerkzaamheden in kleine volumes en besloten ruimten altijd uit in het bijzijn van een andere persoon.
- Vermijd zoveel mogelijk las- / snijwerkzaamheden in dergelijke kleine ruimtes.

**Het niet nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen tijdens transport kan ongelukken veroorzaken**



- Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen bij het transporteren van de machine. De gebieden die vervoerd moeten worden, de onderdelen die bij het transport gebruikt moeten worden en de fysieke omstandigheden en gezondheid van de persoon die het transport uitvoert, moeten geschikt zijn voor het transportproces.
- Sommige apparaten zijn extreem zwaar, dus er moet voor worden gezorgd dat de nodige voorzorgsmaatregelen voor milieuveiligheid worden genomen bij het verplaatsen ervan.
- Als het apparaat vanaf een platform gebruikt moet worden, moet gecontroleerd worden of het platform geschikte belastingsgrenzen heeft.
- Als het apparaat met behulp van een voertuig (trolley, vorkheftruck, enz.) vervoerd moet worden, zorg er dan voor dat het voertuig en de verbindingpunten die het apparaat met het voertuig verbinden (draagriem, riem, bout, moer, wiel, enz.) sterk zijn.
- Als u het apparaat met de hand moet hanteren, zorg er dan voor dat het apparaat (draagriem, riem, enz.) en de aansluitingen goed vastzitten.
- Houd u aan de regels voor transportgewicht van de Internationale Arbeidsorganisatie en de transportvoorschriften die in uw land van toepassing zijn, om de noodzakelijke transportomstandigheden te garanderen.
- Gebruik altijd de handgrepen of draaglusen wanneer u de voeding verplaatst. Trek nooit aan de toorts, kabel of de slangen. Draag gasflessen altijd apart.
- Voordat u las-/snijapparatuur vervoert, moet u alle onderlinge verbindingen verwijderen, ze afzonderlijk optillen en vervoeren, kleine aan de handgrepen, grote aan de draagringen of met behulp van geschikte hefapparatuur zoals een vorkheftruck.

**Vallende scherven kunnen letsel veroorzaken**



**Een onjuiste plaatsing van de voeding of andere apparatuur kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en materiële schade aan andere objecten.**

- Plaats uw machine op vloeren en platforms met een maximale helling van 10°, zodat de machine niet kan vallen of kantelen. Geef de voorkeur aan ruimten die de materiaalstroom niet belemmeren, waar u niet over kabels en slangen kunt struikelen en waar geen beweging is, maar wel grote, goed geventileerde, stofvrije ruimten. Om te voorkomen dat de gascilinders omvallen, bevestig u ze op het plateau in machines met een gasplateau dat geschikt is voor de cilinder, en bevestig u ze aan de muur met een ketting zodat ze bij vast gebruik niet omvallen.
- Bied operators gemakkelijke toegang tot instellingen en aansluitingen op de machine.

**Overmatig gebruik veroorzaakt oververhitting van de machine**



- Laat de machine afkoelen volgens de gebruikscyclus.
- Verminder de stroomsterkte of de inschakelduur voordat u opnieuw begint te lassen/snijden.
- Blokkeer de ventilatieopeningen van de machine niet.
- Installeer geen filters in de ventilatieopeningen van de machine zonder toestemming van de fabrikant.

### Booglassen kan elektromagnetische storing veroorzaken



- Dit apparaat is groep 2, klasse A in EMC-tests volgens de TS EN 55011 norm.
- Dit apparaat van klasse A is niet bedoeld voor gebruik in woonwijken waar de elektrische stroom wordt geleverd door het laagspanningsnet. Er kunnen problemen optreden bij het garanderen van elektromagnetische compatibiliteit door radiofrequentie-interferentie die op dergelijke locaties wordt uitgezonden en uitgestraald.



Dit apparaat voldoet niet aan IEC 61000 -3 - 12. Als het apparaat bedoeld is om aangesloten te worden op het laagspanningsnet dat in huishoudens gebruikt wordt, moet de installateur die de elektrische aansluiting zal maken of de persoon die het apparaat zal gebruiken, geïnformeerd worden over de connectiviteit van het apparaat, in welk geval de verantwoordelijkheid bij de gebruiker ligt.

- Zorg ervoor dat het werkgebied voldoet aan de elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Elektromagnetische interferentie tijdens het lassen/snijden kan ongewenste effecten hebben op uw elektronische apparaten en het lichtnet. De gebruiker is verantwoordelijk voor de effecten die deze storingen tijdens het gebruik kunnen veroorzaken.
- Als er interferentie optreedt, kunnen extra maatregelen worden genomen om naleving te garanderen, zoals het gebruik van korte kabels, het gebruik van afgeschermde (gepantserde) kabels, verplaatsing van de machine, verwijdering van kabels uit het getroffen apparaat en/of gebied, gebruik van filters of EMC-bescherming van het werkgebied.
- Om mogelijke EMC-schade te voorkomen, dient u las- / snijwerkzaamheden zo ver mogelijk (100 m) van uw gevoelige elektronische apparaten uit te voeren.
- Zorg ervoor dat uw apparaat geïnstalleerd en geplaatst is in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

NL

### Beoordeling van elektromagnetische compatibiliteit van het werkgebied



#### Volgens IEC 60974-9 clausule 5.2;

Voordat las- / snijapparatuur wordt geïnstalleerd, moet de bedieningsinstantie en/of de gebruiker een onderzoek uitvoeren naar mogelijke elektromagnetische interferentie in de omgeving. De volgende voorwaarden moeten in acht worden genomen;

- a) Andere voedingskabels, besturingskabels, signaal- en telefoonkabels boven, onder en naast de las-/snijmachine en apparatuur,
- b) Radio- en televisiezenders en -ontvangers,
- c) Computer en andere regelapparatuur,
- d) Kritische veiligheidsapparatuur, bijv. bescherming van industriële apparatuur,
- e) Medische apparatuur van mensen in de buurt, bijv. pacemakers en gehoorapparaten,
- f) Apparatuur die voor meting of kalibratie wordt gebruikt,
- g) Immuniteit van andere apparatuur in de omgeving. De gebruiker moet ervoor zorgen dat andere apparatuur die in de omgeving wordt gebruikt, compatibel is. Hiervoor kunnen extra beschermingsmaatregelen nodig zijn,
- h) De grenzen van het inspectiegebied kunnen worden uitgebreid afhankelijk van de grootte van de omgeving, de structuur van het gebouw en andere activiteiten die in het gebouw worden uitgevoerd, rekening houdend met het tijdstip van de dag waarop het las- / snijproces zal worden uitgevoerd.

Naast de beoordeling van het gebied kan ook de evaluatie van de apparaatinstallaties nodig zijn om de storing op te lossen. Indien nodig kunnen metingen ter plaatse ook worden gebruikt om de efficiëntie van de beperkende maatregelen te bevestigen. (Bron: IEC 60974-9).

### Methoden voor vermindering van storingen



- Het apparaat moet op de aanbevolen manier en door een bevoegd persoon op het lichtnet worden aangesloten. Als er interferentie optreedt, kunnen er extra maatregelen worden genomen, zoals het filteren van het lichtnet. De voeding van vast opgestelde booglasapparatuur moet via een metalen pijp of een gelijkwaardige afgeschermde kabel lopen. Het display en de behuizing van de voeding moeten met elkaar verbonden zijn en er moet een goed elektrisch contact zijn tussen de twee structuren.
- Het aanbevolen routineonderhoud van het apparaat moet worden uitgevoerd. Wanneer het apparaat in gebruik is, moeten alle luiken van de motorkap gesloten en/of vergrendeld zijn. Er mogen geen andere wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat worden aangebracht dan de standaardinstellingen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. Anders is de gebruiker verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.
- Las- / snijkabels moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Ze moeten naast elkaar over de vloer van het werkgebied bewegen. Las- / snijkabels mogen op geen enkele manier opgerold worden.
- Tijdens het lassen/snijden wordt er een magnetisch veld in de machine opgewekt. Hierdoor kan het apparaat metalen onderdelen naar zich toe trekken. Om deze aantrekkingskracht te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat metalen materialen zich op een veilige afstand bevinden of beveiligd zijn. De operator moet geïsoleerd zijn van al deze onderling verbonden metalen materialen.

- Wanneer het werkstuk om elektrische veiligheidsredenen of vanwege de grootte en positie niet met de aarde verbonden is (bijv. bij de vervaardiging van scheepsrompen of staalconstructies), kan een verbinding tussen het werkstuk en de aarde in sommige gevallen de emissies verminderen. Houd er rekening mee dat aarding van het werkstuk letsel bij gebruikers of storingen in andere elektrische apparatuur in de omgeving kan veroorzaken. Indien nodig kan de verbinding tussen het werkstuk en de aarde worden gemaakt als een directe verbinding, maar in sommige landen waar een directe verbinding niet is toegestaan, kan de verbinding worden gemaakt met behulp van geschikte capaciteitselementen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en voorschriften.
- Afscherming en afscherming van andere apparaten en kabels in het werkgebied kunnen helpen om interferentie te voorkomen. Afscherming van de gehele las-/snijszone kan overwogen worden voor sommige speciale toepassingen.

### **Elektron-magnetisch veld (EMF)**



Elektrische stroom die door een geleider loopt, genereert gelocaliseerde elektrische en magnetische velden (EMF). Bedieners moeten de volgende procedures volgen om het risico van blootstelling aan EMF tot een minimum te beperken;

- Om het magnetische veld te verminderen, moeten las-/snijkabels zoveel mogelijk bij elkaar worden gebracht en worden vastgezet met verbindingmateriaal (tape, kabelbinders, enz.).
- Het bovenlichaam en het hoofd van de bediener moeten zo ver mogelijk uit de buurt van de las-/snijsmachine en kabels worden gehouden,
- Lassen/snijden en elektrische kabels mogen op geen enkele manier om het lichaam gewikkeld worden,
- Het lichaam mag niet tussen de las- / snijkabels vast komen te zitten. Beide las- / snijkabels moeten naast elkaar uit de buurt van het lichaam worden gehouden,
- De retourkabel moet zo dicht mogelijk bij het las-/snijsgebied op het werkstuk worden aangesloten,
- Leun niet tegen de voedingseenheid, ga er niet op zitten en werk er niet te dicht bij,
- Tijdens het transport van de voedingseenheid of draadaanvoereenheid mag er niet gelast/gesneden worden.

EMF kan ook de werking van medische implantaten (materiaal dat in het lichaam wordt geplaatst), zoals pacemakers, nadelig beïnvloeden. Er moeten beschermende maatregelen worden genomen voor mensen met medische implantaten. De toegang kan bijvoorbeeld worden beperkt voor voorbijgangers of er kunnen individuele risicobeoordelingen worden gemaakt voor operators. Voor gebruikers met medische implantaten moet een medische deskundige een risicobeoordeling uitvoeren en een aanbeveling doen.

### **Bescherming**



- Stel het apparaat niet bloot aan regen, waterspatten of stoom onder druk.

### **Energie-efficiëntie**



- Kies de methode en machine die geschikt zijn voor het las-/snijsproces dat u gaat uitvoeren.
- Selecteer de stroom en/of spanning die geschikt is voor het materiaal en de dikte van het te lassen/snijden materiaal.
- Als u lange tijd wacht zonder te lassen/snijden, schakel de machine dan uit nadat de ventilator de machine heeft afgekoeld. Onze apparaten met intelligente ventilatorregeling stoppen vanzelf.

### **Afvalprocedure**



- Dit apparaat is geen huishoudelijk afval. Het moet gericht zijn op recycling binnen het kader van de richtlijn van de Europese Unie en de nationale wetgeving.
- Vraag uw dealer en bevoegde personen om informatie over het afvalbeheer van uw gebruikte machine.

## **GARANTIEFORMULIER**




Ga naar onze website [www.magmaweld.com/warranty-form/wr](http://www.magmaweld.com/warranty-form/wr) voor het garantieformulier.

## TECHNISCHE GEGEVENS

### 1.1 Algemene verklaringen

miniCUT is een krachtige plasmasnijmachine ontworpen voor snijtoepassingen. Het is lichtgewicht en draagbaar dankzij het compacte ontwerp. Het biedt uitstekende snijprestaties. De gasdruk wordt handmatig aangepast.

### 1.2 Onderdelen van het apparaat

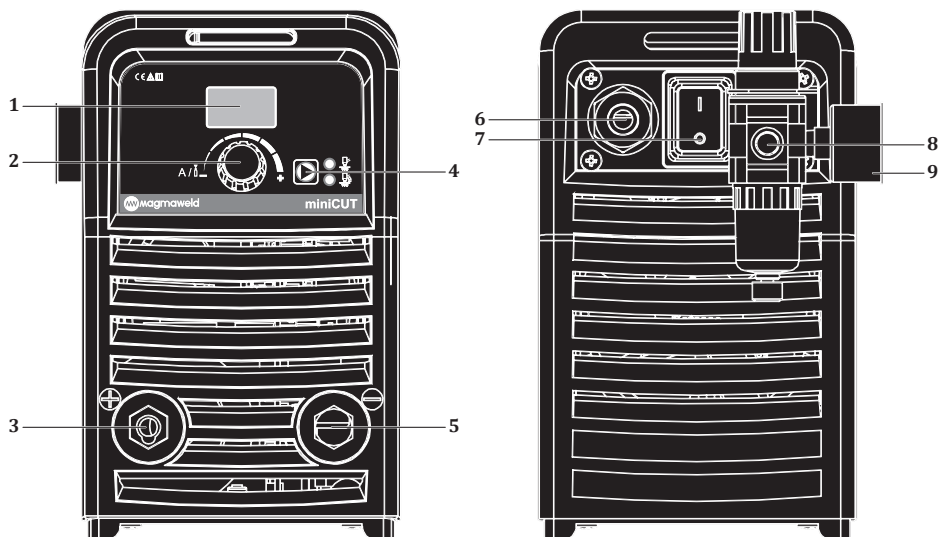

**Figuur 2 : miniCUT voor- en achteraanzicht**

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1- Digitaal display        | 6- Stroomaansluiting  |
| 2- Afstelknop              | 7- Aan/uit-schakelaar |
| 3- Aardingsaansluiting (+) | 8- Luchtfilter        |
| 4- Keuzeknop snijmodus     | 9- Manometer          |
| 5- Aansluiting voor toorts |                       |

### 1.3 Productlabel

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım Manisa-TÜRKİYE					
MINICUT		S/N:			
		EN 60974-1/-10 Cl. A			
	---	15A / 86V - 30A / 92V			
		X	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> =280V	I <sub>2</sub>	30A	27A	21A
		U <sub>2</sub>	92V	91V	88.5V
		I <sub>1</sub>	22.5A	20A	16A
		S <sub>1</sub>	5.18kVA	4.6kVA	3.68kVA
	U <sub>i</sub> =230V	I <sub>imax</sub> =22.5A	I <sub>ieff</sub> =16A		
IP23S		CE	EMC	UK CA	

Enkelfasige transformatorgelijkrichter

Verticaal kenmerk

Gelijkstroom

Plasmasnijden

Netingang-1 fase wisselstroom

Geschikt voor werken in gevaarlijke omgevingen

X Werkingscyclus

U<sub>0</sub> Onbelast werkvoltage

U<sub>1</sub> Netspanning en -frequentie

U<sub>2</sub> Nominale bronspanning


I<sub>1</sub> Nominale stroom uit het stopcontact

I<sub>2</sub> Nominale bronstroom

S<sub>1</sub> Inkomend stroom van het net

IP23S Beschermingsklasse

Werkingscyclus  
Temperatuur (C)

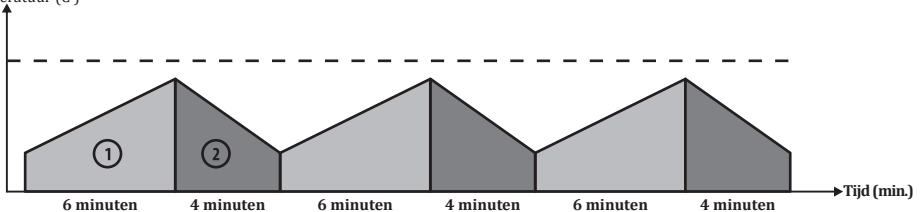

Zoals gedefinieerd in EN 60974-1 omvat de bedrijfscyclus een tijdsperiode van 10 minuten. Als het bijvoorbeeld gewenst is om met 100 A te werken in een machine die gespecificeerd is als 100 A bij 60%, kan de machine snijden zonder te stoppen in de eerste 6 minuten van de tijdsperiode van 10 minuten (1 zone). De machine moet echter de volgende 4 minuten niet gebruikt worden om af te koelen (zone 2).

### 1.4 Technische specificaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES	EENHEID	miniCUT
Netspanning (1 Fase 50-60 Hz)	V	230
Inkomend stroom van het net	kVA	5,18
Huidig instelbereik	ADC	15 - 30
Beoordeeld stroom	ADC	30
Open-circuit spanning	VDC	280
Aanbevolen snijdikte (alle metalen)	mm	8 (500 mm/min.)
Maximale snijdikte (alle metalen)	mm	10 (325 mm/min.)
Breekdikte (alle metalen)	mm	12
Afmetingen (lengte x breedte x diepte)	mm	402 x 121 x 200
Gewicht	kg	7,5
Beschermingsklasse		IP23S

*De snijsnelheden in de tabel zijn gebaseerd op laboratoriumtests door Magmaweld. Deze waarden kunnen afhankelijk van de verschillende snijtoepassingen en omgevingsomstandigheden variëren.*

### 1.5 Accessoires

STANDAARD ACCESSOIRES	AANTAL	PRODUCTCODE
Aardingstang en kabel	1	K301100343
Toorts	1	7142H03004



## INSTALLATIE-INFORMATIE

### **2.1 Aandachtspunten bij ontvangst**

Controleer of alle onderdelen die u besteld hebt, aangekomen zijn. Als er materiaal ontbreekt of beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met de plaats van aankoop.

De standaard doos bevat :

- Hoofdapparaat met bijbehorende netkabel
- Toorts en toebehoren
- Aardingstang en kabel
- Garantiecertificaat
- Gebruiksaanwijzing

Houd in geval van een beschadigde levering een rapport bij, maak een foto van de schade en meld dit aan het transportbedrijf met een fotokopie van de afleveringsbon. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.

### **Symbolen op het apparaat en hun betekenis**



Aan het plasmasnijden/lasproces zijn gevaren verbonden. Er moet worden gezorgd voor geschikte werkomstandigheden en de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Gespecialiseerde personen zijn verantwoordelijk voor de machine en moeten voor de nodige uitrusting zorgen. Niet-verwante personen moeten uit de buurt van het brongebied worden gehouden.



Dit apparaat voldoet niet aan IEC 61000-3-12. Als het apparaat bedoeld is om aangesloten te worden op het laagspanningsnet dat in huishoudens gebruikt wordt, moet de installateur die de elektrische aansluiting zal maken of de persoon die het apparaat zal gebruiken, geïnformeerd worden over de connectiviteit van het apparaat, in welk geval de verantwoordelijkheid bij de gebruiker ligt.



Let op de veiligheidssymbolen en waarschuwingen op het apparaat en in de gebruikershandleiding en verwijder de labels niet.



Roosters zijn voor ventilatiedoeleinden. Openingen mogen niet afgedekt worden voor een goede koeling en er mogen geen vreemde voorwerpen in zitten.

### **2.2 Aanbevelingen voor installatie en gebruik**

- Voor het verplaatsen van de machine moeten hijsringen of vorkheftrucks worden gebruikt. Til de machine niet op met de gasfles. Bij het handmatig dragen van draagbare lasapparaten moeten maatregelen worden genomen in overeenstemming met de Arbo-voorschriften. Op de werkplek moeten de nodige voorzieningen worden getroffen om ervoor te zorgen dat het transportproces zoveel mogelijk in overeenstemming met de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden wordt uitgevoerd. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen in overeenstemming met de kenmerken van de werkomgeving en de vereisten van de taak. Plaats de machine op een harde, vlakke en gladde ondergrond waar deze niet kan vallen of kantelen
- Wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 40 C, laat u de machine met een lagere stroomsterkte of met een lagere cyclussnelheid werken.
- Vermijd plasmasnijden in de buitenlucht bij wind en regen. Als in dergelijke gevallen plasmasnijden noodzakelijk is, bescherm het plasmasnijgebied en de plasmasnijmachine dan met brandwerende gordijnen en zonneschermen.
- Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat materialen zoals muren, gordijnen, panelen enz. de gemakkelijke toegang tot de bedieningselementen en aansluitingen van het apparaat niet belemmeren.
- Als u binnenshuis plasmasnijdt, gebruik dan een geschikt dampafzuigstelsysteem. Bij het plasmasnijproces ontstaan schadelijke stoffen, dampen en gassen. Gebruik ademhalingsapparatuur als er een risico bestaat op het inademen van dampen, stofdeeltjes en gassen in besloten ruimten.
- Houd u aan de gebruikscycli die op het productlabel staan aangegeven. Frequente overschrijding van de bedrijfscycli kan de machine beschadigen en de garantie ongeldig maken.
- De voedingskabel moet worden gebruikt in overeenstemming met de opgegeven waarde van de zekering.
- De voeding moet geaard zijn in overeenstemming met de plaatselijke en landelijke elektrische voorschriften.
- Controleer of de gastoevoeraansluitingen in orde zijn. Als de gasbron in de cilinder is samengeperst, zet de gascilinder dan zo vast dat hij niet kan omvallen.

## 2.3 Elektrische aansluiting



**Gebruik voor uw veiligheid nooit het netsnoer van de machine zonder stekker. Bescherm de apparatuur met systeemgeschikte vertraagde zekeringen en een , noodschakelaar om de inkomende stroom in geval van nood snel uit te schakelen.**

- Gebruik de juiste aardkabel voor uw voeding. Steek de chassisconnector in de aansluiting op de voeding en klik hem vast in de aansluiting. Controleer of de aansluiting goed vastzit.
- De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door een erkende elektricien in overeenstemming met de lokale en nationale wetgeving.

## 2.4 Op het net aansluiten



**Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, moet u ervoor zorgen dat de aan/uit-schakelaar van de machine in de stand "0" staat.**

- Controleer de 3 fasen met een voltmeter voordat u de machine op het stroomnet aansluit. Steek de stekker in het stopcontact nadat u gecontroleerd hebt of alle stappen correct zijn uitgevoerd.
- Zet de machine aan met de aan/uit-schakelaar.
- Schakel de machine uit door de schakelaar weer op "0" te zetten.

## 2.5 Aansluitingen voor plasmasnijden



**Bij het snijden moet voorzichtig te werk worden gegaan en moeten geschikte beschermende kleding en handschoenen worden gebruikt.**

### 2.5.1 Gasaansluitingen

- Als de gasbron zich in de werkplaats of in de gasfles bevindt, moet er een gasregelaar worden gebruikt en deze regelaar moet gas kunnen leveren aan de luchtinlaat op de machine.
- Als er een gascilinder wordt gebruikt, zet deze dan zo vast dat hij niet kan omvallen.
- Voor een veilige werking en de beste resultaten gebruikt u een regulator die voldoet aan de standaard en zorgt u ervoor dat de kwaliteit van de gastoevoer in orde is. De kwaliteit van de gastoevoer beïnvloedt de snijprestaties en de kwaliteit van het materiaal.
- Zorg ervoor dat de gasleiding beschermd is tegen verontreinigingen zoals olie en stof.
- Houd de kraan van de gasfles een tijdje open zodat eventuele afzettingen en deeltjes afgevoerd kunnen worden.
- Sluit de gasregelaar aan op de gasfles, zorg ervoor dat de schroefdraad op de gasuitlaat van de gasfles en de moer van de regelaar samenvallen.
- Sluit één uiteinde van de cilinderslang aan op de gasregelaar en het andere uiteinde op de gasinlaat aan de achterkant van de machine en open de gaskraan.
- Regel de gasstroom met de drukregelklep.
- Controleer of er geen lekken in de koppelingen zitten.
- Als de inlaatgasdruk de bovengrens overschrijdt, kan het luchtfilter beschadigd raken.

Gaslassen	Zuivere, droge, olievrije lucht of stikstof
Aanbevolen gasinlaatdebiet / -druk	Snijden: 130 l/min bij 5 bar.

### 2.5.2 Aardklemverbindingen

- Steek de stekker van de kabeltang in de aardingsbus op de machine en draai deze stevig vast door hem naar rechts te draaien. Controleer of de verbinding is gemaakt.
- Om de kwaliteit van de snede te verbeteren, bevestigt u de aardtang stevig op het werkstuk, zo dicht mogelijk bij het gebied dat moet worden gesneden.

- Zorg voor goed metaal-op-metaalcontact. Sluit de aardingstang nooit aan op het deel van het metaal dat zal vallen.



*De voeding moet worden geaard in overeenstemming met de nationale en plaatselijke elektrische voorschriften om de persoonlijke veiligheid te waarborgen, elektromagnetische interferentie te verminderen en geschikte werkomstandigheden te creëren.*

### 2.5.3 Toortsaansluitingen


- De toorts is bij levering aan de machine bevestigd.
- Voor uitgebreide informatie over toortsen, zie 5.1.



NL

### 2.6 Het aanbrengen van verbruiksmaterialen

- Allereerst moeten de verbruiksartikelen van de toorts worden voorbereid.
- Er moeten geschikte verbruiksartikelen worden geselecteerd.
- Verbruiksartikelen moeten in de aangegeven volgorde worden geïnstalleerd.

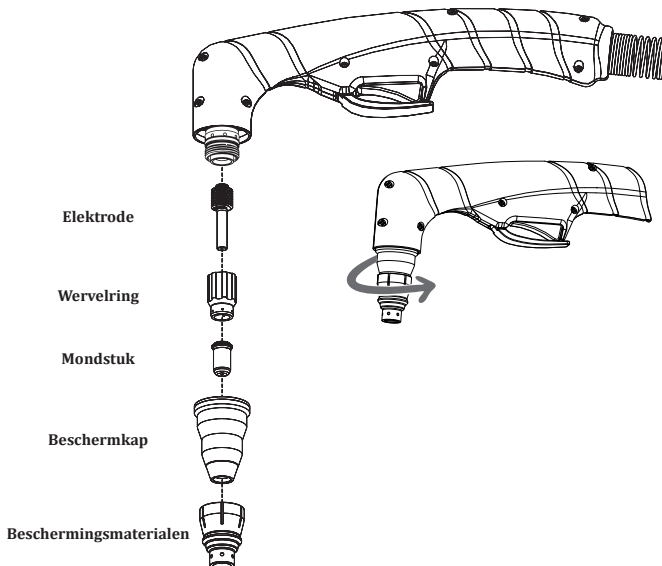

- De levensduur van verbruiksmaterialen hangt af van het te snijden materiaal, de dikte van de snede, de lengte van de snede, de snijmethode, de juiste afstand tot het materiaal, de luchtkwaliteit en de ontstekingsfrequentie. Als de ontstekingsfrequentie hoog is, zal het verbruiksmateriaal sneller slijten.
- Bij het werken met beschermingsmateriaal kan de toortspunt tijdens het snijden het te snijden metaal raken. Bij het werken met verbruiksmaterialen zonder bescherming moet er een afstand van 2 - 3 mm zijn tussen het snijgedeelte en de toorts.
- Zie 5.1 voor gedetailleerde informatie over verbruiksmaterialen.



***Wanneer de toortstrekker wordt ingedrukt, wordt de plasmaboog onmiddellijk gegenereerd. Zorg ervoor dat de voeding is uitgeschakeld wanneer u plasmaverbruiksartikelen vervangt.***


## 2.7 Overgedragen boog

Tijdens het plasmasnijden wordt geïoniseerd gas met een hoge elektrische geleidbaarheid gebruikt. Zodra de plasmatoorts geactiveerd wordt, wordt de gelijkstroom geactiveerd en binnen korte tijd begint er een snelle gasstroom in de toorts. Deze gelijkstroom ioniseert het gas in de toorts en er wordt een vlamboog geproduceerd. Deze zogenaamde achterste overgedragen boog wordt door de toorts versmald en gecondenseerd.





De overgedragen boog wordt door gassen die met hoge snelheid stromen uit de toortsmond geperst. Wanneer deze in contact komt met het te snijden metaal, wordt er hoofdstroom opgewekt en begint het snijden. Het snijproces wordt voortgezet door de toorts te bewegen.

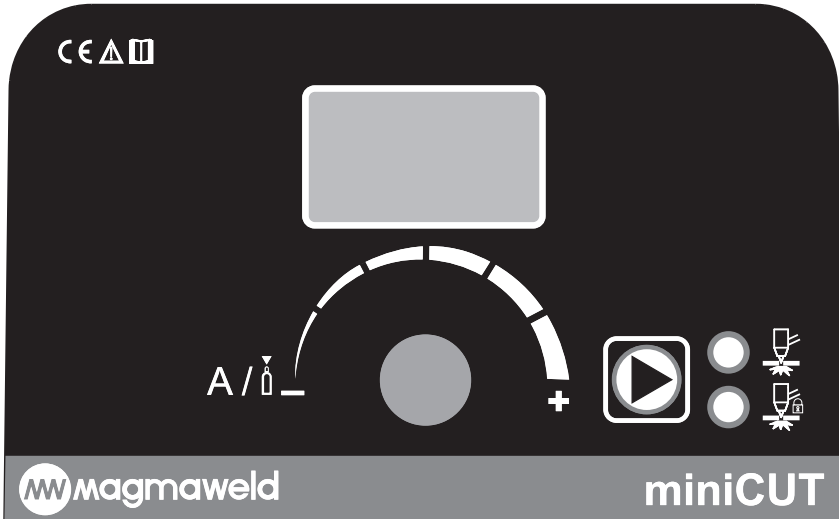

## GEBRUIKSAANWIJZIGEN

### 3.1 Gebruikersinterface



NL

	<p><b>Digitaal scherm</b> De ingestelde lasstroom, drukwaarden, drukgrafiek en foutcodes kunnen visueel worden gecontroleerd dankzij het digitale display.</p>
	<p><b>Snijmodi</b></p> <p> <b>Normaal snijden</b></p> <p>Wanneer u de trekker in de normale snijmodus indrukt, wordt de geleidingsboog gevormd en begint het snijproces. Zodra het werkstuk klaar is, gaat de vlamboog uit, zelfs als u de trekker niet loslaat. Als u de trekker midden in het materiaal loslaat, gaat de boog weer uit. Wanneer u de trekker opnieuw indrukt om verder te gaan met de bewerking, wordt de geleidingsboog hersteld.</p> <p> <b>Toorts trekkerblokkering</b></p> <p>In deze modus wordt er de boog overgedragen zodra u de trekker indrukt. Na het starten van het snijproces kunt u uw hand van de trekker halen en doorgaan met het snijproces. Zodra het werkstuk klaar is (wanneer het een spleet ziet), gaat de vlamboog uit en wordt de modus gedeactiveerd. De modus wordt actief wanneer u de trekker opnieuw indrukt en begint met het snijden van het werkstuk. Deze modus maakt het bijzonder gemakkelijk om lange werkstukken te zagen zonder de vinger constant op de trekker te moeten houden.</p>

	<p><b>Instelpot</b>  <b>AA: Stroomaanpassing / i Gasaanpassing</b></p> <p>Om de stroom in te stellen, wordt de gewenste stroomwaarde binnen bepaalde tolerantiebereiken ingesteld door de instelpot naar links en rechts te draaien.</p>  <p>Om naar de gasstand over te schakelen, drukt u één keer op de instelknop. De machine schakelt over naar de vrijgasmodus, de ingestelde waarde wordt afgelezen uit de gasdrukinstelpot. Wanneer u de gasdrukinstelpot op het luchtfilter naar boven trekt en loslaat, kunt u de druk verhogen/verlagen door deze naar links/rechts te draaien.</p>
--	---

NL

### 3.2 Gebruik van de toorts

Duw tijdens het snijden de beschermkap op de toortstrekker naar voren en druk de toortstrekker in. Zodra de trekker van de toorts wordt ingedrukt, wordt er een plasmaboog gegenereerd. De toortspunt moet langzaam langs het te snijden materiaal worden bewogen om een gladde snede te garanderen. Zie 5.1 voor gedetailleerde informatie over toortsen.



***De triggertrekker van de toorts is actief wanneer de voeding wordt ingeschakeld. U moet ervoor zorgen dat uw hand niet in de weg zit van de snijlijn.***

***Houd het werkstuk niet in uw hand en richt de toorts niet op uzelf of iemand anders.***



## ONDERHOUDS- EN STORINGSINFORMATIE

- Onderhoud en reparaties aan het apparaat moeten worden uitgevoerd door bevoegde personen. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor ongevallen die veroorzaakt worden door ingrepen van onbevoegde personen.
- U kunt de onderdelen die u tijdens de reparatie gebruikt bij onze geautoriseerde diensten verkrijgen. Het gebruik van originele reserveonderdelen verlengt de levensduur van uw apparaat en voorkomt prestatieverlies.
- Neem altijd contact op met de fabrikant of een door de fabrikant aangegeven erkende werkplaats.
- Elke poging die tijdens de garantieperiode niet door de fabrikant is goedgekeurd, maakt alle garantiebepalingen ongeldig.
- Neem tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden altijd de geldende veiligheidsvoorschriften in acht.
- Voordat er reparatiewerkzaamheden aan de machine worden uitgevoerd, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en 10 seconden wachten tot de condensatoren ontladen zijn.

### 4.1 Onderhoud



#### Dagelijks onderhoud

- Controleer de verbruiksmaterialen op de toorts regelmatig en vervang ze als ze versleten of beschadigd zijn. Zorg ervoor dat deze materialen originele producten zijn voor langdurig gebruik en hoge prestaties.




NL




#### Elke 3 maanden

- Verwijder de waarschuwingslabels op de machine niet. Vervang versleten/gescheurde labels door nieuwe. U kunt de labels bij de geautoriseerde service verkrijgen.
- Controleer uw tangen en kabels. Let op de verbindingen en de stabiliteit van de onderdelen.
- Vervang beschadigde/defecte onderdelen door nieuwe. Breng geen splitsingen/reparaties aan in de kabels.
- Zorg voor voldoende ventilatieruimte.

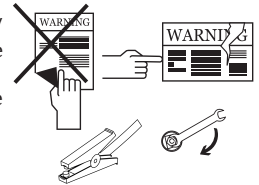

#### Elke 6 maanden

- Reinig verbindingsonderdelen zoals bouten en moeren en draai ze vast. Controleer de aardklemkabels. Open de zijkappen van de machine en reinig deze met droge lucht onder lage druk of een stofzuiger. Gebruik geen perslucht van dichtbij op elektronische onderdelen.
- Zorg ervoor dat het luchtfilter schoon is. Vervang door een nieuwe als deze vervuild is.

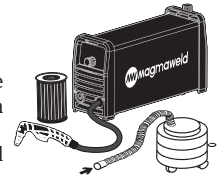

**OPMERKING:** De hierboven vermelde perioden zijn de maximale perioden die moeten worden toegepast als er zich geen problemen voordoen met uw apparaat. Afhankelijk van de intensiteit en vervuiling van uw werkomgeving kunt u de bovenstaande handelingen vaker herhalen.



**Snijdt nooit met de kleppen van de plasmasnijder open.**

## 4.2 Problemen oplossen

In de onderstaande tabellen worden mogelijke fouten en oplossingsuggesties vermeld.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Machine werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probleem met de elektrische aansluiting van de machine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de machine op het stroomnet is aangesloten</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Defecte netaansluitingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de aansluitingen op het stroomnet in orde zijn</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzekering defect of netkabel beschadigd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de zekeringen van de netvoeding, het netsnoer en de stekker</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan/uit-schakelaar werkt niet goed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de aan/uit-schakelaar</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
De machine werkt, maar snijdt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De luchtdruk en het debiet zijn mogelijk ongeschikt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de luchtdruk en de luchtkwaliteit. Zorg ervoor dat de luchtdruk en het debiet geschikt zijn en dat de lucht droog en schoon is</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De netspanning is mogelijk niet geschikt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de netspanning die naar de machine wordt geleverd geschikt is</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De aardingstang mag niet worden aangesloten op het werkstuk of de machine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de aardtang is aangesloten op het werkstuk en de machine. Reinig het gebied waar de aardtang het werkstuk raakt</li> <li>• Controleer of de aardkleem niet beschadigd is</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De toorts en/of verbruiksmaterialen kunnen versleten of beschadigd zijn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de toorts en/of verbruiksmaterialen niet versleten of beschadigd zijn, vervang deze indien nodig</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>



Storing	Oorzaak	Oplossing
De machine werkt, maar snijdt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boog wordt niet overgedragen op het werkstuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat het werkstukoppervlak schoon en vrij van verf is</li> <li>• Zorg ervoor dat de afstand van de toorts tot het werkstuk geschikt is</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luchtdruk en debiet zijn mogelijk niet geschikt, luchtfilterelementen kunnen vervuild zijn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de luchtdruk en de luchtkwaliteit. Zorg ervoor dat de luchtdruk en het debiet geschikt zijn en dat de lucht droog en schoon is</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De toorts en/of verbruiksmaterialen kunnen versleten of beschadigd zijn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de toorts en/of verbruiksmaterialen niet versleten of beschadigd zijn en vervang ze indien nodig</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De toorts en/of verbruiksmaterialen zijn mogelijk verkeerd of niet correct geplaatst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de toorts en/of verbruiksmaterialen correct worden gebruikt en geïnstalleerd</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogelijk is de snijmodus onjuist geselecteerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de snijmodus juist is</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De gebruikte stroomsterkte is mogelijk onjuist geselecteerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer de stroomsterkte die geschikt is voor het te snijden materiaal (materiaaldikte en -type)</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De snijsnelheid en dikte die geschikt zijn voor de prestaties van de machine kunnen overschreden zijn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de snijsnelheid en snijdikte geschikt zijn</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De hoogte of hoek van de toorts ten opzichte van het werkstuk kan onjuist zijn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de hoogte en de hoek van de toorts ten opzichte van het werkstuk correct zijn</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De snijrichting kan onjuist zijn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de snijrichting juist is</li> <li>• Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>

### 4.3 Foutcodes

Hieronder staan alle foutcodes voor alle machines. Let op de foutcodes voor uw machine.


Foutcode	Fout	Oorzaak	Oplossing
E01	Thermische beveiliging (primair)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uw machine heeft mogelijk de activeringsfrequentie overschreden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wacht even om de machine te laten afkoelen Als de storing verdwijnt, probeer dan lagere stroomsterktes te gebruiken</li> <li>Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilator is mogelijk niet actief</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer handmatig of de ventilator werkt of niet</li> <li>Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Luchtinlaat- en luchtuitlaatkanalen kunnen geblokkeerd zijn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Open de voorkant van de ventilatiekanalen</li> <li>Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>De werkomgeving van de machine kan te heet zijn of is niet goed geventileerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat de werkomgeving van de machine niet te warm of onvoldoende geventileerd is</li> <li>Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
E02	Netspanning laag	<ul style="list-style-type: none"> <li>De netspanning is mogelijk gedaald</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De netspanning is mogelijk gestegen Zorg voor een juiste spanningsingang Als de netspanning normaal is, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
E03	Netspanning hoog	<ul style="list-style-type: none"> <li>De netspanning kan worden verhoogd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De netspanning is mogelijk gestegen Zorg voor een juiste spanningsingang Als de netspanning normaal is, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
E04	Stroom-/spanningsfout	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er kan sprake zijn van storing in de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de erkende service</li> </ul>
E05	Fout bij het aflezen van de temperatuursensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er kan sprake zijn van storing in de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de erkende service</li> </ul>
E06	Fout in waterkoeleenheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Waterkoeleenheid is mogelijk defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de connector van de waterkoeleenheid en de in- en uitgangen van de toorts</li> <li>Zorg voor watercirculatie</li> <li>Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
E07	Systeemfout	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er kan sprake zijn van storing in de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de erkende service</li> </ul>
E08			
E09			

Foutcode	Fout	Oorzaak	Oplossing
E10	Fout bij toortsverbinding	<ul style="list-style-type: none"> <li>De toorts en toortsaansluitingen zijn mogelijk defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de toorts en toortsaansluitingen</li> <li>Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
E11	Systeemfout	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er kan sprake zijn van storing in de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de erkende service</li> </ul>
E12			
E13	Fout draadaandrijfbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er kan een fout zijn in de draadaandrijving</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de draadkorf, spoel/ spoeldruk en toortsaansluitingen</li> <li>Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
E14	Systeemfout	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er kan sprake zijn van storing in de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de erkende service</li> </ul>
E15	Communicatiefout afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none"> <li>De aansluitingen van de afstandsbediening zijn mogelijk defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de aansluitingen van de afstandsbediening</li> <li>Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
E16	Systeemfout	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er kan sprake zijn van storing in de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de erkende service</li> </ul>
E17			
E18			
E19	Thermische beveiliging (secundair)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uw machine heeft mogelijk de activeringsfrequentie overschreden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wacht even om de machine te laten afkoelen. Als de storing verdwijnt, probeer dan lagere stroomsterktes te gebruiken</li> <li>Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilator is mogelijk niet actief</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer handmatig of de ventilator werkt of niet</li> <li>Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>De luchttoevoer- en luchtafvoerkanalen kunnen geblokkeerd zijn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Open de voorkant van de ventilatiekanalen</li> <li>Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>De werkomgeving van de machine kan te heet zijn of is niet goed geventileerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat de werkomgeving van de machine niet te warm of onvoldoende geventileerd is</li> <li>Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
E20	Systeemfout	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er kan sprake zijn van storing in de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de erkende service</li> </ul>
E21			
E22			
E23			

Foutcode	Fout	Oorzaak	Oplissing
E26	Toevoerdruk laag	<ul style="list-style-type: none"> <li>De inlaatdruk kan laag zijn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer uw lucht-/ gasaansluitingen en zorg ervoor dat de inlaatdruk goed is. Als de inlaatdruk normaal is, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
E27	Toortsbehuizing niet geïnstalleerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>De toortsbescherming is mogelijk niet gemonteerd of niet goed bevestigd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de beschermkap van de toorts correct is aangebracht</li> <li>Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
E28	Systeemfout	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er kan sprake zijn van storing in de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de erkende service</li> </ul>
E29	DC-busspanning laag	<ul style="list-style-type: none"> <li>De netspanning is mogelijk gedaald</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De netspanning is mogelijk gestegen Zorg voor de juiste spanningsingang Als de netspanning normaal is, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
E30	DC -busspanning hoog	<ul style="list-style-type: none"> <li>De netspanning kan worden verhoogd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De netspanning is mogelijk gestegen Zorg voor de juiste spanningsingang Als de netspanning normaal is, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling</li> </ul>
E31	Systeemfout	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er kan sprake zijn van storing in de hardware</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de erkende service</li> </ul>


## BIJLAGEN

### 5.1 Verbruiksartikelen en reserveonderdelen voor de toorts

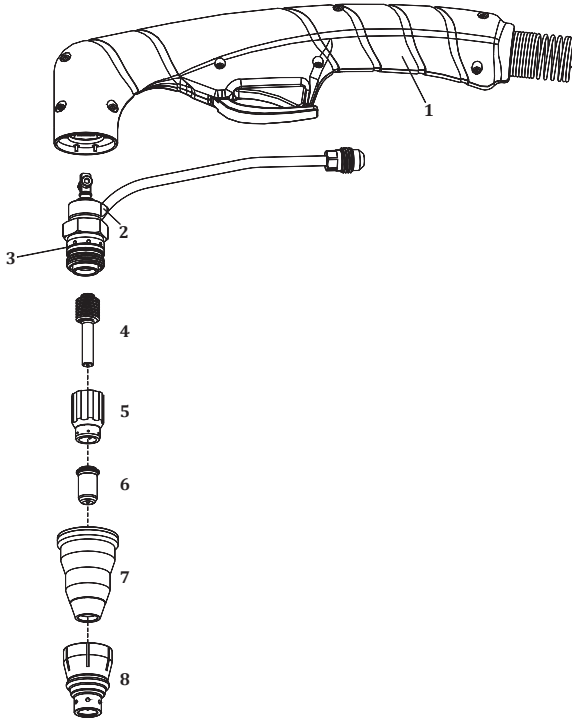

NO	BESCHRIJVING	MATERIAAL CODE
1	Handvat voor toorts	Y542000027
2	Toortskop	Y542000026
3	O-Ring	Y542000028
4	Elektrode	7042E00002
5	Werveling	7042220478
6	Mondstuk	7042220480
7	Beschermkap	7042220483
8	Beschermingsmaterialen	7042220569


## 5.2 Lijst met reserveonderdelen voor plasmasnijmachines

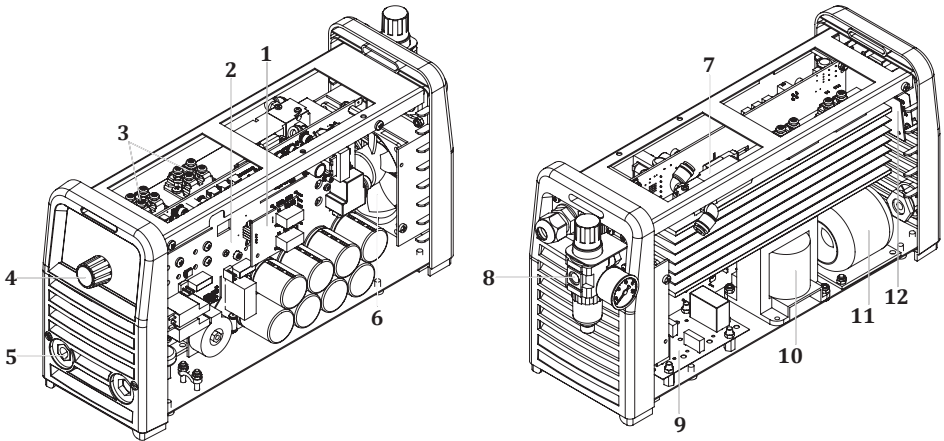

NO	BESCHRIJVING	miniCUT
1	Elektronische printplaat E236A-2	Y544000021
2	Elektronische printplaat E235A-2	Y544000015
3	Uitgangsdiode	A430130010
4	Potknop	A229500001
5	Lasmof	A377900111
6	Ventilator	K250001024
7	Klep	A253006137
8	Filter	A256006348
9	Elektronische printplaat E236A-3	Y544000022
10	Stroomtransformator	A366000040
11	Schokspoel	A421050012
12	Elektronische printplaat E236A-1	Y544000023

### 5.3 Bedradingschema's


#### Blokdiagram miniCUT

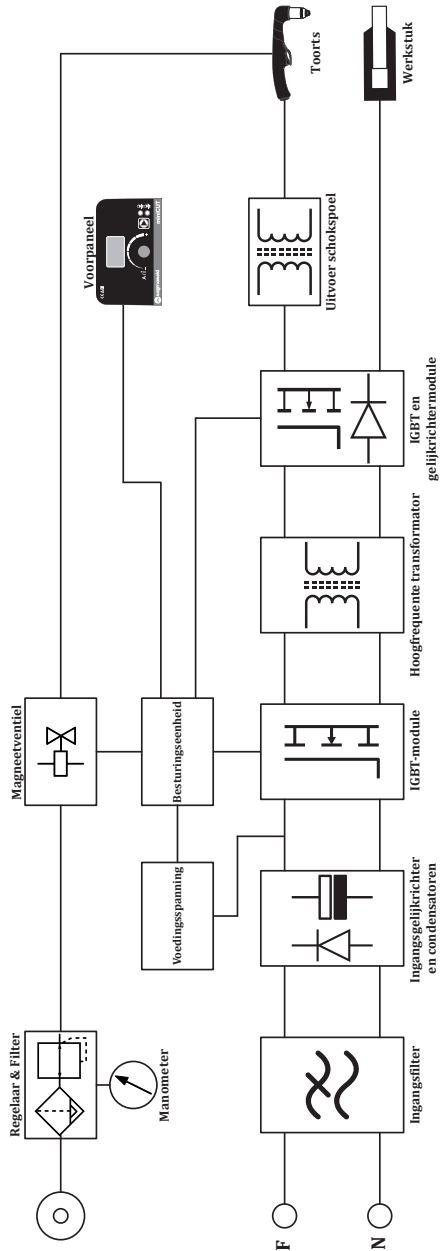

NL

# Schakelschema's miniCUT

NL

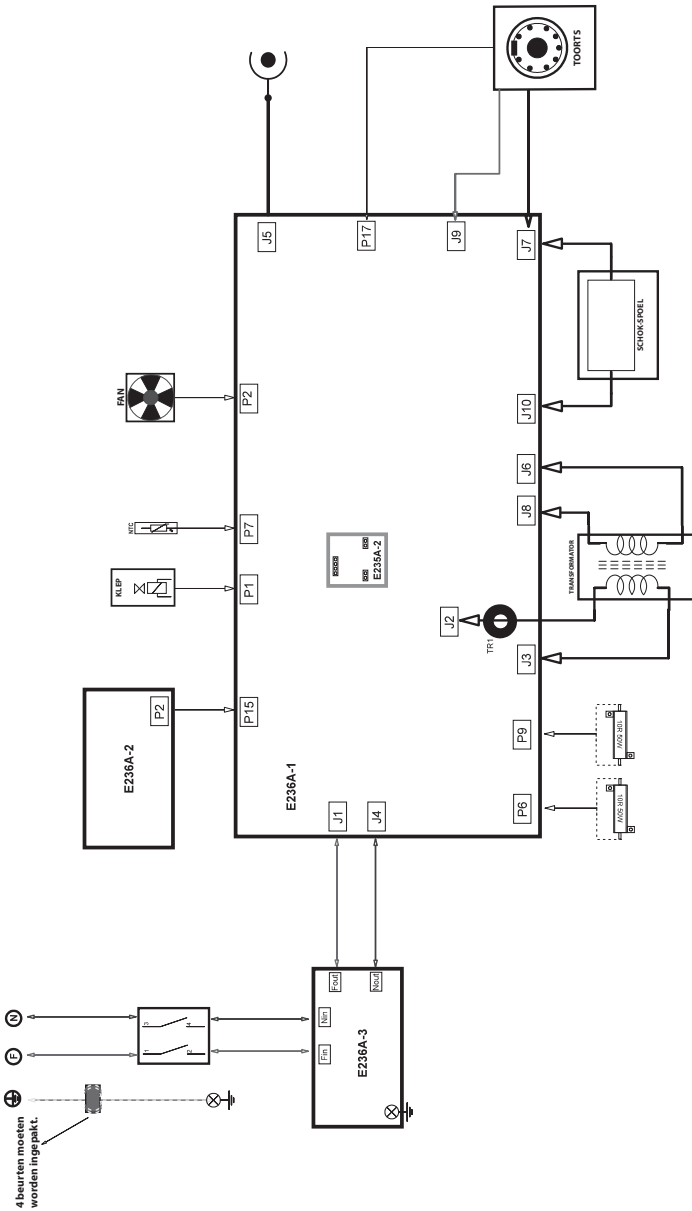

4 beurten moeten worden ingepakt.



**PRODUCTINFORMATIE****Model****Serienummer****FABRIKANT****Naam**

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**Adres**

Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım MANİSA

**Telefoon / E-mail**

+90 236 226 27 00 / info@magmaweld.com

**AANKOOPINFORMATIE****Naam dealer****Stad / Land****Telefoon / E-mail****Aankoopdatum****KLANTINFORMATIE****Bedrijfsnaam****Stad / Land****Telefoon / E-mail****Naam contactpersoon****DIENSTINFORMATIE (indien van toepassing)****Bedrijfsnaam****Naam technicus****Datum inbedrijfstelling**  
(Startdatum garantie)

Bezoek onze website [www.magmaweld.com/warranty-terms/wt](http://www.magmaweld.com/warranty-terms/wt) voor  
garantievoorwaarden.



## المحتويات

204	قواعد السلامة	
	<b>المعلومات التقنية</b>	<b>1</b>
209	الأوصاف العامة	1.1
209	مكونات الآلة	1.2
210	ملصق المنتج	1.3
211	المواصفات الفنية	1.4
211	الملحقات	1.5
	<b>معلومات التثبيت</b>	<b>2</b>
212	الأمر التي يجب مراعاتها عند التسليم	2.1
212	توصيات التثبيت والتشغيل	2.2
213	توصيل قابس الكهرباء	2.3
213	التوصيل بالتيار الكهربائي	2.4
213	وصلات لقطع البلازما	2.5
213	توصيلات الغاز	2.5.1
213	وصلات كمامة التأييض	2.5.2
214	وصلات الشعلة	2.5.3
214	وضع المواد الاستهلاكية	2.6
215	القوس الطيار	2.7
	<b>معلومات الإستخدام</b>	<b>3</b>
216	واجهة المستخدم	3.1
217	استخدام الشعلة	3.2
	<b>معلومات الصيانة والأعطال</b>	<b>4</b>
218	الصيانة	4.1
219	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	4.2
221	رموز الأخطاء	4.3
	<b>المرفقات</b>	<b>5</b>
224	مستهلكات الشعلة وقطع الغيار	5.1
225	قائمة قطع غيار آلات القطع بالبلازم	5.2
226	مخططات التوصيل	5.3

## قواعد السلامة

اتبع جميع قواعد السلامة المدرجة في الدليل!

- التعرف بمعلومات السلامة
- تُستخدم رموز السلامة في الدليل لتحديد المخاطر المحتملة.
- عند ظهور أي رمز سلامة في هذا الدليل، يجب أن يكون مفهوماً أنَّ هناك خطر حدوث إصابة ويجب تجنب المخاطر المحتملة من خلال قراءة التفسيرات التالية بعناية.
- يكون مالك الآلة مسؤولاً عن منع الأشخاص غير المصرح لهم من الوصول إلى الجهاز.
- يجب أن يكون الأشخاص الذين يستخدمون الآلة من ذوي الخبرة أو مدربين تدريباً كاملاً في اللحام / القطع. يجب قراءة دليل المستخدم واتباع تحذيرات السلامة قبل العمل.



## التعريف برموز السلامة

احذر



يشير إلى موقف يحتمل أن يكون خطيراً قد يؤدي إلى إصابة أو تلف.  
إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فقد يتسبب ذلك في إصابة أو خسارة / ضرر مادي.

هام



يشير إلى معلومات وتحذيرات الاستخدام

خطر



يشير إلى خطر جسيم. إذا لم يتم تجنبه، فقد يؤدي ذلك إلى الوفاة أو إصابة خطيرة

## فهم تحذيرات السلامة



- اقرأ دليل المستخدم والملصقات وتحذيرات السلامة الموجودة على الجهاز بعناية.
- تأكد من أنَّ ملصقات التحذير الموجودة على الجهاز في حالة جيدة. استبدل الملصقات المفقودة أو التالفة.
- تعرف على كيفية تشغيل الجهاز وكيفية عمل الضوابط بشكل صحيح.
- استخدم جهازك في بيئات عمل مناسبة.
- ستؤثر التغييرات غير الملائمة التي يمكن إجراؤها على جهازك سلبيًا من ناحية التشغيل الآمن للجهاز وعمره.
- الشركة المصنعة غير مسؤولة عن عواقب تشغيل الجهاز خارج الشروط المحددة.

## يمكن للصدمة الكهربائية أن تسبب الموت



تأكد من أنَّ إجراءات التثبيت تتوافق مع المعايير الكهربائية الوطنية واللوائح الأخرى ذات الصلة، وقم بتثبيت الجهاز بواسطة أشخاص معتمدين.

- إرتدي قفازات ومريول عمل جاف ومعزول جيدًا. لا تستخدم أبدًا قفازات ومريول عمل مبللة أو تالفة.
- إرتد ملابس واقية مقاومة للهب ضد مخاطر الاحتراق. يجب أن تكون الملابس التي يستخدمها المشغل واقية من الشرر والتناثر وإشعاع القوس.
- لا تعمل مفردك. في حالة وجود خطر، تأكد من وجود شخص ما في المنطقة التي تعمل معها للإبلاغ عن أي حادث.
- لا تلمس القطب الكهربائي بيديك. لا تسمح لحامل القطب الكهربائي أو القطب الكهربائي بالتلامس مع أي شخص أو جسم مؤرض.
- لا تلمس أبدًا الأجزاء الناقلة للكهرباء.
- إذا كنت على اتصال بقطب كهربائي متصل بسطح عمل أو بأرضية أو بألة أخرى، فلا تلمس القطب الكهربائي مطلقاً.
- يمكنك حماية نفسك من الصدمات الكهربائية المحتملة عن طريق عزل نفسك عن سطح العمل والأرضية. استخدم مادة عازلة غير قابلة للاحتراق، عازلة كهربائياً، جافة، غير تالفة، وكبيرة بما يكفي لقطع اتصال المشغل بسطح العمل.
- لا تقم بتوصيل أكثر من قطب كهربائي واحد بحامل القطب.
- قم بتوصيل كمامة التاريز بقطعة العمل أو طاولة العمل في أقرب وقت ممكن لضمان اتصال جيد بين المعدن إلى المعدن.
- افحص الشعلة قبل تشغيل الجهاز. تأكد من أن الشعلة وكابلاتها في حالة جيدة. تأكد من استبدال الشعلة التالفة أو البالية.
- لا تلمس حوامل الأقطاب الكهربائية المتصلة بجهازين مختلفين في نفس الوقت حيث سيكون هناك جهد دائري مزدوج مفتوح.
- احتفظ بالجهاز مغلقاً وافصل الكابلات في حالة عدم استخدامها.
- افصل جميع توصيلات الطاقة و / أو المقابس أو قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل إصلاح الجهاز.
- كن حذراً عند استخدام كابل التيار الكهربائي الطويل.
- تأكد من أن جميع التوصيلات محكمة ونظيفة وجافة.
- تأكد من أن الكابلات جافة ونظيفة وغير مزينة. يجب الحماية من الأجزاء المعدنية الساخنة والشرر.
- تشكل الأسلاك العارية غير المعزولة خطراً مميتاً. تحقق بشكل متكرر من جميع الكابلات بحثاً عن أي تلف محتمل. في حالة اكتشاف كابل تالف أو غير معزول، قم بإصلاحه أو استبداله على الفور.
- إذا لم تكن كمامة التاريز متصلة بقطعة العمل، فقم بعزلها لتجنب ملامستها لأي أجسام معدنية.
- تأكد من أن تاريز خط الطاقة يتم بشكل صحيح.
- لا تستخدم مخرج لحام التيار المتردد في المناطق المبللة أو الرطبة أو الضيقة وحيث يوجد خطر السقوط.
- استخدم مخرج التيار المتردد فقط عند الضرورة لعملية اللحام.

- عندما يكون خرج التيار المتردد مطلوبًا، استخدم وحدة التحكم عن بعد إذا كانت متوفرة على ألتك.
- اتخذ احتياطات أمان إضافية عند وجود أحد المخاطر الكهربائية التالية؛
- عندما تكون في أماكن رطبة أو ترتدي ملابس مبللة،
- أثناء تواجدك على الأرضيات المعدنية أو الشبكات أو هياكل السقالات،
- عندما تكون في أوضاع ضيقة مثل الجلوس أو الركوع أو الاستلقاء،
- عندما يكون خطر التلامس مع قطعة العمل أو الأرض مرتفعًا أو لا مفر منه.
- في هذه الحالات، يمكن استخدام المعدات التالية؛
- آلة لحام قوسي معدني محجب بغاز حامل بجهد ثابت شبه أوتوماتيكي ذات تيار مباشر ،
- آلة لحام قوسي كهربائي محجب يدوية ذات تيار مباشر ،
- إذا تواجدت آلة لحام تيار مباشر أو تيار متردد بجهد كهربائي منخفض ذو الدائرة المفتوحة (VRD).

- أفضل الطاقة الكهربائية.
- استخدم مواد غير موصلة للكهرباء، مثل الخشب الجاف، لتحرير المصاب بالصدمة من الأسلاك أو الأجزاء الناقلة للكهرباء.



- اتصل بخدمات الطوارئ.
- إذا كان لديك تدريب على الإسعافات الأولية؛
- إذا كان المصاب لا يتنفس ، فقم بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي على الفور بعد قطع الاتصال بالمصدر الكهربائي. استمر في الإنعاش القلبي الرئوي حتى يبدأ التنفس أو تصل المساعدة.
- استخدم جهاز إزالة رجفان القلب الإلكتروني (AED) وفقًا للتوجيهات عند توفره.
- عالج الحروق الكهربائية ، مثل الحروق الحرارية ، عن طريق وضع الكمادات الباردة.
- منع العدوى وتغطيتها بقطعة قماش جافة ونظيفة.

AR

- يمكن أن تتسبب الأجزاء • الابتعاد عن الأجزاء المتحركة.
- المتحركة في حدوث إصابات • احرص على أن تكون جميع الأغطية والألواح والأبواب وما إلى ذلك لآلة والأجهزة مغلقة ومقفلتة.
- ارتدِ أحذية ذات أصابع معدنية ضد احتمال سقوط أشياء ثقيلة.



### من الخطير جدًا استنشاق الدخان والغاز المنبعث أثناء عملية اللحام والقطع لفترة طويلة.

- الإحساس بالحرقان والتهيج في العين والأنف والحلق هي علامات على عدم كفاية التهوية. في مثل هذه الحالة، قم بزيادة التهوية على الفور، إذا استمرت المشكلة، توقف عن اللحام / القطع.
- قم بإنشاء نظام تهوية طبيعي أو اصطناعي في منطقة العمل.
- استخدم نظام شفط دخان مناسب حيث يتم اللحام / القطع.
- إذا لزم الأمر، قم بتثبيت نظام يمكنه طرد الأبخرة والغازات المتراكمة في ورشة العمل بأكملها. استخدم نظام ترشيح مناسب لتجنب تلوث البيئة أثناء التفريغ.
- إذا كنت تعمل في أماكن ضيقة ومغلقة أو إذا كنت تقوم بلحام الرصاص أو البريليوم أو الكاديوم أو الزنك أو المواد المخلفة أو المطيعة، فاستخدم أجهزة التنفس التي توفر الهواء النقي بالإضافة إلى الاحتياطات المذكورة أعلاه.
- إذا تم تجميع أسطوانات الغاز في منطقة منفصلة، فتأكد من وجود تهوية جيدة في هذه المناطق، وحافظ على الصمامات الرئيسية مغلقة عندما لا تكون أسطوانات الغاز قيد الاستخدام، واحترس من تسرب الغاز.
- الغازات الواقية مثل الأرجون أكثر كثافة من الهواء ويمكن استنشاقها بدلاً من الهواء إذا تم استخدامها في الداخل. هذا يشكل خطر على صحتك.
- لا تقم بإجراء عمليات اللحام / القطع في وجود أبخرة هيدروكربونية مكثورة تنطلق أثناء عمليات التشحيم أو الطلاء.
- تتطلب بعض الأجزاء الملموسة / المقطوعة تهوية خاصة. يجب قراءة قواعد السلامة الخاصة بالمنتجات التي تتطلب تهوية خاصة بعناية. يجب ارتداء قناع غاز مناسب في الحالات التي يتوجب فيها ارتداء قناع الغاز.

### يمكن أن يكون الدخان والغازات ضارة بصحتك



- يمكن أن يضر ضوء القوس • لحماية عينيك ووجهك، استخدم قناع واقٍ قياسي وفلتر زجاجي مناسب.
- والتناثر عينيك وجلدك • احص الأجزاء المكتشفة الأخرى من جسمك (الذراعين والرقبة والأذنين، إلخ) من القوس والتناثر باستخدام ملابس واقية مناسبة.
- قم بحماية منطقة عملك بنشاطات مقاومة للاشتعال أعلى من مستوى العين وقيم بتعليق علامات التحذير حتى لا يتضرر الأشخاص من حولك من أشعة القوس والمعادن الساخنة.
- لا تقم باستخدام الآلة لتسخين الأنابيب المجمدة. ستؤدي هذه العملية باستخدام آلة لحام / قطع إلى حدوث انفجار أو حريق أو تلف المعدات الخاص بك.



يمكن للشراشات والتناثر أن • تسبب العمليات مثل اللحام / القطع وصلل الأسطح والتنظيف بالفرشاة في حدوث شرر وتناثر جزيئات معدنية. ارتد نظارات أمان تؤذي عينيك مع دروع جانبية تحت القناع الواقي لمنع الإصابة المحتملة.



يمكن أن تسبب الأجزاء الساخنة في حروق شديدة • لا تلمس الأجزاء الساخنة بيديك. أعط أجزاء الآلة الوقت لتبرد قبل العمل عليها. عندما تحتاج إلى التعامل مع الأجزاء الساخنة، استخدم الأدوات المناسبة وقفازات اللحام / القطع ذات العزل الحراري العالي والملابس المقاومة للحريق.



يمكن للضوضاء أن تضر • يمكن أن تسبب الضوضاء الناتجة عن بعض المعدات والعمليات الضعيف لسمعك. إذا كان مستوى الضوضاء مرتفعاً، قم بارتداء واقيات الأذن المعتمدة.



يمكن أن يتسبب سلك • لا توجه الشعلة إلى أي جزء من الجسم أو الأشخاص الآخرين أو أي معدن أثناء فك سلك اللحام. احم عينيك ووجهك أثناء القيام بعملية فك سلك اللحام يدوياً، خاصة بأقطار رقيقة، قد يقفز السلك من يدك مثل النابض، قد يؤديك أو يضر الآخرين من حولك.



يمكن أن تسبب عملية • لا تقم أبدًا باللحام / القطع بالقرب من المواد القابلة للاشتعال. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حرائق وانفجارات. اللحام / القطع في نشوب • قبل البدء في عملية اللحام / القطع، قم بإزالة هذه المواد من الوسط المحيط أو قم بتغطيتها بأغطية واقية لمنعها من الاحتراق حرائق وانفجارات • تطبيق القواعد الخاصة الوطنية والدولية في هذه المجالات.



لا تقم بعملية لحام / قطع الأنابيب أو المواسير المغلقة تمامًا. • قبل لحام / قطع الأنابيب والحاويات المغلقة، افتحها وفرغها بالكامل وقم بتهوئتها ونظفها. تولى أقصى قدر من العناية الممكنة عند اللحام / القطع في مثل هذه الأماكن. لا تقم بلحام / قطع الأنابيب أو المواسير التي تحتوي على مواد قد تسبب انفجارًا أو حريقًا أو تفاعلات أخرى ، حتى لو كانت فارغة يتم إنتاج درجة حرارة عالية أثناء عملية اللحام / القطع. لذلك، لا تقم بتطبيقه على الأسطح القابلة للاشتعال أو التالفة بسهولة! يمكن أن تسبب الشرر والقطع المتناثرة في نشوب حريق. لهذا السبب، احتفظ بملوآء مثل أنابيب مظافة الحريق والمياه والرمل في متناول اليد. استخدم صمامات الفحص ومنظمات الغاز والصمامات في دوائر الغاز القابلة للاشتعال والانفجار والمضغوطة. تأكد من فحصها بشكل دوري وأنها تعمل بشكل صحيح.

قد تسبب صيانة الآلات • يجب عدم إصلاح الأجهزة الكهربائية بواسطة أشخاص غير مصرح لهم بذلك. يمكن أن تؤدي الأخطاء التي يتم ارتكابها هنا إلى إصابة والأجهزة من قبل أشخاص خطيرة أو الوفاة أثناء الاستخدام. غير مصرح لهم في حدوث • تعمل عناصر دائرة الغاز تحت الضغط؛ قد تحدث الانفجارات نتيجة للخدمات التي يقدمها أشخاص غير مصرح لهم، يمكن أن يصاب المستخدمون بجروح خطيرة. يوصى بإجراء الصيانة الفنية للآلة ووحداتها الطرفية مرة واحدة على الأقل في السنة.



اللحام / القطع في الأماكن • تأكد من إجراء عمليات اللحام / القطع برفقة شخص آخر في الأماكن ذات الحجم الصغير والمغلقة. الضيقة ذات الحجم الصغير • تجنب عمليات اللحام / القطع في مثل هذه الأماكن المغلقة قدر الإمكان.



قد يؤدي عدم اتخاذ • اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء نقل الآلة. يجب أن تكون المناطق المراد نقلها والظروف المادية وصحة الأجزاء التي سيتم الاحتياطات اللازمة أثناء استخدامها في النقل والشخص الذي سينفذ النقل مناسبة لعملية النقل. بعض الآلات ثقيلة للغاية ، لذلك ، يجب التأكد من اتخاذ تدابير السلامة البيئية اللازمة أثناء تغيير الأماكن. النقل إلى وقوع حوادث • في حالة استخدام الآلة على منصة، يجب التحقق من أن هذه المنصة لها حدود مناسبة لتحميل الحمولة.



- إذا كان سيتم نقلها بمساعدة مركبة (عربة نقل، رافعة شوكية، وما إلى ذلك)، فتأكد من أن السيارة ونقاط الاتصال التي تربط الآلة بالمركبة (علاقة الحمل، الحزام، المزلاج، الصمولة، العجلة، إلخ) سليمة.
- في حالة إجراء النقل اليدوي، تأكد من أن أجزاء الآلة (علاقة الحمل والحزام وما إلى ذلك) والتوصيلات سليمة.
- يرجى مراعاة قواعد منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بوزن النقل وأنظمة النقل في بلدك من أجل ضمان ظروف النقل الضرورية.
- استخدم دائماً المقابض أو حلقات الحمل عند تغيير مكان مصدر الطاقة. لا تسحب أبداً بواسطة المشاعل أو الكابلات أو الخراطيم.
- احمل دائماً أسطوانات الغاز بشكل منفصل.
- قم بإزالة جميع الوصلات البينية قبل نقل معدات اللحام / القطع، وبشكل منفصل قم بنقل وتحريك الأصغر من السفينان، والأكبر من حلقات الحمل أو باستخدام معدات الرفع المناسبة مثل الرافعة الشوكية.

يمكن أن تتسبب الأجزاء المتساقطة في حدوث إصابات



- يمكن أن يؤدي الوضع غير الصحيح لمصدر الطاقة أو أي معدات أخرى إلى حدوث إصابات خطيرة للأشخاص وإحراق الأضرار بالممتلكات للأشياء الأخرى.
- ضع ألتك على أرضيات ومنصات ذات ميل أقصى يبلغ 10 درجات حتى لا تسقط أو تتقلب. اختر مناطق لا تعيق تدفق المواد، لا تشكل احتمالية خطر من التزق في الكابلات والخراطيم، غير قابلة للحركة؛ لكن أن تكون مناطق كبيرة وسهلة التهوية وخالية من الغبار. قم بتثبيتها على منصة بالنسبة الآلات التي تحتوي على منصة غاز مناسبة للأسطوانات، وفي الاستخدامات الثابتة، قم بتثبيتها على الحائط بسلسلة حتى لا تسقط وذلك لمنع أسطوانات الغاز من الانقلاب.
- تزويد المشغلين بوصول سهل إلى الإعدادات والتوصيلات في الآلة.

يؤدي الاستخدام المفرط إلى ارتفاع درجة حرارة الآلة



- اترك الآلة لتبرد وفقاً للمعدلات دورة العمل.
- قم بتقليل نسبة دورة التشغيل أو التيار قبل بدء عملية اللحام / القطع مرة أخرى.
- لا تسد مداخل تهوية الآلة.
- لا تضع مرشحات في مداخل تهوية الآلة دون موافقة الشركة المصنعة.

AR

يمكن أن يتسبب لحام القوس الكهربائي في حدوث تداخل كهرومغناطيسي



- إن هذه الآلة من المجموعة 2، الفئة أ في اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي وفقاً لمعيار TS EN 55011.
- هذه الآلة من الفئة "3" غير مخصصة للاستخدام في المناطق السكنية حيث يتم توفير الطاقة الكهربائية من تيار الجهد المنخفض. قد تكون هناك صعوبات محتملة في ضمان التوافق الكهرومغناطيسي بسبب تداخل الترددات الراديوية المرسل والمستمع في مثل هذه المواقع.



- "هذه الآلة غير متوافقة مع IEC 61000-3-12. يجب أن يكون المثبت الذي سُجري التوصيل الكهربائي أو الشخص الذي سيستخدم الآلة على علم باتصال الآلة، في حالة الرغبة في الاتصال بشبكة الجهد المنخفض المستخدمة في المنازل، في هذه الحالة، تقع المسؤولية على عاتق المستخدم.
- تأكد من توافق منطقة التشغيل مع التوافق الكهرومغناطيسي (EMC). قد تسبب التداخلات الكهرومغناطيسية التي قد تحدث أثناء عملية اللحام / القطع تأثيرات غير مرغوب فيها على أجهزتك الإلكترونية وتيارك الكهربائي. أي آثار ناتجة عن هذه التداخلات أثناء التشغيل هي من مسؤولية المستخدم.
- في حالة حدوث أي تداخل، لضمان الامتثال؛ يمكن اتخاذ احتياطات إضافية، مثل استخدام الكابلات القصيرة، أو استخدام الكابلات المحمية (المدرعة)، أو نقل الآلة إلى مكان آخر، أو إزالة الكابلات من الجهاز و / أو المنطقة المتضررة، أو استخدام مرشح، أو حماية منطقة العمل من حيث التوافق الكهرومغناطيسي.
- قم بإجراء عمليات اللحام / القطع لأبعد مسافة ممكنة (100 متر) من أجهزتك الإلكترونية الحساسة لتجنب أي تلف محتمل في التوافق الكهرومغناطيسي.
- تأكد من تثبيت ألتك ووضعها وفقاً لدليل التعليمات.

وفقاً لـ IEC 60974-9 بند 5.2؛

- قبل تركيب معدات اللحام / القطع، يجب على المشغل و / أو المستخدم إجراء تحقيق في التداخل الكهرومغناطيسي المحتمل في البيئة. يجب مراعاة المواقف التالية؛

تقييم التوافق الكهرومغناطيسي لمنطقة العمل



- أ) كابلات الإمداد الأخرى وكابلات الإشارة وكابلات الهاتف أعلى وأسفل ويجوار آلة اللحام / القطع ومعداتها،
  - ب) أجهزة الإرسال والاستقبال الإذاعية والتلفزيونية،
  - ج) الكمبيوتر ومعدات التحكم الأخرى،
  - د) معدات السلامة الحرجة، مثل حماية المعدات الصناعية،
  - هـ) الأجهزة الطبية للأشخاص حولها، على سبيل المثال أجهزة تنظيم ضربات القلب والأجهزة المساعدة على السمع،
  - و) المعدات المستخدمة للقياس أو المعايرة.
  - ز) حضانة الأجهزة الأخرى في بيئة العمل. يجب على المستخدم التأكد من أن المعدات الأخرى المستخدمة في البيئة متوافقة. قد يتطلب هذا تدابير حماية إضافية،
  - ح) يمكن توسيع حدود منطقة الدراسة وفقاً لحجم البيئة وهيكل المبنى والأنشطة الأخرى التي يتم تنفيذها في المبنى، مع مراعاة وقت عملية اللحام / القطع خلال اليوم.
- بالإضافة إلى التقييم الميداني، قد يكون تقييم تركيبات الجهاز ضرورياً أيضاً لحل الاضطراب. عند الضرورة، يمكن أيضاً استخدام القياسات في الموقع لتأكيد كفاءة تدابير التخفيف. (المصدر: IEC 60974-9).

- طرق تقليل الضوضاء**
- يجب توصيل الآلة بالتيار الكهربائي على النحو الموصى به ومن قبل شخص مخول. في حالة حدوث تداخل ، يمكن تطبيق تدابير إضافية ، مثل تصفية التيار. يجب أن يتم توريد معدات اللحام القوسي المركب بشكل دائم من خلال قناة معدنية أو كابل محمي مكافئ.
  - يجب توصيل شاشة العرض وغطاء مصدر الطاقة ويجب الحفاظ على اتصال كهربائي جيد بين هذين الهيكلين.
  - ينبغي إجراء الصيانة الروتينية الموصى بها للآلة. يجب إغلاق و / أو قفل جميع أغلفة الهيكل عندما تكون الآلة قيد الاستخدام. لا يمكن إجراء أي تعديلات أو تعديلات على الآلة بخلاف الإعدادات القياسية دون موافقة خطية من الشركة المصنعة. خلاف ذلك ، يكون المستخدم مسؤولاً عن أي عواقب قد تحدث.
  - يجب أن تكون كابلات اللحام / القطع قصيرة قدر الإمكان. يجب أن يتم تمديدها جنبًا إلى جنب من أرضية منطقة العمل. يجب عدم لف كابلات اللحام / القطع بأي شكل من الأشكال.
  - يتم إنشاء مجال مغناطيسي في الآلة أثناء اللحام / القطع. قد يتسبب ذلك في قيام الآلة بسحب الأجزاء المعدنية عليها. تأكد من أن المواد المعدنية على مسافة آمنة أو ثابتة لمنع هذا السحب. يجب عزل المشغل عن كل هذه المواد المعدنية المترابطة.
  - يمكن أن يؤدي الارتباط بين قطعة العمل والأرض إلى تقليل الانبعاثات في بعض الحالات التي لا يتم فيها توصيل قطعة العمل بالأرض من أجل السلامة الكهربائية أو بسبب حجمها وموقعها (على سبيل المثال ، هيكل السفينة أو تصنيع الإنشاءات الفولاذية). وتجدد الإشارة إلى أن تأريض قطعة العمل قد يتسبب في إصابة المستخدمين أو حدوث خلل في المعدات الكهربائية الأخرى في البيئة. عند الضرورة ، يمكن إجراء اتصال الأرض بقطعة العمل في شكل اتصال مباشر ، ومع ذلك ، في بعض البلدان التي لا يُسمح فيها بالاتصال المباشر ، يمكن إنشاء الاتصال باستخدام عناصر السعة المناسبة وفقًا للأظمة واللوائح المحلية.
  - يمكن أن يؤدي تدريع وحماية الأجهزة والكابلات الأخرى في منطقة العمل إلى منع التأثيرات التخريبية. يمكن تقييم حماية منطقة اللحام / القطع بأكملها لبعض التطبيقات المحددة.



AR

- المجال الكهرومغناطيسي (EMF)**
- التيار الكهربائي الذي يمر عبر أي موصل يخلق مجالات كهربائية ومغناطيسية محلية (EMF). يجب على المشغلين اتباع الإجراءات أدناه لتقليل المخاطر التي يشكلها التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية :
- يجب تجميع كابلات اللحام / القطع معًا لتقليل المجال المغناطيسي ، ويجب تأمينها بمواد ربط (شريط لاصق ، ربطه كبل ، إلخ) قدر الإمكان.



- يجب إبقاء جسم المشغل ورأسه بعيدًا عن آلات اللحام / القطع والكابلات قدر الإمكان ،
  - يجب عدم لف أسلاك اللحام / القطع والكابلات الكهربائية حول الجسم بأي شكل من الأشكال.
  - يجب ألا يكون الجسم محاصرًا بين كابلات اللحام / القطع. يجب إبقاء كابلات اللحام / القطع بعيدة عن الجسم، وبجانب بعضها.
  - يجب توصيل كابل الإرجاع بقطعة العمل في أقرب مكان ممكن من منطقة اللحام / القطع ،
  - لا تتكئ على وحدة الطاقة أو تجلس عليها أو تعمل بالقرب منها ،
  - يجب عدم القيام بعملية اللحام / القطع أثناء نقل وحدة الطاقة أو وحدة مغذي الأسلاك.
- يمكن أن تضعف المجالات الكهرومغناطيسية أيضًا تشغيل الفرسات الطبية (مادة توضع داخل الجسم) مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب. يجب اتخاذ تدابير وقائية للأشخاص الذين لديهم غرسات طبية. على سبيل المثال ، يمكن وضع قيود وصول للمارة أو تقييمات المخاطر الفردية للمشغلين. يجب إجراء تقييم للمخاطر وتوصية بأخصائي طبي للمستخدمين الذين لديهم غرسات طبية.

- الحماية
- لا تعرّض الجهاز للمطر أو رذاذ الماء أو البخار المضغوط



- كفاءة الطاقة**
- اختر الطريقة والآلة المناسبة لعملية اللحام / القطع التي ستقوم بها.
  - حدد التيار و / أو الجهد المناسب للمادة والسماكة التي ستقطعها.
  - في حالة الانتظار لفترة طويلة بدون لحام / قطع ، قم بإيقاف تشغيل الآلة بعد أن تبرد مروحة الجهاز. ستوقف آلاتنا ذات التحكم الذاتي بالمروحة من تلقاء نفسها.



- إجراء التخلص من النفايات
- إن هذه الآلة ليس نفايات منزلية. يجب أن يتم توجيهها لإعادة التدوير في إطار القانون الوطني مع توجيهات الاتحاد الأوروبي. احصل على معلومات من الوكيل والأشخاص المعتمدين حول إدارة نفايات آتلك المستعملة.



نموذج الضمان

يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت [www.magmaweld.com/warranty-form/wr](http://www.magmaweld.com/warranty-form/wr) للحصول على نموذج الضمان.






المعلومات التقنية 

## 1.1 الأوصاف العامة

إن miniCUT عبارة عن آلة قطع بلازما عالية الأداء مصممة لتطبيقات القطع. إنه خفيف الوزن ومحمول بفضل تصميمه المدمج. إنه يوفر أداء قطع ممتاز. يتم ضبط ضغط الغاز يدويًا.



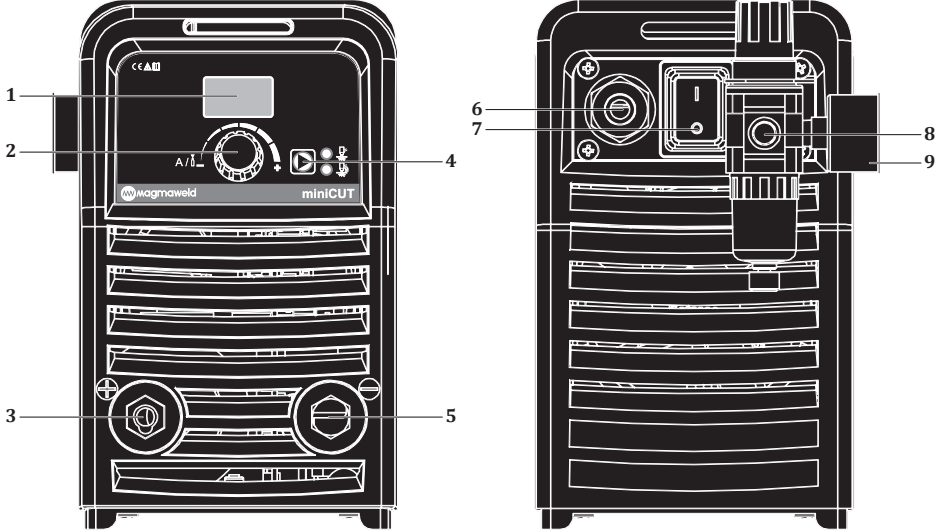

## 1.2 مكونات الآلة







الشكل 1: miniCUT منظر أمامي وخلفي

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1- شاشة رقمية          | 6- موصل الطاقة         |
| 2- شاشة رقمية          | 7- مفتاح تشغيل / إيقاف |
| 3- وصلة التأريض (+)    | 8- مصفاة الهواء        |
| 4- زر اختيار وضع القطع | 9- مؤشر الضغط          |
| 5- موصل الشعلة         |                        |

 
## I.3 ملصق المنتج

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım Manisa-TÜRKİYE					
MINICUT		S/N:			
		EN 60974-1/-10 Cl. A			
	---	15A / 86V - 30A / 92V			
		X	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> = 280V	I <sub>2</sub>	30A	27A	21A
		U <sub>2</sub>	92V	91V	88.5V
		I <sub>1</sub>	22.5A	20A	16A
		S <sub>1</sub>	5.18kVA	4.6kVA	3.68kVA
	U <sub>i</sub> = 230V	I <sub>1max</sub> = 22.5A	I <sub>1eff</sub> = 16A		
IP23S		CE	EAC	UK CA	

دورة العمل	X	مقوم محول أحادي الطور	
جهد التشغيل الخامل	U <sub>0</sub>	الخاصية العمودية	
جهد وتردد التيار الكهربائي	U <sub>1</sub>	التيار المباشر	---
تصنيف جهد اللحام	U <sub>2</sub>	قطع البلازم	
تصنيف التيار المسحوب من التيار الكهربائي	I <sub>1</sub>	مدخلات التيار الكهربائي- تيار متردد أحادي الطور	
تصنيف تيار اللحام	I <sub>2</sub>	مناسب للعمل في البيئات الخطرة	
القوة المسحوبة من التيار الكهربائي	S <sub>1</sub>	الرقم التسلسلي	S/N
فئة الحماية	IP23S		

• S / N الوصف ( الرقم التسلسلي)

الرقم التعريفي للالة	إنتاج				رقم الترتيب			
	السنة	الاسبوع	الاسبوع	السنة	X	X	X	X
X X X X	X X	X X	X X	X X	X	X	X	X
مجموعة	طلب				الرقم الترتيبي للالة			
الموديل الالة					المصنعة في تلك السنة			

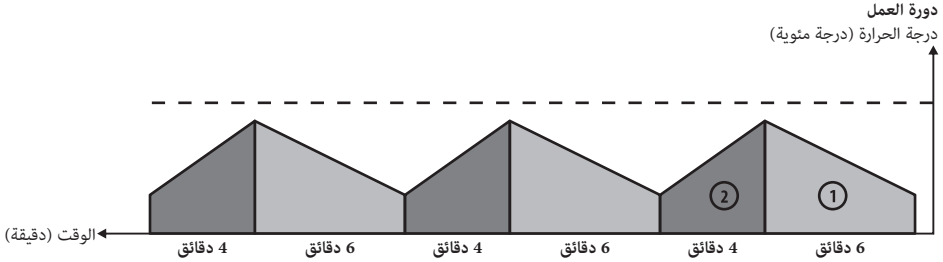

كما هو محدد في معيار EN 60974-1، فإن معدل دورة العمل يشمل فترة زمنية مدتها 10 دقائق. على سبيل المثال، إذا كنت تريد العمل على 100 أمبير على جهاز محدد بـ 100 أمبير عند 60%، يمكن للآلة القيام باللحام / القطع دون توقف في أول 6 دقائق من فترة 10 دقائق (المنطقة 1). ومع ذلك، يجب ترك الآلة في وضع الخمول لمدة 4 دقائق قادمة حتى تبرد (المنطقة 2).

### 1.4 المواصفات الفنية

miniCUT	الوحدة	المواصفات الفنية
230	فولت	مدخل التيار الكهربائي (1 فاز 50-60 هرتز)
5,18	كيلو فولت أمبير	القوة المسحوبة من التيار الكهربائي
83,13	%	فعالية مصدر الطاقة
18,25	واط	استهلاك الطاقة في حالة الخمول
15 - 30	أمبير التيار المباشر	نطاق الإعداد الحالي
30	أمبير التيار المباشر	التصنيف الحالي
280	فولت التيار المباشر	جهد الدارة المفتوحة
8 (500 مم/دقيقة)	مم	سماكة القطع الموصى بها (جميع المعادن)
10 (325 مم/دقيقة)	مم	أقصى سمك للقطع (جميع المعادن)
12	مم	سماكة الاختراق (جميع المعادن)
402 x 121 x 200	مم	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
7,5	كغ	الوزن
IP23S		فئة الحماية

سرعات القطع في الجدول هي نتائج الفحوصات المخبرية لـ Magmaweld. ويمكن أن تتفاوت وفقاً لتطبيقات القطع المختلفة والظروف البيئية.

### 1.5 الملحقات

كود المنتج	العدد	الملحقات القياسية
K301100343	1	كماشة التأريض والكابلات
7142H03004	1	الشعلة

## معلومات التثبيت ✂

### 2.1 الأمور التي يجب مراعاتها عند التسليم

تأكد من وصول جميع العناصر التي طلبتها. إذا كانت أي مادة مفقودة أو تالفة ، فاتصل بمكان الشراء على الفور. يحتوي الصندوق القياسي على:

- الآلة الرئيسية وكابل التيار الكهربائي المتصل بها
- شهادة الضمان
- كمامة التأريض والكابلات
- الشعلة والمواد الاستهلاكية

في حالة التسليم التالف ، احتفظ بصورة للضرر ، قم بإخطار شركة الشحن بصورة بوليصة الشحن. إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بخدمة العملاء.

### الرموز الموجودة على الآلة ومعانيه

إن عملية القطع / اللحام بالبالزما تحتوي على خطر. يجب توفير ظروف العمل المناسبة واتخاذ الاحتياطات اللازمة. إن الخبراء مسؤولون عن الماكينة ويجب عليهم توفير المعدات اللازمة. يجب إبعاد الأشخاص غير المعنيين عن منطقة العمل.



هذا الجهاز غير متوافق مع IEC 61000-3-12. في حالة الرغبة في الاتصال بتيار الجهد المنخفض المستخدمة في المنازل ، يجب أن يكون المثبت الذي سيجري التوصيل الكهربائي أو الشخص الذي سيستخدم الآلة على علم باتصال الآلة، في هذه الحالة ، تقع المسؤولية على عاتق المستخدم



يجب الانتباه إلى رموز الأمان وملاحظات التحذير الموجودة على الآلة وفي دليل المستخدم، ويجب عدم إزالة الملصقات.



الشبكات تهدف للتهوية. يجب عدم تغطية الفتحات لتوفير تبريد جيد ويجب عدم إدخال أجسام غريبة.



### 2.2 توصيات التثبيت والتشغيل

- اتخاذ الإجراءات الازمة وفق معايير الصحة والسلامة المهنية. ويجب اتخاذ الترتيبات اللازمة في مكان العمل للتأكد من أن عملية النقل تتم وفق شروط الصحة والسلامة قدر الإمكان. ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة بما يتناسب مع خصائص بيئة العمل ومتطلبات الوظيفة. ضع الجهاز على سطح صلب ومستو وأمسك بحيث لا يسقط أو يتقلب
- في الحالات التي تتجاوز فيها درجة الحرارة المحيطة 40 درجة مئوية ، قم بتشغيل الآلة بتيار أقل أو بمعدل دورة أعلى.
- تجنب قطع البالزما عندما تكون هناك رياح وأمطار بالخارج. قم بحماية المنطقة المراد قطعها بالبالزما وماكينته القطع بالبالزما بستائر ومظلات مقاومة للحريق إذا كان من الضروري إجراء قطع بالبالزما في مثل هذه الحالات.
- تأكد من أن المواد مثل الجدران والستائر والألواح لا تمنع سهولة الوصول إلى أدوات التحكم والتوصيلات في الماكينة عند وضع الجهاز.
- استخدم نظامًا مناسبًا لاستخراج الدخان إذا كنت تقوم بقطع البالزما في الداخل. تنتج عملية القطع بالبالزما غبارًا جزئيًا وأبخرة وغازات غير صحية. استخدم أجهزة التنفس إذا كان هناك خطر من استنشاق الأبخرة والغبار والغازات في الأماكن المغلقة.
- اتبع معدلات دورة العمل المحددة على ملصق المنتج. يمكن أن يؤدي تجاوز معدلات دورة العمل بشكل متكرر إلى تلف الآلة وهذا قد يبطل الضمان
- يجب استخدام كبل مغذي مناسب لقيمة التأمين المحددة.
- يجب تأريض مصدر الطاقة وفقًا للقوانين الكهربائية المحلية والوطنية.
- تأكد من أن توصيلات إمداد الغاز تمت بشكل صحيح. إذا كان مصدر الغاز مغموًا في الأسطوانة ، فقم بتثبيت أسطوانة الغاز حتى لا تتقلب. “

### 2.3 توصيل قابس الكهرباء



لا تستخدم أبدًا كبل التيار الكهربائي الخاص بالجهاز بدون قابس وذلك من أجل سلامتك.  
قم بحماية المعدات باستخدام صمامات التأخير المناسبة للنظام ومفتاح الطوارئ الذي سيوقف الكهرباء الواردة بسرعة في حالة الطوارئ.

- استخدم كابل العمل المناسب لمصدر الطاقة لديك. ادفع الموصل الأرضي في المقبس الموجود بمصدر الطاقة وقم بتثبيته في المقبس، مع التأكد من إحكام لتوصيل
- يجب أن يتم تنفيذ أعمال التوصيلات الكهربائية بواسطة كهربائي معتمد وفقًا للوائح المحلية والوطنية.

### 2.4 التوصيل بالتيار الكهربائي



تأكد من أن مفتاح التشغيل / الإيقاف الخاص بالجهاز في وضع "0" أثناء توصيله بالمقبس.

- تحقق من التيار ثلاثي الطور باستخدام مقياس الفولتميتر قبل توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي. أدخل القابس في المنفذ بعد التأكد من صحة كل طور.
- ابدأ تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح التشغيل / الإيقاف.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز عن طريق إعادة المفتاح إلى الوضع "0".

### 2.5 وصلات لقطع البلازم



يجب توخي الحذر أثناء القطع واستخدام الملابس الواقية والقفازات المناسبة

#### 2.5.1 توصيلات الغاز

- يجب استخدام منظم الغاز إذا كان مصدر الغاز في الورشة أو في اسطوانة الغاز ويجب أن يكون هذا المنظم قادرًا على إمداد الغاز إلى مدخل الهواء فيالماكينة “.
- قم بتثبيت اسطوانة الغاز بحيث لا تتقلب وذلك في الحالات التي يتم فيها استخدام اسطوانة غاز.
- استخدم منظمًا يتوافق مع المعايير وتأكد من أن جودة إمدادات الغاز تفي بالمعايير وذلك للعمل بأمان وتحقيق أفضل النتائج. ستؤثر جودة إمدادات الغاز على أداء القطع وجودة الاستهلاك “.
- انتبه إلى حماية خط الغاز من الملوثات مثل الزيت والغبار.
- احتفظ بصمام أسطوانة الغاز مفتوحًا لبعض الوقت حتى يتم تفريغ الرواسب والجزئيات المحتملة.
- قم بتوصيل منظم الغاز بأسطوانة الغاز ، وتأكد من تداخل الخيط الموجود عند مخرج الغاز لأسطوانة الغاز وصامولة المنظم.
- قم بتوصيل أحد طرفي خرطوم الأسطوانة بمنظم الغاز والطرف الآخر بمدخل الغاز في الجزء الخلفي من الماكينة وافتح صمام أسطوانة الغاز.
- قم بضبط تدفق الغاز مع صمام تنظيم الضغط.
- تأكد من عدم وجود تسريبات في التوصيلات.
- قد تتلف مصفاة الهواء إذا تم تجاوز الحد الأعلى لضغط الغاز الداخل.

مصدر الغاز	هواء أو نيتروجين نظيف وجاف وخالي من الزيت
معدل التدفق / الضغط الموصى به بمدخل الغاز	“القطع: 130 لتر / دقيقة عند 5 بار

#### 2.5.2 وصلات كمامة التآريض

- أدخل قابس كابل كمامة التآريض في مقبس التآريض بالماكينة واربطه بتدويره إلى اليمين. تأكد من إتمام التوصيل.
- قم بتوصيل كمامة التآريض بإحكام بقطعة العمل في أقرب مكان ممكن من المنطقة المراد قطعها وذلك لتحسين جودة القطع.
- تأكد من وجود اتصال جيد بين المعدن إلى المعدن. لا تقم أبدًا بتوصيل كمامة التآريض بالجزء الذي سيقع من المعدن.

يجب تأريض مصدر الطاقة وفقاً للقوانين الكهربائية الوطنية والمحلية لضمان السلامة الشخصية وتقليل التداخل الكهرومغناطيسي وتهيئة ظروف العمل المناسبة.



### 2.5.3 وصلات الشعلة


- تأتي الشعلة مرفقة بالجهاز.
- للحصول على معلومات مفصلة حول المشاعل، انظر 5.1.



AR

### 2.6 وضع المواد الاستهلاكية

- أولاً وقبل كل شيء، يجب إعداد المواد الاستهلاكية للشعلة.
- ينبغي اختيار المواد الاستهلاكية المناسبة.
- يجب تركيب المواد الاستهلاكية بالترتيب المحدد.

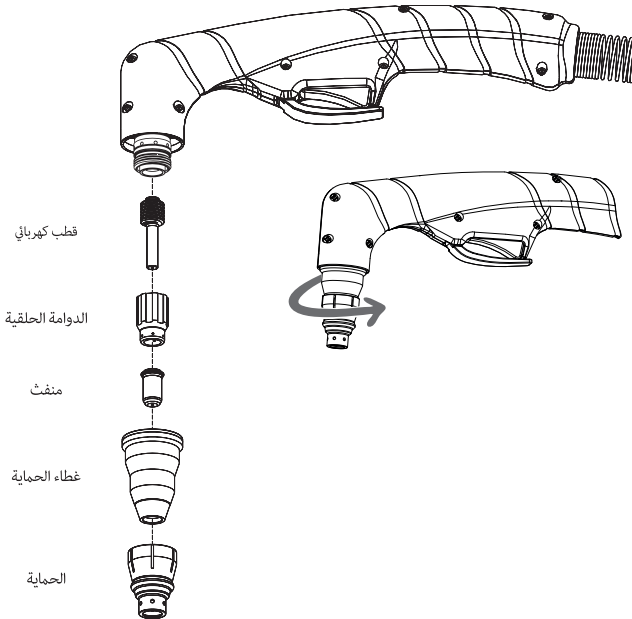

- يعتمد عمر المواد الاستهلاكية على المادة المراد قطعها وسماكة القطع وطول القطع وطريقة القطع والمسافة المناسبة للمادة وجودة الهواء وتردد الانفجار. إذا كان تردد الانفجار مرتفعًا ، فسوف تبلى المواد الاستهلاكية بسرعة أكبر.
- قد يلمس طرف الشعلة المعدن المراد قطعه أثناء القطع عند العمل باستخدام المواد الاستهلاكية المحمية.
- يجب أن تكون هناك مسافة 2-3 مم بين الجزء المراد قطعه والشعلة عند العمل مع المواد الاستهلاكية غير المحمية.
- انظر إلى 5.1 للحصول على معلومات مفصلة حول المواد الاستهلاكية.

يتم إنشاء قوس البلازما على الفور عند الضغط على مشغل الشعلة.  
تأكد من إيقاف تشغيل مصدر الطاقة عند استبدال مستهلكات البلازما




## 2.7 القوس الطيار

يستخدم الغاز المؤين ذو الموصلية الكهربائية العالية في عملية قطع البلازما. يتم تنشيط طاقة التيار المستمر ويبدأ التدفق السريع للغاز في الشعلة في غضون فترة زمنية قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تشغيل شعلة البلازما. تعمل طاقة التيار المستمر هذه على تأين الغاز الموجود في الشعلة ويحدث القوس. يسمى هذا القوس الطيار الخلفي ، الذي يتكثف بالتضييق بواسطة الشعلة. يُجبر القوس الطيار على الخروج من فوهة الشعلة بواسطة غازات عالية السرعة. يتشكل التيار الرئيسي ويبدأ القطع عندما يتلامس مع المعدن المراد قطعه. تستمر عملية القطع عن طريق تحريك الشعلة.

## معلومات الإستخدام

### 3.1 واجهة المستخدم

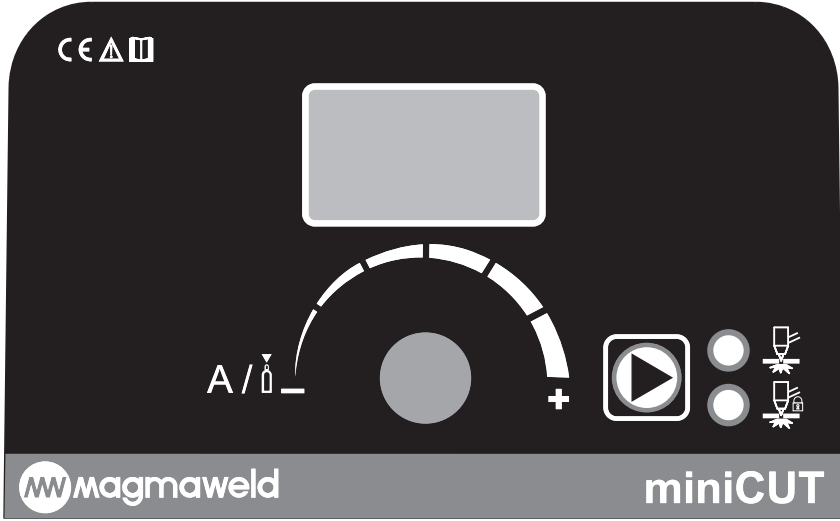

#### الشاشة الرقمية

يمكن مراقبة تيار اللحام المعدل وقيم الضغط و أكواد الخطأ بصرياً بفضل الشاشة الرقمية.

#### أوضاع القطع

القطع العادي 

القطع العادي

“في اللحظة التي تضغط فيها على الزناد في وضع القطع العادي، يحدث القوس الطيار وتبدأ عملية القطع. حتى إذا لم تقم بتحرير الزناد عند الانتهاء من قطعة العمل فإن القوس ينطفئ، يمكنك تحرير الزناد. إذا قمت بتحرير الزناد في منتصف المادة، فسينتطفئ القوس مرة أخرى. يظهر القوس الطيار من جديد عند الضغط على الزناد مرة أخرى لمواصلة العملية “

قفل زناد الشعلة 

في هذا الوضع، يحدث القوس الطيار عندما تضغط على الزناد. بعد بدء عملية القطع، يمكنك رفع يدك عن الزناد ومتابعة عملية القطع. بمجرد الانتهاء من قطعة العمل (عندما يرى فجوة)، سينطفئ القوس الطيار وسيتم إلغاء تنشيط الوضع. سيكون الوضع نشطاً عندما تضغط على الزناد مرة أخرى وتبدأ في قطع قطعة العمل. يوفر هذا الوضع سهولة القطع خاصة لقطع العمل الطويلة، ويمكن قطعها دون إبقاء الإصبع على الزناد باستمرار.





<p>وعاء الضبط A : ضبط التيار / ضبط الغاز</p> <p>لضبط التيار ، يتم ضبط قيمة التيار المطلوبة ضمن نطاقات تفاوت معينة عن طريق تدوير وعاء الضبط إلى اليمين واليسار</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>من أجل التبديل إلى ضبط الغاز ، من الضروري الضغط على وعاء الضبط مرة واحدة. تتحول الآلة إلى وضع الغاز الحر ، ويتم قراءة القيمة المعدلة من وعاء ضبط ضغط الغاز. عندما تسحب وعاء ضبط ضغط الغاز الموجود في مرشح الهواء إلى الأعلى وتضبطه على الوضع الحر ، يمكنك زيادة / تقليل الضغط بتحويله إلى اليمين / اليسار.</p>	
--	--

### 3.2 استخدام الشعلة

“اضغط على زناد الشعلة عن طريق دفع الغطاء الواقعي على زناد الشعلة إلى الأمام عندما يتم القطع. سيحدث قوس البلازما بمجرد الضغط على زناد الشعلة. لعمل قطع مستقيم ، يجب دفع طرف الشعلة ببطء عبر المادة المراد قطعها. انظر إلى 5.1 للحصول على معلومات مفصلة عن المشاعل “.

“يكون مشغل الشعلة نشطاً عندما يكون مصدر الطاقة قيد التشغيل. عليك التأكد من أن يدك لا تدخل في مسار القطع “  
يجب ألا تمسك قطعة العمل في يدك أو أن توجه الشعلة إلى نفسك أو أي شخص آخر.



AR

## معلومات الصيانة والأعطال

- يجب أن يتم إجراء الصيانة والإصلاحات للآلة بواسطة أشخاص مختصين. شركتنا ليست مسؤولة عن الحوادث التي قد تحدث نتيجة تدخلات من قبل أشخاص غير مصرح لهم.
- يمكنك الحصول على الأجزاء التي سيتم استخدامها أثناء الإصلاح من خدماتنا المعتمدة. سيؤدي استخدام قطع الغيار الأصلية إلى إطالة عمر جهازك ومنع فقدان الأداء.
- استشر دائماً الشركة المصنعة أو مركز الخدمة المعتمد المحدد من قبل الشركة المصنعة.
- أي محاولة غير مصرح بها من قبل الشركة المصنعة خلال فترة الضمان ستبطل جميع أحكام الضمان.
- تأكد من الامتثال لقواعد السلامة الحالية أثناء عمليات الصيانة والإصلاح.
- قبل اتخاذ أي إجراء لإصلاح الجهاز ، افصل قابس التيار الكهربائي بالجهاز وانتظر لمدة 10 ثوانٍ حتى تفرغ المكثفات.

### 4.1 الصيانة


#### العناية اليومية

- يجب فحص المواد الاستهلاكية الموجودة على الشعلة بانتظام واستبدالها في حالة التآكل أو التلف. تأكد من أن هذه المواد هي منتجات أصلية للاستخدام طويل الأمد والأداء العالي.




AR

#### كل 3 أشهر

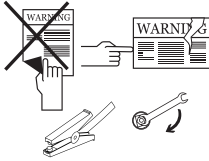

- لا تقم بإزالة ملصقات التحذير من على الجهاز. استبدل الملصقات البالية / الممزقة بأخرى جديدة. يمكنك الحصول على الملصقات من الخدمة المعتمدة.
- افحص الكمامة والكابلات. انتبه إلى التوصيلات وقوة الأجزاء.
- استبدل الأجزاء التالفة / المعيبة بأخرى جديدة. لا تقم أبداً بإجراء أي إضافات / إصلاحات للكابلات “.
- تأكد من وجود مساحة كافية للتهوية.

#### كل 6 أشهر

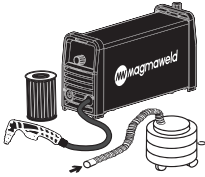

- قم بتنظيف وشد الأجزاء الموصلة مثل البراغي والصواميل.
- تحقق من كابلات كمامة التاريز. افتح الأغطية الجانبية للآلة ونظفها باستخدام هواء جاف منخفض الضغط أو أداة تفرغ. لا تستخدم الهواء المضغوط من مسافة قريبة إلى المكونات الإلكترونية.”
- تأكد من نظافة مصفاء الهواء. إذا كانت متسخة ، فاستبدلها بأخرى جديدة.

ملاحظة: الفترات المذكورة أعلاه هي الفترات القصوى التي يجب تطبيقها إذا لم يواجه جهازك أي مشاكل. يمكنك تكرار العمليات المذكورة أعلاه بشكل متكرر ، اعتماداً على كثافة بيئة عملك وتلوثها.

لا تقطع أبداً وأغطية ماكينة قطع البلازما مفتوحة



## 4.2 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحتوي الجداول التالية على الأخطاء المحتملة والحلول الممكنة

خطأ	لماذا	حل
الماكينة لا تعمل	• توجد مشكلة في التوصيل الكهربائي للجهاز	• تأكد من توصيل الجهاز بالكهرباء • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة
	• توصيلات الشبكة غير صحيحة	• تأكد من صحة توصيلات التيار الكهربائي • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة
	• مصدر التيار الكهربائي معيب أو تلف كابل التيار الكهربائي	• تحقق من قواطع تيار تغذية الشبكة وكابل التيار الكهربائي والقياس • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة
	• مفتاح التشغيل / الإيقاف لا يعمل بشكل صحيح	• تحقق من مفتاح التشغيل / الإيقاف • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة
الماكينة تعمل ولكنها لا تقطع	• قد لا يكون ضغط الهواء وتدفعه مناسبين	• قم بفحص ضغط الهواء وجودة الهواء. تأكد من أن ضغط الهواء ومعدل التدفق مناسبين ، وأن الهواء جاف ونظيف • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة
	• قد لا يكون الجهد الكهربائي مناسب	• تأكد من أن جهد التيار الكهربائي القادم إلى الجهاز مناسب • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة
	• قد تكون كمامة التآريض غير موصولة بقطعة العمل أو الماكينة	• تأكد من توصيل كمامة التآريض بقطعة العمل والجهاز. نظف المنطقة التي تلامس فيها الكمامة قطعة العمل • تأكد من عدم تلف كمامة التآريض • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة
لا ينتقل القوس إلى قطعة العمل	• قد تتعرض الشعلة و / أو المواد الاستهلاكية للتلف أو التآكل	• تأكد من أن الشعلة و / أو المواد الاستهلاكية ليست متآكلة أو نالفة ، استبدالها بأخرى جديدة إذا لزم الأمر • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة
	• لا ينتقل القوس إلى قطعة العمل	• تأكد من أن سطح قطعة العمل غير مطلي ونظيف • تأكد من أن الشعلة على مسافة مناسبة من قطعة العمل • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة

خطأ	لماذا	حل
	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد لا يكون ضغط الهواء وتدفعه مناسبين ، وقد تكون عناصر مصفاة الهواء متسخة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من ضغط الهواء وجودة الهواء. تأكد من أن ضغط الهواء ومعدل التدفق مناسبين ، وأن الهواء جاف ونظيف</li> <li>إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد تتعرض الشعلة و / أو المواد الاستهلاكية للتلف أو التآكل</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الشعلة و / أو المواد الاستهلاكية ليست متآكلة أو تالفة ، استبدلها بأخرى جديدة إذا لزم الأمر</li> <li>إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد لا يتم اختيار أو تثبيت الشعلة و / أو المواد الاستهلاكية بشكل صحيح</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من استخدام الشعلة و / أو المواد الاستهلاكية وتثبيتها بشكل صحيح</li> <li>إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>
الآلة تعمل لكنها لا تقطع بشكل جيد	<ul style="list-style-type: none"> <li>ربما تم تحديد وضع القطع بشكل غير صحيح</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن وضع القطع صحيح</li> <li>إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ربما تم تحديد قيمة التيار الكهربائي المستخدمة بشكل غير صحيح.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب اختبار قيمة التيار الكهربائي المناسبة (سلك المادة ونوعها) للمادة المراد قطعها</li> <li>إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يتم تجاوز سرعة القطع والسماكة المناسبة لأداء الماكينة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن تكون سرعة القطع وسماكة القطع مناسبة</li> <li>إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يكون ارتفاع أو زاوية الشعلة لقطعة العمل غير صحيحة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن ارتفاع وزاوية الشعلة لقطعة العمل صحيحة</li> <li>إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يكون اتجاه القطع خاطئاً</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من صحة اتجاه القطع</li> <li>إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>

## 4.3 رموز الأخطاء

تحتوي الجداول التالية على الأخطاء المحتملة والحلول الممكنة


الحل	السبب	الخطأ	رمز الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• دع الجهاز يبرد بالانتظار لبعض الوقت. إذا اختفى الخطأ ، فحاول استخدامه بقيم شدة منخفضة.</li> <li>• إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ربما تم تجاوز وقت تشغيل جهازك</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق بصرياً مما إذا كانت المروحة تعمل أم لا.</li> <li>• إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد لا تعمل المروحة</li> </ul>	E01
<ul style="list-style-type: none"> <li>• افتح مقدمة مجاري الهواء</li> <li>• إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد تكون مقدمة قنوات مدخل الهواء مسدودة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "الحماية الحرارية (أساسي)"</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من أن بيئة عمل الجهاز ليست شديدة السخونة أو مخنوقة</li> <li>• إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد تكون بيئة العمل بالجهاز شديدة السخونة أو مخنوقة</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• افحص كابلات توصيل التيار الكهربائي والجهد. تأكد من توفير مدخل الجهد الصحيح. إذا كان جهد التيار الكهربائي طبيعيًا ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد يكون الجهد الكهربائي قد انخفض</li> </ul>	E02
<ul style="list-style-type: none"> <li>• افحص كابلات توصيل التيار الكهربائي والجهد. تأكد من توفير مدخل الجهد الصحيح. إذا كان جهد التيار الكهربائي طبيعيًا ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد يكون الجهد الكهربائي قد ارتفع</li> </ul>	E03
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد يكون هناك خطأ في الجهاز</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خطأ في قراءة التيار / الجهد</li> </ul>	E04
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد يكون هناك خطأ في الجهاز</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خطأ في قراءة مستشعر درجة الحرارة</li> </ul>	E05
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق من موصل وحدة تبريد المياه ومداخل / مخارج الشعلة</li> <li>• تأكد من توفير دورة المياه.</li> <li>• إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد يكون هناك خطأ في وحدة تبريد المياه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خطأ في وحدة تبريد الماء</li> </ul>	E06
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد يكون هناك خطأ في الجهاز</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فشل النظام</li> </ul>	E07 E08 E09
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق من توصيلات الشعلة والشعلة</li> <li>• إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد تكون وصلات الشعلة والشعلة معيبة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خطأ في توصيل الشعلة</li> </ul>	E10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد يكون هناك خطأ في الجهاز</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فشل النظام</li> </ul>	E11 E12

الحل	السبب	الخطأ	رمز الخطأ
• افحص سلة الأسلاك ، وضغط البكرة / البكرة وتوصيلات الشعلة • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة.	• قد يكون هناك خطأ في تغذية الأسلاك	خطأ في وحدة تغذية الأسلاك	E13
• اتصل بالخدمة المعتمدة	• قد يكون هناك خطأ في الجهاز	فشل النظام	E14
• تحقق من توصيلات جهاز التحكم عن بعد • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة	• قد يكون هناك خطأ في توصيلات جهاز التحكم عن بعد	خطأ في اتصال التحكم عن بعد	E15
• اتصل بالخدمة المعتمدة	• قد يكون هناك خطأ في الجهاز	فشل النظام	E16
			E17
			E18
• دع الجهاز يبرد من خلال الانتظار لبعض الوقت. إذا اختلف الخطأ ، فحاول استخدامه بقيم شدة منخفضة • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة	• ربما تم تجاوز وقت تشغيل جهازك		E19
• تحقق بصرياً مما إذا كانت المروحة تعمل أم لا • إذا استمرت المشكلة، فاتصل بالخدمة المعتمدة	• قد لا تعمل المروحة	الحماية الحرارية (ثانوي)	
• افتح مقدمة مجاري الهواء • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة	• قد تكون مقدمة-مخرج قنوات مدخل الهواء مغلقة		
• تأكد من أن بيئة عمل الجهاز ليست شديدة السخونة أو مخنوقة • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة	• قد تكون بيئة العمل بالجهاز شديدة السخونة أو مخنوقة		
• اتصل بالخدمة المعتمدة	• قد يكون هناك خطأ في الجهاز	فشل النظام	E20
			E21
			E22
			E23
• تحقق من توصيلات الهواء / الغاز ، وتأكد من أن ضغط المدخل مناسب ، إذا كان ضغط المدخل طبيعيًا ، فاتصل بالخدمة المعتمدة	• قد يكون ضغط المدخل منخفضًا	ضغط المدخل منخفض	E26
• تأكد من تركيب واقي الشعلة بشكل صحيح. • إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بالخدمة المعتمدة	• قد لم يتم تثبيت واقي الشعلة ، أو أنه لم يكن في مكانه	واقي الشعلة غير مثبت	E27
• اتصل بالخدمة المعتمدة	• قد يكون هناك خطأ في الجهاز	فشل النظام	E28
• افحص كابلات توصيل التيار الكهربائي والجهد. تأكد من توفير مدخل الجهد الصحيح. إذا كان جهد التيار الكهربائي طبيعيًا ، فاتصل بالخدمة المعتمدة	• قد يكون الجهد الكهربائي قد انخفض	جهد ناقل التيار المستمر منخفض	E29

الحل	السبب	الخطأ	رمز الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• افحص كابلات توصيل التيار الكهربائي والجهود. تأكد من توفير مدخل الجهد الصحيح. إذا كان جهد التيار الكهربائي طبيعيًا ، فاتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد يكون الجهد الكهربائي قد ارتفع</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• جهد ناقل التيار المستمر مرتفع</li> </ul>	E30
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتصل بالخدمة المعتمدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد يكون هناك خطأ في الجهاز</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فشل النظام</li> </ul>	E31

المرفقات +


## 5.1 مستهلكات الشعلة وقطع الغيار

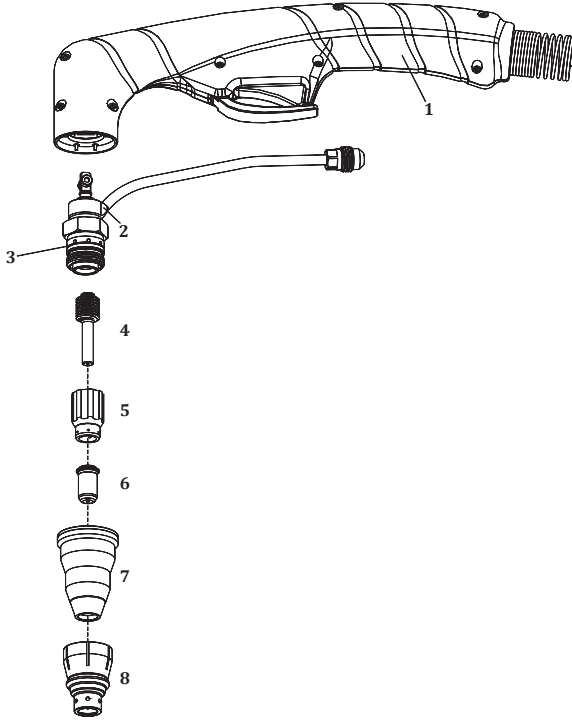

كود المواد	التعريف	رقم
Y542000027	مقبض الشعلة	1
Y542000026	رأس الشعلة	2
Y542000028	الحلقة المستديرة	3
7042E00002	قطب كهربائي	4
7042220478	الدوامة الحلقيّة	5
7042220480	منفذ	6
7042220483	غطاء الحماية	7
7042220569	الحماية	8



## 5.2 قائمة قطع غيار آلات القطع بالبلازم

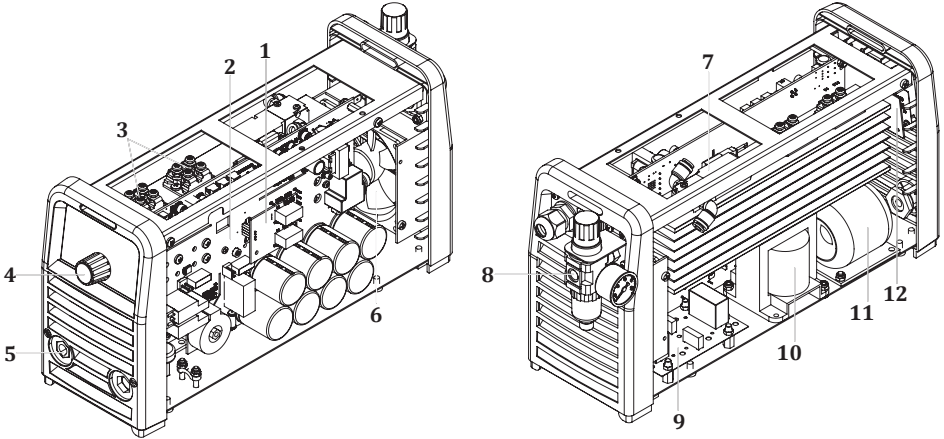


AR

الرقم	التعريف	miniCUT
1	لوحة إلكترونية E236A-2	Y544000021
2	لوحة إلكترونية E235A-2	Y544000015
3	ديود الإخراج	A430130010
4	زر الفعالية	A229500001
5	كابل توصيل كهربائي	A377900111
6	المروحة	K250001024
7	صمام	A253006137
8	مصفاة	A256006348
9	لوحة إلكترونية E236A-3	Y544000022
10	محول الطاقة	A366000040
11	لفائف الاختناق	A421050012
12	لوحة إلكترونية E236A-1	Y544000023


5.3 مخططات التوصيل

مخطط الكتلة  
miniCUT

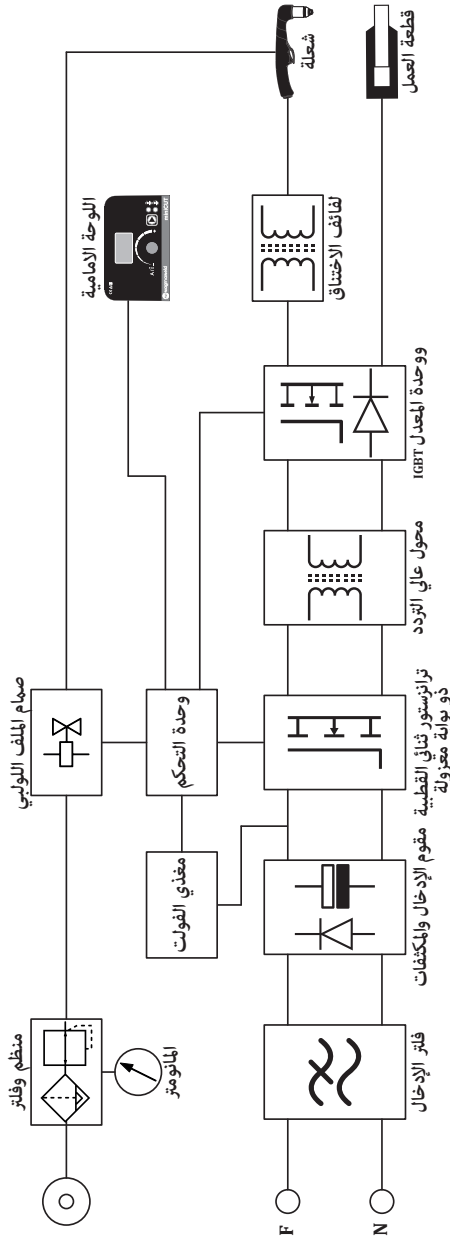

AR

# مخططات الدوائر miniCUT

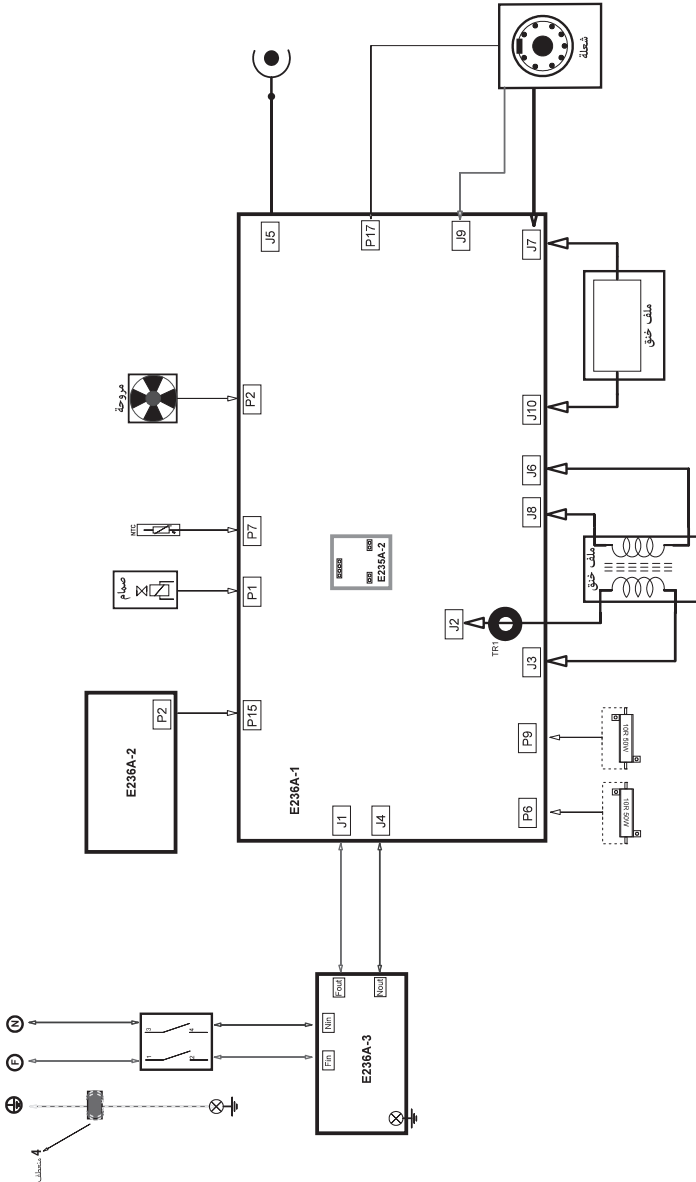

AR



**معلومات المنتج**

	الطراز
	الرقم التسلسلي
	الصانع
MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	الاسم
Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım MANİSA	العنوان
+90 236 226 27 00 / info@magmaweld.com	الهاتف / البريد الإلكتروني

**معلومات الشراء**

	اسم البائع
	المدينة / البلد
	الهاتف / البريد الإلكتروني
	تاريخ الشراء

**معلومات العميل**

	اسم الشركة
	المدينة / البلد
	الهاتف / البريد الإلكتروني
	اسم جهة الاتصال

**معلومات الخدمة (إن وجدت)**

	اسم الشركة
	اسم الشخص الفني
	تاريخ التكليف (تاريخ بدء الضمان)

يرجى زيارة موقع الويب [www.magmaweld.com/warranty-terms/wt](http://www.magmaweld.com/warranty-terms/wt) للاطلاع على شروط الضمان.





## İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK KURALLARI	232
<b>1 TEKNİK BİLGİLER</b>	
1.1 Genel Açıklamalar	238
1.2 Makine Bileşenleri	238
1.3 Ürün Etiketi	239
1.4 Teknik Özellikler	240
1.5 Aksesuarlar	240
<b>2 KURULUM BİLGİLERİ</b>	
2.1 Teslim Alırken Dikkat Edilecek Hususlar	241
2.2 Kurulum ve Çalışma Tavsiyeleri	241
2.3 Elektrik Fişi Bağlantısı	242
2.4 Şebekeye Bağlama	242
2.5 Plazma Kesme İçin Bağlantılar	242
2.5.1 Gaz Bağlantıları	242
2.5.2 Topraklama Pensesi Bağlantıları	242
2.5.3 Torç Bağlantıları	243
2.6 Sarf Malzemelerin Yerleştirilmesi	243
2.7 Pilot Ark	244
<b>3 KULLANIM BİLGİLERİ</b>	
3.1 Kullanıcı Arayüzü	245
3.2 Torç Kullanımı	246
<b>4 BAKIM VE ARIZA BİLGİLERİ</b>	
4.1 Bakım	247
4.2 Hata Giderme	248
4.3 Hata Kodları	250
<b>5 EKLER</b>	
5.1 Torç Sarfları ve Yedek Parçaları	252
5.2 Plazma Kesme Makinesi Yedek Parça Listesi	253
5.3 Bağlantı Şemaları	254

## ✓ GÜVENLİK KURALLARI

**Kılavuzda Yer Alan Tüm Güvenlik Kurallarına Uyun!**

### Güvenlik Bilgilerinin Tanınması



- Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.
- Bu kılavuzda herhangi bir güvenlik sembolü görüldüğünde, bir yaralanma riski olduğu anlaşılmalı ve takip eden açıklamalar dikkatlice okunarak olası tehlikeler engellenmelidir.
- Makine sahibi, yetkisiz kişilerin ekipmana erişmesini engellemekten sorumludur.
- Makineyi kullanan kişiler kaynak / kesme konusunda deneyimli veya tam eğitilmiş kişiler olup, çalışma öncesinde kullanma kılavuzunu okumalı ve güvenlik uyarılarına uymalıdır.

### Güvenlik Sembollerinin Tanınması



#### DİKKAT

Yaralanma ya da hasara neden olabilecek potansiyel tehlikeli bir durumu belirtir. Önlem alınmaması durumunda yaralanmalara veya maddi kayıplara / hasarlara neden olabilir.



#### ÖNEMLİ

Kullanıma yönelik bilgilendirmeleri ve uyarıları belirtir.



#### TEHLİKE

Ciddi tehlike olduğunu gösterir. Kaçınılması durumunda ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

### Güvenlik Uyarılarının Kavranması



- Kullanım kılavuzunu, makine üzerindeki etiket ve güvenlik uyarılarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.
- Makine üzerindeki uyarı etiketlerinin iyi durumda olduğundan emin olunuz. Eksik ve hasarlı etiketleri değiştiriniz.
- Makinenin nasıl çalıştırıldığını, kontrollerinin doğru bir şekilde nasıl yapılacağını öğreniniz.
- Makinenizi uygun çalışma ortamlarında kullanınız.
- Makinenizde yapılabilecek uygunsuz değişiklikler makinenizin güvenli çalışmasına ve kullanım ömrüne olumsuz etki eder.
- Cihazın belirtilen koşullar dışında çalıştırılmasından doğan sonuçlardan üretici sorumlu değildir.

### Elektrik Çarpmaları Öldürebilir



**Kurulum prosedürlerinin ulusal elektrik standartlarına ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğundan emin olun ve makinenin yetkili kişiler tarafından kurulmasını sağlayın.**

- Kuru ve sağlam izolasyonlu eldiven ve iş önlüğü giyin. Islak ya da hasar görmüş eldiven ve iş önlüklerini kesinlikle kullanmayın.
- Yanma riskine karşı alev dayanıklı koruyucu kıyafetler giyin. Operatörün kullandığı kıyafetler kıvılcım, sıçrıntı ve ark radyasyonuna karşı koruyucu olmalıdır.
- Yalnız başınıza çalışmayın. Bir tehlike durumunda, çalıştığınız ortamda haber verebileceğiniz birinin olduğundan emin olun.
- Elektroda çıplak elle dokunmayın. Elektrod penselinin veya elektrodun herhangi bir kişi ya da topraklanmış nesne ile temas etmesini engelleyin.
- Elektrik taşıyan parçalara kesinlikle dokunmayın.
- Eğer çalışma yüzeyine, zemine ya da başka bir makineye bağlı elektrodla temas halindeyseniz kesinlikle elektrodla dokunmayın.
- Çalışma yüzeyinden ve zeminden kendinizi izole ederek olası muhtemel elektrik şoklarından koruna bilirsiniz. Çalışma yüzeyiyle operatörün temasını kesecek kadar büyük, yanzmaz, elektriksiz açıdan yalıtıkan, kuru ve hasarsız izolasyon malzemesi kullanın.
- Elektrod pensesine birden fazla elektrod bağlamayın.
- Topraklama pensesini çalışma parçası ya da çalışma masasına metal metale iyi bir temas sağlayacak şekilde olabildiğince yakın bağlayın.
- Makineyi çalıştırmadan önce torcu kontrol edin. Torcun ve kablolarının iyi durumda olduğundan emin olun. Hasarlı, yıpranmış torcu mutlaka değiştirin.
- Çift açık devre voltajı olacağı için 2 farklı makineye bağlı elektrod penselerine aynı anda dokunmayın.
- Makineyi kullanmadığınız durumlarda kapalı tutun ve kabloların bağlantılarını sökün.
- Makineyi tamir etmeden önce tüm güç bağlantılarını ve/veya bağlantı fişlerini çıkartın ya da makineyi kapatın.
- Uzun şebeke kablosu kullanırken dikkatli olun.
- Tüm bağlantıların sıkı, temiz ve kuru olduğundan emin olun.



- Kabloların kuru, temiz olmasına ve yağlanmamasına özen gösterin. Sıcak metal parçalardan ve kıvılcıklardan koruyun.
- İzolasyonsuz, çıplak kablolar ölümcül tehlike yaratır. Tüm kabloları olası hasarlarla karşı sık sık kontrol edin. Hasarlı ya da izolasyonsuz bir kablo tespit edildiğinde derhal tamir edin veya değiştirin.
- Topraklama sensesi iş parçasına bağlı değil ise herhangi bir metal nesneyle temasını önlemek için izole edin.
- Elektrik hattının topraklamasının doğru yapıldığından emin olun.
- AC kaynak çıkışı ıslak, nemli ya da sıkışık alanlarda ve düşme tehlikesi bulunan yerlerde kullanmayın.
- AC çıkışı yalnızca kaynak prosesi için gerekli olduğu durumlarda kullanın.
- AC çıkış gerekli olduğu durumlarda eğer makinanızda mevcut ise uzaktan kontrol ünitesini kullanın.

**Aşağıdaki elektriksiz açıldan tehlike içeren durumlardan biri mevcut olduğunda ekstra güvenlik önlemleri alın;**

- Nemli yerlerdeyken veya ıslak kıyafetler giyerken,
  - Metal zemin, ızgara veya iskele yapılarında iken,
  - Oturma, diz çökme veya yatma gibi sıkışık konumlarda iken,
  - İş parçası veya zemine temas etme riski yüksek veya kaçınılmaz olduğunda.
- Bu durumlarda aşağıdaki ekipmanlar kullanılabilir;
- Yarı otomatik DC sabit gerilim (CV) MIG kaynak makinesi,
  - DC manuel Örtülü elektrod kaynak makinesi,
  - Var ise düşük açık devre gerilimine (VRD) sahip DC veya AC kaynak makinesi.

**Elektrik Çarpması  
Durumunda  
Uygulanması  
Gerekenler**



- Elektrik gücünü kapatın.
- Elektrik şokuna kapılmış kazazedeyi elektrik taşıyan kablo veya parçalardan kurtarmak için kuru odun gibi iletken olmayan malzemeler kullanın.
- Acil servisi arayın.

**İlk yardım eğitiminiz var ise;**

- Kazazede nefes alamıyorsa elektrik kaynağı ile temas kesildikten hemen sonra kalp masajı (CPR) uygulayın. Solunum başlayana veya yardım gelene kadar kalp masajına devam edin.
- Otomatik bir elektronik defibrilatörün (AED) mevcut olduğu durumlarda talimatlara uygun şekilde kullanın.
- Elektrik yanığını termal yanık gibi soğuk kompres uygulayarak tedavi edin.
- Enfeksiyon kapmasını önleyin ve temiz, kuru bir örtü ile örtün.

**Hareketli Parçalar  
Yaralanmalara  
Yol Açabilir**



- Hareket halinde olan nesnelere uzak durun.
- Makine ve cihazlara ait tüm kapak, panel, kapı vb. koruyucuları kapalı ve kilitli tutun.
- Ağır cisimlerin düşme olasılığına karşı metal burunlu ayakkabı giyin.

**Duman ve Gazlar  
Sağlığınız İçin  
Zararlı Olabilir**



**Kaynak ve kesme işlemi yapılırken çıkan duman ve gazın uzun süre solunması çok tehlikelidir.**

- Gözlerde, burunda ve boğazda meydana gelen yanma hissi ve tahrişler; yetersiz havalandırmanın belirtileridir. Böyle bir durumda derhal havalandırmayı arttırın, sorunun devam etmesi halinde kaynak / kesme işlemini durdurun.
- Çalışma alanında doğal ya da suni bir havalandırma sistemi oluşturun.
- Kaynak / kesme işlemi yapılan yerlerde uygun bir duman emme sistemi kullanın. Gerekiyorsa tüm atölyede biriken duman ve gazları dışarıya atabilecek bir sistem kurun. Deşarj esnasında çevreyi kirletmemek için uygun bir filtrasyon sistemi kullanın.
- Dar ve kapalı alanlarda çalışıyorsanız veya kurşun, berilyum, kadmiyum, çinko, kaplı ya da boyalı malzemelerin kaynağını yapıyorsanız, yukarıdaki önlemlere ilave olarak temiz hava sağlayan maskeler kullanın.
- Gaz tüpleri ayrı bir bölgede gruplandırılmışsa buraların iyi havalandırılması sağlayın, gaz tüpleri kullanımında değilken ana vanalarını kapalı tutun, gaz kaçaklarına dikkat edin.
- Argon gibi koruyucu gazlar havadan daha yoğun ve kapalı alanlarda kullanıldıkları takdirde havanın yerine solunabilirler. Bu da sağlığınız için tehlikelidir.
- Kaynak / kesme işlemlerini yağlama veya boyama işlemlerinde açığa çıkan klorlu hidrokarbon buharlarının olduğu ortamlarda yapmayın.
- Bazı kaynak / kesim yapılan parçalar için özel havalandırma gerekir. Özel havalandırma gerektiren ürünlerin güvenlik kuralları dikkatlice okunmalıdır. Gaz maskesi takılması gereken durumlarda uygun gaz maskesi takılmalıdır.

**Siçrıntı ve Ark Işığı  
Gözlerinizi ve Cildinizi  
Zarar Verebilir**



- Gözlerinizi ve yüzünüzü korumak için standarda uygun koruyucu maske ile ona uygun cam filtre kullanın.
- Vücutunuzun diğer çıplak kalan yerlerini (kollar, boyun, kulaklar, vb) uygun koruyucu giysilerle siçrıntı ve ark ışınlarından koruyun.
- Çevrenizdeki kişilerin ark ışınlarından ve sıcak metallere zarar görmemeleri için çalışma alanınızı göz hizasından yüksek, alev dayanıklı paravanlarla çevirin ve uyarı levhaları asın.
- Buz tutmuş boruların ısıtılmasında kullanılmaz. Kaynak / kesme makinesiyle yapılan bu işlem tesisatınızda patlama, yangın veya hasara neden olur.

**Kıvılcımlar ve Siçrayan  
Parçalar Gözlerinizi  
Yaralayabilir**



- Kaynak / kesme yapmak, yüzey taşlamak, fırçalamak gibi işlemler kıvılcımlara ve metal parçacıklarının siçramasına neden olur. Oluşabilecek yaralanmaları önlemek için koruyucu maskesinin altına, kenar korumalıkları olan onaylanmış koruyucu iş gözlükleri takın.

**Sıcak Parçalar  
Ağır Yanıklara  
Neden Olabilir**



- Sıcak parçalara çıplak el ile dokunmayın.
- Makinenin parçaları üzerinde çalışmadan önce soğumaları için gerekli sürenin geçmesini bekleyin.
- Sıcak parçaları tutmanız gerektiğinde, uygun alet, ısıl izolasyonu yüksek kaynak / kesme eldiveni ve yanmaz giysiler kullanın.

**Gürültü, Duyma  
Yeteneğinize  
Zarar Verebilir**



- Bazı ekipman ve işlemlerin oluşturacağı gürültü, duyma yeteneğinize zarar verebilir.
- Eğer gürültü seviyesi yüksek ise onaylanmış kulak koruyucularını takın.

**Kaynak Teli  
Yaralanmalara  
Yol Açabilir**



- Kaynak teli sargısını boşaltırken torcu vücudun herhangi bir bölümüne, diğer kişilere ya da herhangi bir metale doğru tutmayın.
- Kaynak telini makaradan elle açarken özellikle ince çaplarda tel, bir yay gibi elinizden fırlayabilir, size veya çevrenizdeki diğer kişilere zarar verebilir; bu işlemi yaparken özellikle gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun.

**Kaynak / Kesme İşlemi  
Yangınlara ve  
Patlamalara  
Yol Açabilir**



- Yanıcı maddelere yakın yerlerde kesinlikle kaynak / kesim yapmayın. Yangın çıkabilir veya patlamalar olabilir.
- Kaynak / kesme işlemine başlamadan önce bu maddeleri ortamdan uzaklaştırın veya yanmalarını ve harlamalarını önlemek için koruyucu örtülerle üstlerini örtün.
- Bu alanlarda ulusal ve uluslararası özel kurallar geçerlidir.

- Tamamen kapalı tüplere ya da borulara kaynak / kesme işlemi uygulamayın.
- Tüp ve kapalı konteynerlere kaynak / kesme yapmadan önce bunları açın, tamamıyla boşaltıp, havalandırıp temizleyin. Bu tip yerlerde yapacağımız kaynak / kesme işlemlerinde mümkün olan en büyük dikkati gösterin.
- İşlemler daha önce, patlama, yangın ya da diğer tepkimelere neden olabilecek maddeler bulunan tüp ve borulara boş dahi olsalar kaynak / kesme yapmayın.
- Kaynak / kesme işlemi esnasında yüksek sıcaklık oluşur. Bu nedenle kolay yanabilecek veya hasar görebilecek yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin !

- Kıvılcımlar ve siçrayan parçalar yangına sebep olabilir. Bu nedenle yangın söndürücü tüp, su, kum gibi malzemeleri kolay ulaşabileceğiniz yerlerde bulundurun.
- Yanıcı, patlayıcı ve basınçlı gaz devreleri üzerinde geri tepme ventilleri, gaz regülatörleri ve vanalarını kullanın. Bunların periyodik kontrollerinin yapıpı sağlıklı çalışmasına dikkat edin.

**Makine ve Aparatların Yetkisz  
Kişiler Tarafından Bakım  
Yapılması Yaralanmalara  
Neden Olabilir**



- Elektrikli cihazlar yetkisz kişilere tamir ettirilmemelidir. Burada yapılabilecek hatalar kullanımda ciddi yaralanmalara veya ölümlere neden olabilir
- Gaz devresi elemanları basınç altında çalışmaktadır; yetkisz kişiler tarafından verilen servisler sonucunda patlamalar olabilir, kullanıcılar ciddi şekilde yaralanabilir.
- Makinenin ve yan birimlerinin her yıl en az bir kez teknik bakımının yaptırılması tavsiye edilir.

**Küçük Hacimli Kapalı Alanlarda Kaynak / Kesme**

- Küçük hacimli ve kapalı alanlarda mutlaka bir başka kişi eşliğinde kaynak / kesme işlemlerini yapın.
- Mümkün olduğu kadar bu tarz kapalı yerlerde kaynak / kesme işlemleri yapmaktan kaçınınız.



**Taşıma Esnasında Gerekli Önlemlerin Alınmaması Kazalara Neden Olabilir**



- Makinenin taşınmasında gerekli tüm önlemleri alınız. Taşıma yapılacak alanlar, taşımada kullanılacak parçalar ile taşımayı gerçekleştirecek kişinin fiziki koşulları ve sağlığı taşıma işlemine uygun olmalıdır.
- Bazı makineler son derece ağırdır, bu nedenle yerleri değiştirirken gerekli çevresel güvenlik önlemlerinin alındığından emin olunmalıdır.
- Makine bir platform üzerinden kullanılacaksa, bu platformun uygun yük taşıma sınırlarına sahip olduğu kontrol edilmelidir.
- Bir vasıta yardımı ile (taşıma arabası, forklift vb.) taşınacak ise vasıtanın ve makineyi vasıtaya bağlayan bağlantı noktalarının (taşıma askısı, kayış, civata, somun, tekerlek vb.) sağlamlığından emin olunuz.
- Elle taşıma işlemi gerçekleştirilecek ise Makine aparatlarının (taşıma askısı, kayış vb.) ve bağlantılarının sağlamlığından emin olunuz.
- Gerekli taşıma koşullarının sağlanması için Uluslararası Çalışma Örgütü'nün taşıma ağırlığı ile ilgili kurallarını ve ülkenizde var olan taşıma yönetmeliklerini göz önünde bulundurunuz.
- Güç kaynağının yerini değiştirirken her zaman tutamakları veya taşıma halkalarını kullanın. Asla torç, kablo veya hortumlardan çekmeyin. Gaz tüplerini mutlaka ayrı taşıyın.
- Kaynak / kesme ekipmanlarını taşımadan önce tüm ara bağlantılarını sökün, ayrı ayrı olmak üzere, küçük olanları saplarından, büyükleri ise taşıma halkalarından ya da forklift gibi uygun kaldırma ekipmanları kullanarak kaldırın ve taşıyın.

**Düşen Parçalar Yaralanmalara Sebep Olabilir**



**Güç kaynağının ya da diğer ekipmanların doğru konumlandırılmaması, kişilerde ciddi yaralanmalara ve diğer nesnelere de maddi hasara neden olabilir.**

- Makinenin düşmeyecek ve devrilmeyecek şekilde maksimum 10° eğime sahip zemin ve platformlara yerleştirin. Malzeme akışına engel olmayacak, kablo ve hortumlara takılma riskinin oluşmayacağı, hareketsiz; ancak geniş, rahat havalandırılabilir, tozsuz alanları tercih edin. Gaz tüplerinin devrilmemesi için tüpe uygun gaz platformu bulunan makinelerde platformun üzerine, sabit kullanımlarda ise devrilmeyecek şekilde zincirle duvara sabitleyin.
- Operatörlerin makine üzerindeki ayarlara ve bağlantılara kolayca ulaşmasını sağlayın.

**Aşırı Kullanım Makinenin Aşırı Isınmasına Neden Olur**



- Çalışma çevrimi oranlarına göre makinenin soğumasına müsaade edin.
- Akımı veya çalışma çevrimi oranını tekrar kaynağa / kesmeye başlamadan önce düşürün.
- Makinenin havalandırma girişlerinin önünü kapamayın.
- Makinenin havalandırma girişlerine, üretici onayı olmadan filtre koymayın.

**Ark Kaynağı Elektromanyetik Parazitlere Neden Olabilir**



- Bu cihaz TS EN 55011 standardına göre EMC testlerinde grup 2, class A dir.
- Bu class A cihaz elektriksiz güçün alçak gerilim şebekeden sağlandığı meskun mahallerde kullanım amacıyla üretilmemiştir. Bu gibi yerlerde iletilen ve yayılan radyo frekans parazitlerinden dolayı elektromanyetik uyumluluğu sağlamakla ilgili muhtemel zorluklar olabilir.



Bu cihaz IEC 61000 -3 - 12 uyumlu değildir. Evlerde kullanılan alçak gerilim şebekesine bağlanmak istenmesi durumunda, elektrik bağlantısını yapacak tesisatçının veya makineyi kullanacak kişinin, makinenin bağlanabilirliği konusunda bilgi sahibi olması gereklidir, bu durumda sorumluluk kullanıcıya aittir.

- Çalışma bölgesinin elektromanyetik uyumluluğa (EMC) uygun olduğundan emin olun. Kaynak / kesme işlemi esnasında oluşabilecek elektromanyetik parazitler, elektronik cihazlarınızda ve şebekenizde istenmeyen etkilere neden olabilir. İşlem sırasında oluşabilecek bu parazitlerin neden olabileceği etkiler kullanıcının sorumluluğu altındadır.
- Eğer herhangi bir parazit oluşuyorsa, uygunluğu sağlamak için; kısa kablo kullanımı, korumalı (zırhlı) kablo kullanımı, makinenin başka bir yere taşınması, kabloların etkilenen cihaz ve/veya bölgeden uzaklaştırılması, filtre kullanımı veya çalışma alanının EMC açısından korunmaya alınması gibi ekstra önlemler alınabilir.
- Olası EMC hasarlarını engellemek için kaynak / kesme işlemlerinizi hassas elektronik cihazlarınızdan mümkün olduğunca uzakta (100 m) gerçekleştirin.
- Makinenizi kullanma kılavuzuna uygun şekilde kurulum yerleştirildiğinden emin olun.

**Çalışma Alanının IEC 60974-9 madde 5.2'ye göre;****Elektromanyetik Uygunluğunun Değerlendirilmesi**

Kaynak / kesme donanımı tesis etmeden önce, işletme yetkilisi ve / veya kullanıcı, çevredeki olası elektromanyetik parazitler hakkında bir inceleme yapmalıdır. Aşağıda belirtilen haller göz önünde bulundurulmalıdır;

- Kaynak / kesme makinesi ve donanımının üstünde, altında ve yanındaki diğer besleme kabloları, kontrol kabloları, sinyal ve telefon kabloları,
- Radyo ve televizyon vericileri ve alıcıları,
- Bilgisayar ve diğer kontrol donanımı,
- Kritik güvenlik donanımı, örneğin endüstriyel donanımın korunması,
- Çevredeki insanların tıbbi aparatları, örneğin kalp pilleri ve işitme cihazları,
- Ölçme veya kalibrasyon için kullanılan donanım,
- Ortamdaki diğer donanımın bağlılığı. Kullanıcı, çevrede kullanılmakta olan diğer donanımın uyumlu olmasını sağlamalıdır. Bu, ilave koruma önlemleri gerektirebilir,
- Kaynak / kesme işleminin gün içindeki gerçekleştirileceği zaman, göz önüne alınarak çevrenin büyüklüğü, binanın yapısına ve binada yapılmakta olan diğer faaliyetlere göre inceleme alanı sınırları genişletilebilir.

Alanın değerlendirilmesine ek olarak cihaz kurulumlarının değerlendirilmesi de bozucu etkinin çözümü için gerekli olabilir. Gerek görülmesi durumunda, yerinde ölçümler azaltıcı önlemlerin verimliliklerini onaylamak için de kullanılabilir.

(Kaynak: IEC 60974-9).

**Parazit Azaltma Yöntemleri**

- Cihaz tavsiye edilen şekilde ve yetkili bir kişi tarafından elektrik şebekesine bağlanmalıdır. Eğer parazit oluşursa şebekenin filtelenmesi gibi ek önlemler uygulanabilir. Sabit montajlı ark kaynağı ekipmanının beslemesi metal bir boru içerisinden veya eşdeğer ekranlı bir kablo ile yapılmalıdır. Ekran ile güç kaynağının mahfazası bağlı olmalı ve bu iki yapı arasında iyi bir elektriksel temas sağlanmalıdır.
- Cihazın tavsiye edilen rutin bakımları yapılmalıdır. Cihaz kullanımdayken, kaportanın tüm kapakları kapalı ve / veya kilitle olmalıdır. Cihaz üzerinde üreticinin yazılı onayı olmadan standart ayarları dışında herhangi bir değişiklik, modifikasyon kesinlikle yapılamaz. Aksi durumda oluşabilecek her türlü sonuçtan kullanıcı sorumludur.
- Kaynak / kesme kabloları mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Çalışma alanının zemininden yan yana olacak şekilde ilerlemelidirler. Kaynak / kesme kabloları hiçbir şekilde sarılmamalıdır.
- Kaynak / kesme esasında makinede manyetik alan oluşmaktadır. Bu durum makinenin metal parçaları kendi üzerine çekmeye sebebiyet verebilir. Bu çekimi engellemek adına metal malzemelerin güvenli mesafede veya sabitlenmiş olduğundan emin olunuz. Operatör, bütün bu birbirine bağlanmış metal malzemelerden yalıtılmalıdır.
- İş parçasının elektriksel güvenlik amacıyla veya boyutu ve pozisyonu sebebiyle toprağa bağlanmadığı durumlarda (örneğin gemi gövdesi veya çelik konstrüksiyon imalatı) iş parçası ile toprak arasında yapılacak bir bağlantı bazı durumlarda emisyonları düşürebilir. İş parçasının topraklanmasının kullanıcıların yaralanmasına veya ortamdaki diğer elektrikli ekipmanların arıza yapmasına neden olabileceği unutulmamalıdır. Gerekli hallerde iş parçası ile toprak bağlantısı doğrudan yapılabılır fakat doğrudan bağlantıya izin verilemeyen bazı ülkelerde bağlantı yerel düzenleme ve yönetmeliklere uygun olarak, uygun kapasite elemanları kullanılarak oluşturulabilir.
- Çalışma alanındaki diğer cihazların ve kabloların ekranlanması ve muhafazası bozucu etkilerin önüne geçilmesini sağlayabilir. Kaynak / kesme bölgesinin tamamının ekranlanması bazı özel uygulamalar için değerlendirilebilir.

**Elektromanyetik Alan (EMF)**

Herhangi bir iletken üzerinden geçen elektrik akımı, bölgesel elektrik ve manyetik alanlar (EMF) oluşturur.

Operatörler EMF'ye maruz kalmının sebep olduğu riski en aza indirmek için aşağıdaki prosedürleri uygulamalıdır;

- Manyetik alanı azaltmak adına kaynak / kesme kabloları bir araya getirilmeli, mümkün olduğunca birleştirici malzemelerle (bant, kablo bağı vb.) emniyet altına alınmalıdır.
- Operatörün gövdesi ve başı, kaynak / kesme makine ve kablolarından mümkün olduğunca uzakta tutulmalıdır,
- Kaynak / kesme ve elektrik kabloları vücudun etrafına hiçbir şekilde sarılmamalıdır,
- Vücut, kaynak / kesme kablolarının arasında kalmamalıdır. Kaynak / kesme kablolarının her ikisi yan yana olmak üzere vücudun uzağında tutulmalıdır,
- Dönüş kablosu iş parçasına, kaynak / kesme yapılan bölgeye mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlanmalıdır,
- Güç ünitesine yaslanmamalı, üzerine oturmamalı ve çok yakınında çalışılmamalıdır,
- Güç ünitesini veya tel besleme ünitesini taşıırken kaynak / kesme işlemi yapılmamalıdır.

EMF ayrıca, kalp pilleri gibi tıbbi implantların (vücut içine yerleştirilen madde) çalışmasını bozabilir. Tıbbi implantları olan kişiler için koruyucu önlemler alınmalıdır. Örneğin, yoldan geçenler için erişim sınırlaması koyulabilir veya operatörler için bireysel risk değerlendirmeleri yapılabilir. Bir tip uzmanı tarafından, tıbbi implantları olan kullanıcılar için risk değerlendirmesi yapılıp, öneride bulunulmalıdır.

**Koruma**

- Makineyi yağmura maruz bırakmayın, üzerine su sıçramasına veya basınçlı buhar gelmesine engel olun.

**Enerji Verimliliği**

- Yapacağınız kaynak / kesme işlemine uygun yöntem ve makine tercihinde bulunun.
- Kaynak / kesme yapacağınız malzemeye ve kalınlığına uygun akım ve / veya gerilimi seçin.
- Kaynak / kesme yapmadan uzun süre beklenilecekse, fan makineyi soğuttuktan sonra makineyi kapatın. Akıllı fan kontrolü olan makinelerimiz kendi kendine duracaktır.

**Atık Prosedürü**

- Sahip olduğunuz kaynak makinesi evsel kullanım için tasarlanmamıştır. Bu ürün Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmekte olup Magmaweld söz konusu yönetmeliğin 15.maddesinde belirtilen toplama hedeflerinden muaftır.
- Magmaweld ürettiği kaynak makinelerinin AEEE yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilmiş olduğunu taahhüt eder.

**GARANTİ FORMU**

Garanti Formu için [www.magmaweld.com.tr/garanti-formu/wr](http://www.magmaweld.com.tr/garanti-formu/wr) web sitemizi ziyaret ediniz.




## TEKNİK BİLGİLER

### 1.1 Genel Açıklamalar

miniCUT kesme uygulamaları için tasarlanmış, yüksek performansa sahip plazma kesme makinasıdır. Kompakt tasarımı ile hafif ve taşınabilir bir yapıdadır. Mükemmel kesim performansı sunar. Gaz basıncı manuel olarak ayarlanır.



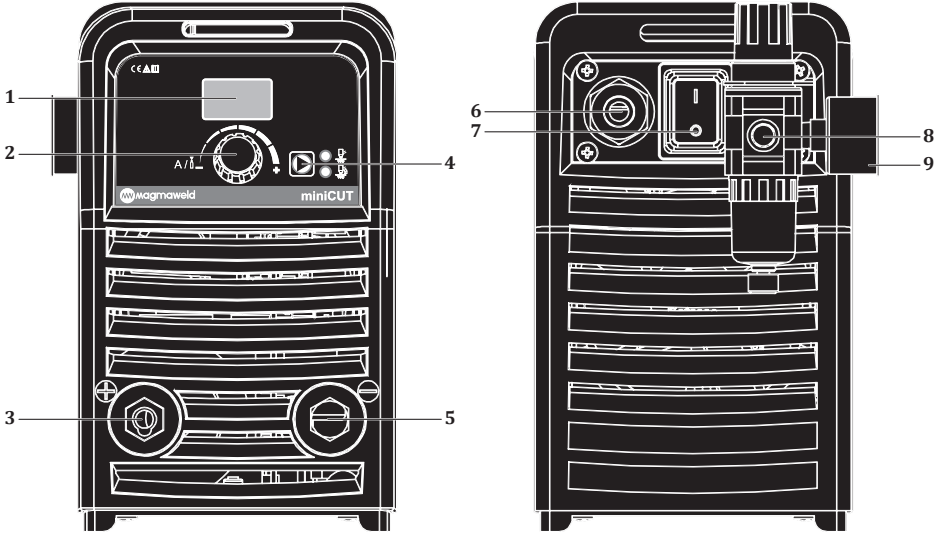

### 1.2 Makine Bileşenleri



Şekil 1 : miniCUT Ön ve Arka Görünüm

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1- Dijital Ekran             | 6- Güç Bağlantısı        |
| 2- Ayar Potu                 | 7- Açma / Kapama Düğmesi |
| 3- Topraklama Bağlantısı (+) | 8- Hava Filtresi         |
| 4- Kesim Modu Seçim Butonu   | 9- Basınç Göstergesi     |
| 5- Torç Konnektörü           |                          |

### 1.3 Ürün Etiketi

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım Manisa-TÜRKİYE					
MINICUT		S/N:			
		EN 60974-1/-10 Cl. A			
	---	15A / 86V - 30A / 92V			
		X	50%	60%	100%
	U <sub>0</sub> =280V	I <sub>2</sub>	30A	27A	21A
		U <sub>2</sub>	92V	91V	88.5V
		I <sub>1</sub>	22.5A	20A	16A
		S <sub>1</sub>	5.18kVA	4.6kVA	3.68kVA
	U <sub>i</sub> =230V	I <sub>1max</sub> =22.5A	I <sub>1eff</sub> =16A		
IP23S		CE	EMC	UK CA	

 Tek Fazlı Transformatör Doğrultucu



Düşey Karakteristik



Doğru Akım



Plazma Kesim



Şebeke Girişi-1 Fazlı Alternatif Akım



Tehlikeli Ortamlarda Çalışmaya Uygun

S/N

Seri Numarası

X Çalışma Çevrimi

U<sub>0</sub> Boşta Çalışma Gerilimi

U<sub>1</sub> Şebeke Gerilimi ve Frekansı

U<sub>2</sub> Anma Kaynak Gerilimi

I<sub>1</sub> Şebekeden Çekilen Anma Akımı


I<sub>2</sub> Anma Kaynak Akımı

S<sub>1</sub> Şebekeden Çekilen Güç

IP23S Koruma Sınıfı

#### • S / N (Seri Numara) Açıklaması

Makine ID				Üretim				Sıra No				
		Yıl		Hafta								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Makine Grubu	Model Sırası							0 yıl içerisinde üretilen makine sıra numarası				

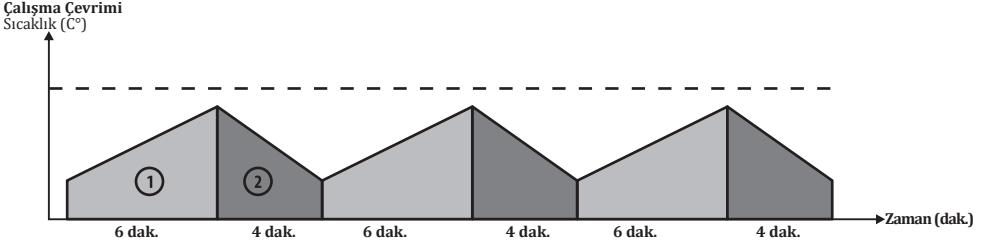

EN 60974-1 standardında da tanımlandığı üzere çalışma çevrim oranı 10 dakikalık bir zaman periyodunu içerir. Örnek olarak %60'da 100A olarak belirtilen bir makinede 100A'da çalışılmak isteniyorsa, makine 10 dakikalık zaman periyodunun ilk 6 dakikasında hiç durmadan kesim yapabilir (1 bölgesi). Ancak bunu takip eden 4 dakika makine soğuması için boşta bekletilmelidir (2 bölgesi).

### 1.4 Teknik Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	miniCUT
Şebeke Gerilimi (1 faz - 50-60 Hz)	V	230
Şebekeden Çekilen Güç	kVA	5,18
Güç Kaynağı Verimliliği	%	83,13
İşlevsiz Durum Güç Tüketimi	W	18,25
Akım Ayar Sahası	ADC	15 - 30
Anma Akımı	ADC	30
Açık Devre Gerilimi	VDC	280
Önerilen Kesme Kalınlığı (Tüm metaller)	mm	8 (500 mm/dak.)
Maksimum Kesme Kalınlığı (Tüm metaller)	mm	10 (325 mm/dak.)
Koparma Kalınlığı (Tüm metaller)	mm	12
Boyutlar (UxGxY)	mm	402 x 121 x 200
Ağırlık	kg	7,5
Koruma Sınıfı		IP23S

Tablodaki kesme hızları, Magmaweld'in laboratuvar testlerinin sonuçlarıdır. Farklı kesim uygulamaları ve ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

### 1.5 Aksesuarlar

STANDART AKSESUARLAR	ADET	ÜRÜN KODU
Topraklama Pensesi ve Kablo	1	K301100343
Torç	1	7142H03004



## KURULUM BİLGİLERİ

### 2.1 Teslim Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Sipariş ettiğiniz tüm malzemelerin gelmiş olduğundan emin olun. Herhangi bir malzemenin eksik veya hasarlı olması halinde derhal aldığımız yer ile temasa geçin.

Standart kutu şunları içermektedir;

- Ana makine ve ona bağlı şebeke kablosu
- Torç ve Sarfları
- Topraklama pensesi ve kablosu
- Garanti belgesi
- Kullanım kılavuzu

Hasarlı teslimat halinde tutanak tutun, hasarın resmini çekin, irsaliyenin fotokopisi ile birlikte nakliyeciy firmaya bildirin. Sorunun devam etmesi halinde müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.

### Cihaz üzerindeki sembol ve anlamları;



Plazma kesme / kaynak işlemi tehlike içermektedir. Uygun çalışma koşulları sağlanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Uzman kişiler makinede sorumlu olup, gerekli donanımları sağlamalıdır. İlgili olmayan kişiler çalışma sahasından uzak tutulmalıdır.



Bu cihaz IEC 61000-3-12 uyumlu değildir. Evlerde kullanılan alçak gerilim şebekesine bağlanmak istenmesi durumunda, elektrik bağlantısını yapacak tesisatçının veya makineyi kullanacak kişinin, makinenin bağlanabilirliği konusunda bilgi sahibi olması gereklidir, bu durumda sorumluluk kullanıcıya aittir.



Cihaz üzerinde ve kullanım kılavuzunda bulunan güvenlik sembollerine ve uyarı notlarına dikkat edilmeli, etiketleri sökülmemelidir.



Izgaralar havalandırma amaçlıdır. Açıklıkların üzeri iyi bir soğutma sağlamak amacıyla örtülmemelidir ve içeriye yabancı cisim sokulmamalıdır.

### 2.2 Kurulum ve Çalışma Tavsiyeleri

- Makineyi taşımak için kaldırma halkaları ya da forklift kullanılmalıdır. Makineyi gaz tüpüyle birlikte kaldırmayın. Çanta tipi taşınabilir kaynak makinelerinde elle taşıma yapılırken İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğine uygun şekilde hareket edilmelidir. Taşıma işleminin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapılabilmesi için işyerinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemler alınmalıdır. Makine düşmeyeceği ve devrilmeyeceği sert, düzgün ve eğimsiz bir zemine yerleştirilmelidir.
- Makineyi direk güneş ışığı altında çalıştırmayın. Ortam sıcaklığının 40°C aştığı durumlarda, makineyi daha düşük akımda ya da daha çevrim oranında çalıştırın.
- Dış mekanlarda rüzgar ve yağmur varken plazma kesme işlemi yapmaktan kaçınınız. Bu tür durumlarda plazma kesme işlemi yapmak zorunluysa, plazma kesme işlemi yapılacak bölgeyi ve plazma kesme makinesini yangına karşı dayanıklı perde ve tenteyle koruyunuz.
- Makineyi konumlandırırken duvar, perde, pano gibi materyallerin makinenin kontrol ve bağlantılarına kolay erişimi engellemediğinden emin olun.
- İçeride plazma kesme işlemi yapıyorsanız, uygun bir duman emme sistemi kullanın. Plazma kesme işlemi sağlığa zararlı kesilmiş parça tozu, duman ve gaz çıkışına neden olur. Kapalı alanlarda duman, parça tozu ve gaz solunma riski varsa, solunum aparatları kullanın.
- Ürün etiketinde belirtilen çalışma çevrimi oranlarına uyun. Çalışma çevrimi oranlarını sıklıkla aşmak, makineye hasar verebilir ve bu durum garantiyi geçersiz kılar.
- Belirtilen sigorta değerine uygun beslenme kablosu kullanılmalıdır.
- Yerel ve ulusal elektrik mevzuatına uygun olarak güç kaynağı topraklanmalıdır.
- Gaz kaynağı bağlantılarının doğru yapıldığından emin olun. Gaz kaynağı tüpte sıkıştırılmış şekilde ise gaz tüpünü devrilmeyecek şekilde sabitleyin.

## 2.3 Elektrik Fişi Bağlantısı



**Güvenliğiniz için, makinenin şebeke kablosunu kesinlikle fişsiz kullanmayın. Donanımı sisteme uygun gecikmeli sigortalar ve acil bir durumda gelen elektriği hızla kapatacak acil durum şalteri ile koruyun.**

- Güç kaynağınız için uygun şase kablosu kullanın. Şase konnektörünü güç kaynağı üzerindeki yuvaya itin ve yuvaya oturtun, bağlantının sıkı olduğundan emin olun.
- Elektik bağlantı işlemleri yetkili bir elektrikçi tarafından, yerel ve ulusal mevzuata uygun şekilde yapılmalıdır.

## 2.4 Şebekeye Bağlama



**Fişi prize takarken, makinenin açma kapama anahtarının "0" konumunda olduğundan emin olun.**

- Makine şebekeye bağlamadan önce fazı bir voltmetre ile kontrol edin. Fazın doğru olduğunu tespit ettikten sonra fişi prize takın.
- Açma/Kapama anahtarı ile makineyi çalıştırın.
- Anahtarı tekrar "0" konumuna getirerek makineyi kapatın.

## 2.5 Plazma Kesme İçin Bağlantılar



**Kesim işlemi yapılırken dikkatli olunmalı, uygun koruyucu kıyafetler ve eldivenler kullanılmalıdır.**

### 2.5.1 Gaz Bağlantıları

- Eğer gaz kaynağı atölyede veya gaz tüpünde ise gaz regülatörü kullanılmalı ve bu regülatör makine üzerindeki hava girişine gaz verebilmelidir.
- Gaz tüpü kullanılan durumlarda, gaz tüpünü devrilmeyecek şekilde sabitleyin.
- Emniyetle çalışmak ve en iyi sonuçları elde etmek için standartlara uygun regülatör kullanın ve gaz besleme kalitesinin standartlara uygun olduğundan emin olun. Gaz besleme kalitesi kesim performansını ve sarf kalitesini etkileyecektir.
- Gaz hattının yağ, toz gibi kirleticilerden korunmasına dikkat edin.
- Gaz tüpü vanasını bir süre açık tutarak, olası tortu ve partiküllerin dışarı atılmasını sağlayın.
- Gaz regülatörünü gaz tüpüne bağlayın, gaz tüpünün gaz çıkışındaki vida dişi ile regülatörün somununun örtüştüğünden emin olun.
- Tüp hortumunun bir ucunu gaz regülatörüne, diğer ucunu makinenin arkasındaki gaz girişine bağlayıp gaz tüpü vanasını açın.
- Basınç ayar vanası ile gaz debisini ayarlayın.
- Bağlantılarda sızıntı olmadığından emin olun.
- Giriş gaz basıncında üst sınırın aşılması durumunda hava filtresi hasar görebilir.

Gaz Kaynağı	Temiz, kuru, yağsız hava veya azot
Önerilen gaz giriş akış oranı / basıncı	Kesme: 5 bar'da 130 l / dk.

### 2.5.2 Topraklama Pensesi Bağlantıları

- Topraklama pensesi kablosunun fişini makine üzerindeki topraklama soketine sokup sağa çevirerek iyice sıkın. Bağlantının yapıldığından emin olun.
- Kesim kalitesini arttırmak için, topraklama pensesini, kesim yapılacak bölgeye olabildiğince yakın bir yerde, iş parçasına sıkıca bağlayın.

- Metalden metale temasın iyi olduğundan emin olun. Topraklama pensesini metalin düşecek kısmına asla bağlamayın.



*Kişisel güvenliği sağlamak, elektromanyetik parazitlenmeyi azaltmak ve uygun çalışma koşullarını oluşturmak için güç kaynağı ulusal ve yerel elektrik mevzuatları uyarınca topraklanmalıdır.*

### 2.5.3 Torç Bağlantıları


- Torç makineye bağlı olarak gelir.
- Torçlar hakkında detaylı bilgi almak için 5.1'e bakınız.



TR

### 2.6 Sarf Malzemelerin Yerleştirilmesi

- Öncelikle torcun sarflarının hazırlanması gerekir.
- Uygun sarf malzemeleri seçilmelidir.
- Belirtilen sırada sarflar takılmalıdır.

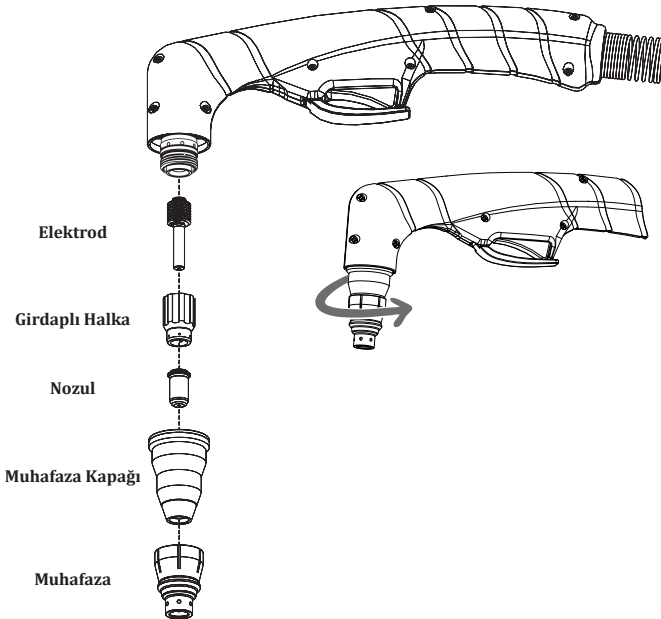

- Sarf malzemelerin ömrü kesim yapılacak malzemeye, kesim kalınlığına, kesim uzunluğuna, kesim yöntemine, malzemeye olan uygun mesafeye, hava kalitesine ve patlatma sıklığına bağlıdır. Patlatma sıklığı fazla ise sarf malzeme daha çabuk aşınacaktır.
- Muhafazalı sarf malzemeleriyle çalışırken, torç ucu kesim sırasında kesim yapılacak metale dokunabilir. Muhafazasız sarf malzemeleriyle çalışırken ise kesim yapılacak parça ile torç arasında 2 - 3 mm gibi bir mesafe olmalıdır.
- Sarflar hakkında detaylı bilgi almak için 5.1'e bakınız.




***Torç tetiğine basıldığında plazma arki hemen oluşur.  
Plazma sarflarını değiştirirken güç kaynağın kapalı olduğundan emin olun.***






## 2.7 Pilot Ark



Plazma kesme işleminde yüksek elektriksel iletkenliğe sahip iyonize gaz kullanılır. Plazma torcu tetiklendiği an DC güç etkinleştirilir ve kısa bir süre içerisinde torçta hızlı bir gaz akışı başlar. Bu DC güç torçtaki gazı iyonize eder ve ark oluşur. Torç sayesinde daraltılarak yoğunlaştırılan bu arka pilot ark denir. Pilot ark, yüksek hızla akan gazlarla torç ağzından dışarı çıkmaya zorlanır. Kesim yapılacak metale temas ettiğinde ana akım oluşur ve kesim başlar. Torç hareket ettirilerek kesim işlemi devam ettirilir.
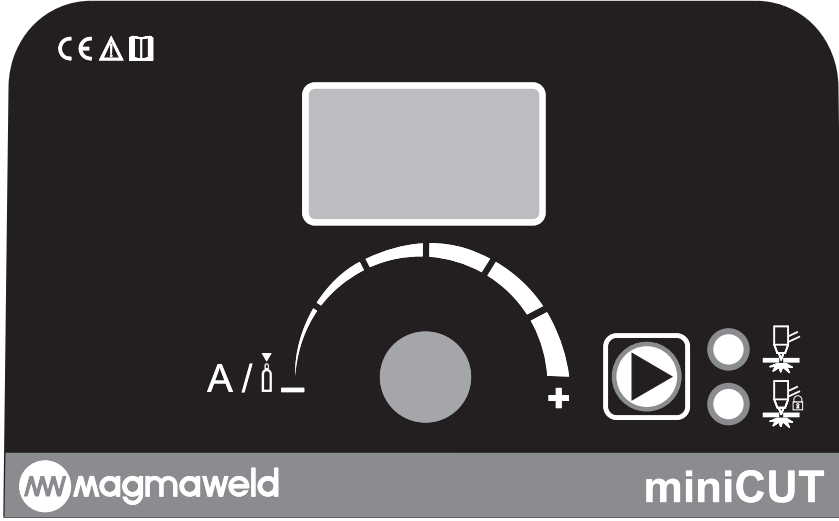
## KULLANIM BİLGİLERİ

### 3.1 Kullanıcı Arayüzü



	<p><b>Dijital Gösterge</b> Ayarlanan kaynak akımı, basınç değerleri ve hata kodları dijital ekran sayesinde görsel olarak izlenebilir.</p>
	<p><b>Kesme Modları</b></p> <p> <b>Normal Kesim</b></p> <p><b>Normal Kesim</b> Normal kesim modunda tetiğe bastığınız an pilot ark oluşur ve kesim işlemi başlar. İş parçası bittiği anda siz tetiği bırakmasanız bile ark söner, tetiği bırakabilirsiniz. Eğer malzemenin ortasında tetiği bırakırsanız yine ark sönecektir. İşleme devam etmek için tetiğe tekrar bastığınızda pilot ark yeniden oluşur.</p>
	<p> <b>Torç Tetik Kilidi</b></p> <p>Bu modda tetiğe bastığınız an pilot ark oluşur. Kesim işlemine başladıktan sonra elinizi tetikten çekip kesim işlemine devam edebilirsiniz. İş parçası bittiği anda (boşluk gördüğü an) pilot ark sönecek ve mod devreden çıkacaktır. Tekrar tetiğe basıp iş parçası kesmeye başladığımızda mod aktif olacaktır. Bu mod özellikle uzun iş parçalarının kesiminde kolaylık sağlar, parmak sürekli tetikte durmadan kesim yapılabilir.</p>

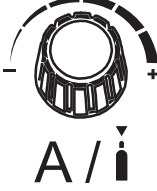	<p><b>Ayar Potu</b>  <b>A : Akım Ayarı / i Gaz Ayarı</b>  Akım ayarı yapmak için ayar potu sağa sola çevrilerek istenen akım değeri belirli tolerans aralıklarında ayarlanır.</p>  <p>Gaz ayarına geçmek için ayar potuna 1 kez basmak gerekir. Makine serbest gaz moduna geçer, gaz basıncı ayar potundan ayarlanan değer okunur. Hava filtresi üstündeki gaz basıncı ayar potunu üste doğru çekip serbest konuma getirdiğinizde sağa / sola döndürerek basıncı arttırıp / azaltabilirsiniz.</p>
--	--

### 3.2 Torç Kullanımı

Kesim yapılacağı zaman torç tetiği üzerindeki korucu kapağı öne doğru iterek, torç tetiğine basın. Torç tetiğine basar basmaz plazma arkı oluşacaktır. Düzgün kesim yapmak için torç ucu kesim yapılacak malzeme boyunca yavaşça ilerletilmelidir. Torçlar hakkında detaylı bilgi almak için 5.1'e bakınız.



**Güç kaynağı açık konumda iken torç tetiği aktiftir. Elinizin kesim yoluna gelmediğinden emin olmalısınız.**  
**Çalışma parçasını elinizle tutulmamalı, torcu kendinize ya da başkasına doğrultmamalısınız.**



## BAKIM VE ARIZA BİLGİLERİ

- Makineye yapılacak bakım ve onarımların mutlaka yetkin kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Yetkisiz kişiler tarafından yapılacak müdahaleler sonucu oluşacak kazalardan firmamız sorumlu değildir.
- Onarım esnasında kullanılacak parçaları yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz. Orijinal yedek parça kullanımı makinenizin ömrünü uzatacağı gibi performans kayıplarını engeller.
- Her zaman üreticiye veya üretici tarafından belirtilen yetkili bir servise başvurun.
- Garanti süresi içerisinde üretici tarafından yetkilendirilmemiş herhangi bir girişiminde tüm garanti hükümleri geçersiz olacaktır.
- Geçerli güvenlik kurallarına bakım onarım işlemleri sırasında mutlaka uyunuz.
- Tamir için makinenin herhangi bir işlem yapılmadan önce, makinenin elektrik fişini şebekeden ayırınız ve kondansatörlerin boşalması için 10 saniye bekleyiniz.

### 4.1 Bakım



#### Günlük Bakım

- Torç üzerindeki sarf malzemeler düzenli olarak kontrol edilmeli aşınmış veya hasarlıysa değiştiriniz. Bu malzemelerin uzun süreli kullanılması ve yüksek performans için orijinal ürünler olmasına dikkat ediniz.




TR




#### 3 Ayda Bir

- Cihaz üzerindeki uyarı etiketlerini sökmeyiniz. Yıpranmış / yırtılmış etiketleri yenisi ile değiştiriniz. Etiketleri yetkili servisten temin edebilirsiniz.
- Penselerin ve kablolarınızın kontrolünü yapınız. Parçaların bağlantılarına ve sağlamlığına dikkat ediniz.
- Hasar görmüş / arızalı parçaları yenisi ile değiştiriniz. Kablolara ek / onarım kesinlikle yapmayınız.
- Havalandırma için yeterli alan olduğuna emin olunuz.

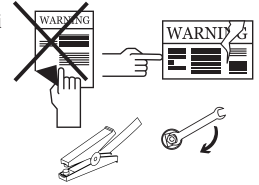

#### 6 Ayda Bir

- Civata, somun gibi birleştirici parçaları temizleyiniz ve sıkıştırınız.
- Topraklama pensesi kablolarını kontrol ediniz. Makinenin yan kapaklarını açarak düşük basınçlı kuru hava veya bir vakum aleti ile temizleyiniz. Elektronik parçalara yakın mesafeden basınçlı hava uygulamayınız.
- Hava filtresinin temiz olduğundan emin olunuz. Kirlenmiş ise yenisi ile değiştiriniz.

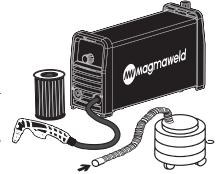

**NOT: Yukarıda belirtilen süreler, cihazınızda hiçbir sorunla karşılaşılması durumunda uygulanması gereken maksimum periyotlardır. Çalışma ortamınızın yoğunluğuna ve kirliliğine göre yukarıda belirtilen işlemleri daha sık aralıklarla tekrarlayabilirsiniz.**



**Asla plazma kesme makinesinin kapakları açıkken kesme işlemi yapmayın.**

## 4.2 Hata Giderme

Aşağıdaki tablolarda karşılaşılan olası hatalar ve çözüm önerileri bulunmaktadır.

Arıza	Neden	Çözüm
Makine çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makinenin elektrik bağlantısı sorunlu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makinenin elektriğe bağlı olduğundan emin olunuz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Şebeke bağlantıları hatalı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Şebeke bağlantılarının doğru olduğunu kontrol ediniz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Şebeke besleme sigortası hatalı veya şebeke kablosu hasarlı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Şebeke besleme sigortalarını, şebeke kablosunu ve fişini kontrol ediniz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Açma/ kapama anahtarı doğru çalışmıyor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Açma/ kapama anahtarını kontrol ediniz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
Makine çalışıyor, fakat kesim yapmıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hava basıncı ve debisi uygun olmayabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hava basıncını ve hava kalitesini kontrol ediniz. Hava basıncı ve debisinin uygun, havanın kuru ve temiz olduğundan emin olunuz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Şebeke voltajı uygun olmayabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makineye gelen şebeke voltajının uygun olduğundan emin olunuz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Topraklama pensesi iş parçasına veya makineye bağlı olmayabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Topraklama pensesinin iş parçasına ve makineye bağlı olduğundan emin olunuz. Topraklama pensesinin iş parçasına temas ettiği alanı temizleyiniz.</li> <li>Topraklama pensesini hasarlı olmadığından emin olunuz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torç ve / veya sarf malzemeleri aşınmış veya hasarlı olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torç ve / veya sarf malzemelerinin aşınmış veya hasarlı olmadığından emin olunuz, gerekiyorsa yenisi ile değiştiriniz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ark iş parçasına transfer yapmıyor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>İş parçası yüzeyinin boyasız ve temiz olduğundan emin olunuz</li> <li>Torçun iş parçasıyla olan mesafesinin uygun olduğundan emin olunuz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>



Arıza	Neden	Çözüm
Makine çalışıyor, fakat iyi kesim yapmıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hava basıncı ve debisi uygun olmayabilir, hava filtresi elemanları kirlenmiş olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hava basıncını ve hava kalitesini kontrol ediniz. Hava basıncı ve debisinin uygun, havanın kuru ve temiz olduğundan emin olunuz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torç ve / veya sarf malzemeleri aşınmış veya hasarlı olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torç ve / veya sarf malzemelerinin aşınmış veya hasarlı olmadığından emin olunuz, gerekiyorsa yenisi ile değiştiriniz.</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torç ve / veya sarf malzemeleri doğru seçilmemiş veya takılmamış olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torç ve / veya sarf malzemelerini doğru kullanıldığından ve takıldığından emin olunuz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesim modu yanlış seçilmiş olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesim modunun doğru olduğundan emin olunuz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanılan amper değeri yanlış seçilmiş olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesim yapılacak malzemeye uygun (malzeme kalınlığı ve tipi) amper değeri seçilmelidir</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makinenin performansına uygun kesim hızı ve kalınlığı aşılmış olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesim hızı ve kesim kalınlığının uygun olduğundan emin olunuz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torcun iş parçasına olan yüksekliği veya açısı hatalı olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torcun iş parçasına olan yüksekliğinin ve açısını doğru olduğundan emin olunuz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesim yönü hatalı olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesim yönünün doğru olduğundan emin olunuz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>

### 4.3 Hata Kodları


Aşağıda tüm makinelere ait tüm hata kodları bulunmaktadır. Kendi makinanız ile ilgili hata kodlarınızı dikkate alınız.

Hata Kodu	Hata	Neden	Çözüm
E01	Termal Koruma (Birincil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makinenizin devrede kalma oranı aşmış olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bir süre bekleyerek makinenin soğumasını sağlayınız. Arıza ortadan kalkıyor ise daha düşük amper değerlerinde kullanmaya çalışınız</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fan çalışmıyor olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fanın çalışıp çalışmadığını göz ile kontrol ediniz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hava giriş-çıkış kanallarının önü kapanmış olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hava kanallarının önünü açınız</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Makine çalışma ortamı aşırı sıcak ya da havasız olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makine çalışma ortamının aşırı sıcak ya da havasız olmadığından emin olunuz</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
E02	Şebeke Voltajı Düşük	<ul style="list-style-type: none"> <li>Şebeke voltajı düşmüş olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Şebeke bağlantı kablolarını ve voltajını kontrol ediniz. Doğru voltaj girişi sağlandığından emin olunuz. Şebeke voltajı normal ise yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
E03	Şebeke Voltajı Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Şebeke voltajı yükselmiş olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Şebeke bağlantı kablolarını ve voltajını kontrol ediniz. Doğru voltaj girişi sağlandığından emin olunuz. Şebeke voltajı normal ise yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
E04	Akım / Voltaj Okuma Hatası	<ul style="list-style-type: none"> <li>Donanımsal hata olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
E05	Sıcaklık Sensörü Okuma Hatası	<ul style="list-style-type: none"> <li>Donanımsal hata olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
E06	Su Soğutma Ünitesi Hatası	<ul style="list-style-type: none"> <li>Su soğutma ünitesinde hata olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Su soğutma ünitesi konektörü ve torç giriş / çıkışlarını kontrol edin</li> <li>Su sirkülasyonun sağlandığından emin olun</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
E07	Sistem Hatası	<ul style="list-style-type: none"> <li>Donanımsal hata olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
E08			
E09			
E10	Torç Bağlantı Hatası	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torçta ve torç bağlantılarında hata olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torç ve torç bağlantılarını kontrol edin</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
E11	Sistem Hatası	<ul style="list-style-type: none"> <li>Donanımsal hata olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>
E12			
E13	Tel Sürme Ünitesi Hatası	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tel sürmede hata olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tel sepeti, makara / makara baskısı ve torç bağlantılarını kontrol edin</li> <li>Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz</li> </ul>

Hata Kodu	Hata	Neden	Çözüm
E14	Sistem Hatası	• Donanımsal hata olabilir	• Yetkili servis ile iletişime geçiniz
E15	Uzaktan Kumanda Haberleşme Hatası	• Uzaktan kumanda bağlantılarında hata olabilir	• Uzaktan kumanda bağlantılarını kontrol edin • Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz
E16	Sistem Hatası	• Donanımsal hata olabilir	• Yetkili servis ile iletişime geçiniz
E17			
E18			
E19			
E20	Sistem Hatası	• Donanımsal hata olabilir	• Yetkili servis ile iletişime geçiniz
E21			
E22			
E23			
E26	Giriş Basıncı Düşük	• Giriş basıncı düşük olabilir	• Hava / gaz bağlantılarınızı kontrol ediniz giriş basıncının uygun olduğundan emin olunuz giriş basıncı normal ise yetkili servis ile iletişime geçiniz
E27	Torç Muhafazası Takılı Değil	• Torç muhafazası takılmamış, yerine oturmamış olabilir	• Torç muhafazasının doğru şekilde takıldığından emin olunuz • Sorun devam ediyorsa yetkili servis ile iletişime geçiniz
E28	Sistem Hatası	• Donanımsal hata olabilir	• Yetkili servis ile iletişime geçiniz
E29	DC Bara Voltajı Düşük	• Şebeke voltajı düşmüş olabilir	• Şebeke bağlantı kablolarını ve voltajını kontrol ediniz. Doğru voltaj girişi sağlandığından emin olunuz. Şebeke voltajı normal ise yetkili servis ile iletişime geçiniz
E30	DC Bara Voltajı Yüksek	• Şebeke voltajı yükselmiş olabilir	• Şebeke bağlantı kablolarını ve voltajını kontrol ediniz. Doğru voltaj girişi sağlandığından emin olunuz. Şebeke voltajı normal ise yetkili servis ile iletişime geçiniz
E31	Sistem Hatası	• Donanımsal hata olabilir	• Yetkili servis ile iletişime geçiniz


## EKLER

### 5.1 Torç Sarfları ve Yedek Parçaları

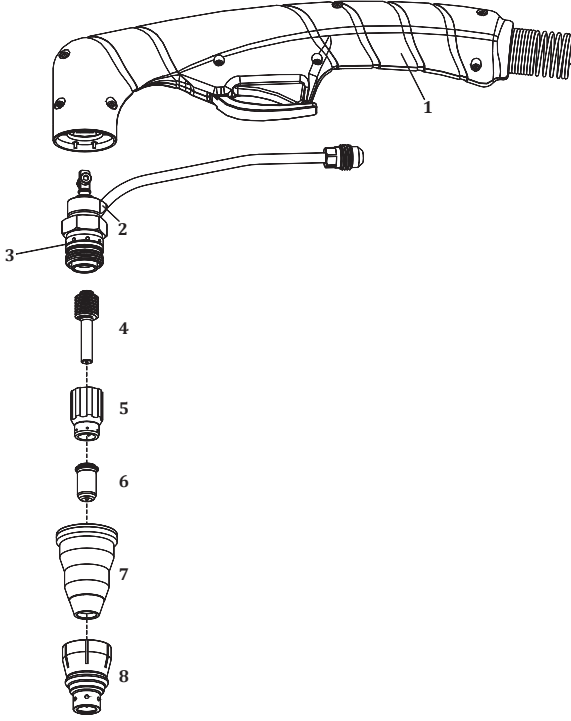

NO	TANIM	MALZEME KODU
1	Torç Kabzası	Y542000027
2	Torç Kafası	Y542000026
3	O-Ring	Y542000028
4	Elektrod	7042E00002
5	Girdaplı Halka (Swirl Ring)	7042220478
6	Nozul	7042220480
7	Muhafaza Kapağı (Retaining Cap)	7042220483
8	Muhafaza (Shield)	7042220569

## 5.2 Plazma Kesme Makinesi Yedek Parça Listesi

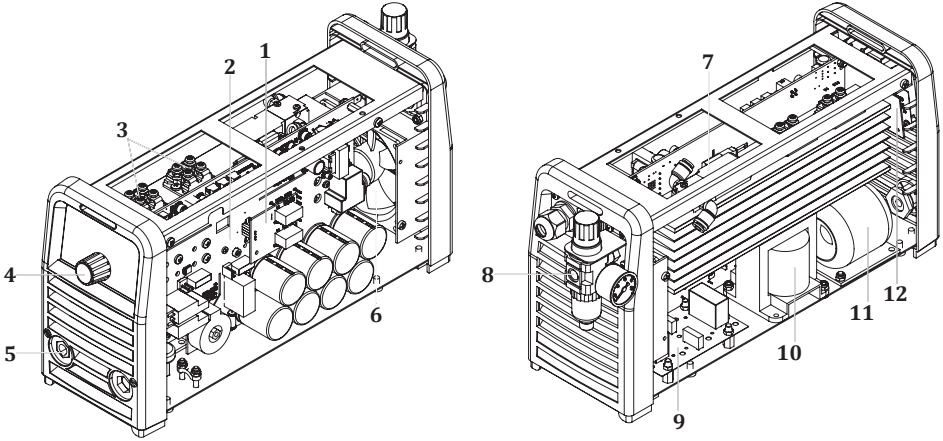


NO	TANIM	miniCUT
1	Elektronik Kart E236A-2	Y544000021
2	Elektronik Kart E235A-2	Y544000015
3	Çıkış Diyotu	A430130010
4	Potans Düğmesi	A229500001
5	Kaynak Prizi	A377900111
6	Fan	K250001024
7	Valf	A253006137
8	Filtre	A256006348
9	Elektronik Kart E236A-3	Y544000022
10	Güç Trafosu	A366000040
11	Şok Bobini	A421050012
12	Elektronik Kart E236A-1	Y544000023

TR


### 5.3 Bağlantı Şemaları

#### Blok Diyagram miniCUT

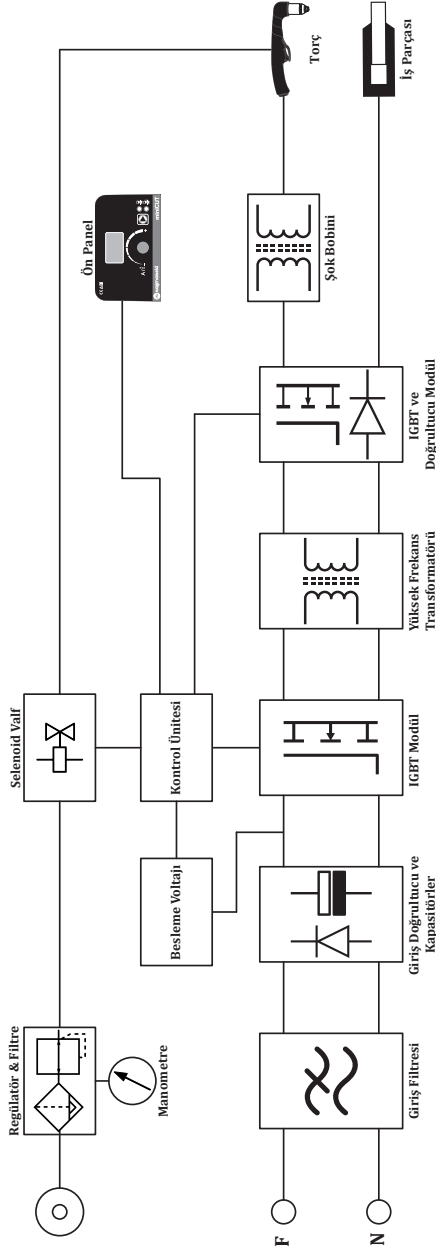

## Devre Şemaları

### miniCUT

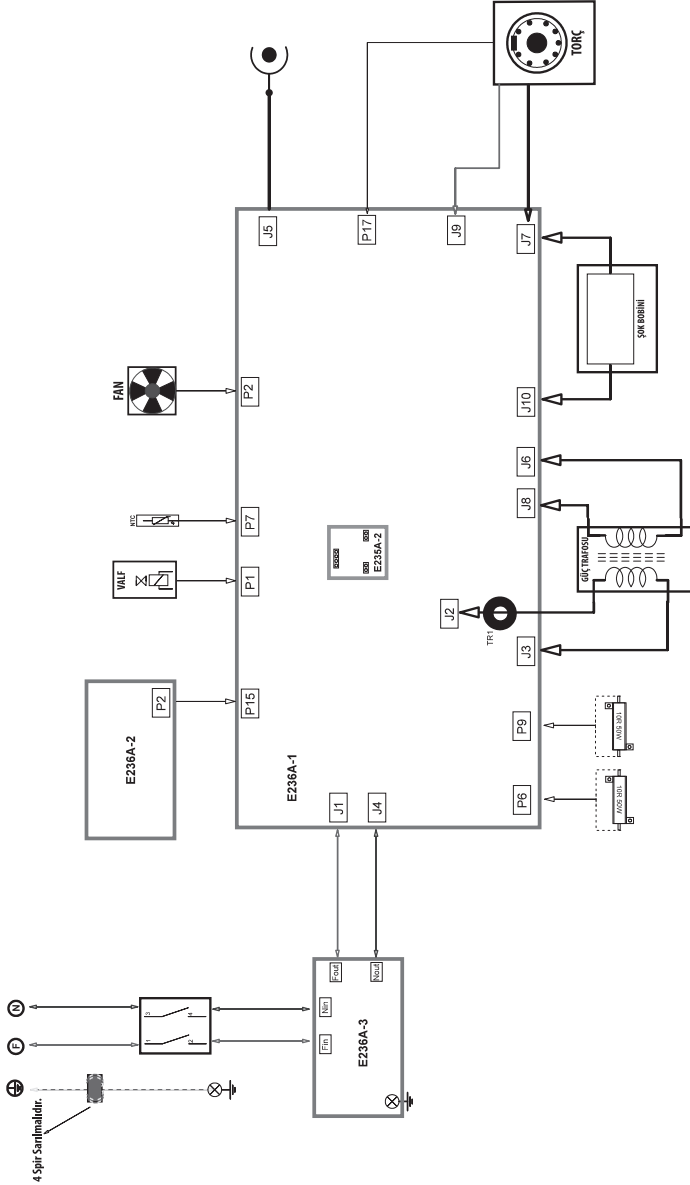





**MALIN**

Modeli

Seri Numarası

**İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN**

Ünvanı

MAGMA MEKATRONİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adresi

Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım MANİSA

Telefonu / E - Postası

+90 236 226 27 00 / info@magmaweld.com

**SATICI FİRMANIN**

Ünvanı

Adresi

Telefonu / E-Postası

Fatura Tarihi ve No.

**ALICININ**

Ünvanı

Adresi

Telefonu / E - Postası

Teslim Alanın Adı Soyadı

**KURULUMU YAPAN SERVİSİN**

Ünvanı

Teknisyenin Adı Soyadı

Devreye Alma Tarihi  
(Garanti Başlama Tarihi)

Garanti Şartları için [www.magmaweld.com.tr/garanti-sartlari/wt](http://www.magmaweld.com.tr/garanti-sartlari/wt) web sitemizi ziyaret ediniz.



## EU-DECLARATION OF CONFORMITY / AB UYGUNLUK BEYANI

We hereby declare that the declaration of conformity is issued under our sole responsibility and belongs to the following product: / Bu belgede aşağıdaki ürünün kendi sorumluluğunda olduğunu onaylar:

Product brand / Ürün markası : MAGMAWELD

Product designation / Ürün adı : MINICUT

The object of the declaration is in conformity with the relevant directives and standards: / Bu beyan ile ilişkili olarak, aşağıdaki yönetmelikleri veya normları yerine getirir:

## Directives / Yönetmelikler

RoHS : 2011/65/EU  
ErP Directive / ErP yönetmeliği : (EU) 2019/1784  
LVD Directive / LVD yönetmeliği : 2014/35/EU  
EMC Directive / yönetmeliği : 2014/30/EU

## Standards / Standartlar

LVD standard /LVD standardı : EN IEC 60974-1:2022  
EMC standard / EMC standardı : EN IEC 60974-10:2021

Signed on behalf of / Adına imzalandı : Magma Mekatronik Makine Sanayi ve Ticaret. A.Ş. Fabrika  
MOSB, 5. Kısım 45030 Manisa, Türkiye

Date / Zaman : Jun-2024 / Haziran-2024

Name&Signature / İsim&İmza : Barış Özgür Tuğgan  
R&D Manager









# YETKİLİ SERVİSLER

## MERKEZ SERVİS

Organize Sanayi Bölgesi, 5. Kısım 45030 MANİSA

**Telefon :** 444 93 53

**E-Posta :** info@magmaweld.com

---

## YETKİLİ SERVİSLER



Güncel servis listemiz için [www.magmaweld.com.tr/servis-listesi](http://www.magmaweld.com.tr/servis-listesi) web sitemizi ziyaret ediniz.

**Magma Mekatronik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
Organize Sanayi Bölgesi, 5. Kısım 45030 Manisa, TÜRKİYE

**T: (236) 226 27 00**

**F: (236) 226 27 28**

01.08.2024

UM\_MINIC\_032024\_082024\_002\_264

---



**(+90) 444 93 53**  
**magmaweld.com**  
**info@magmaweld.com**